

Series 1-DC



- D1D to D5D series SSRs; MOSFET output
- Ratings from 7A to 40A @ 200 VDC, and from 7A to 10A @ 500 VDC
- DC Control
- Relays are easily paralleled for higher-current applications

PRODUCT SELECTION

Load Voltage	7A	10A	12A	20A	40A
100 VDC	D1D07		D1D12	D1D20	D1D40
200 VDC	D2D07		D2D12		D2D40
400 VDC	D4D07		D4D12		
500 VDC	D5D07	D5D10			

OUTPUT SPECIFICATIONS (1)

Description	7A	12A	20A	40A	7A	12A	40A	7A	12A	7A	10A
Operating Voltage Range	0-100	0-100	0-100	0-100	0-200	0-200	0-200	0-400	0-400	0-500	0-500
Maximum Off-State Leakage Current @ Rated Voltage [mArms]	0.1	0.2	0.3	0.3	0.1	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3
Maximum Load Current (3) [Adc]	7	12	20	40	7	12	40	7	12	7	10
Minimum Load Current [mA]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maximum Surge Current (16.6ms) [Apk]	15	28	42	106	22	27	106	17	36	19	29
Maximum On-State Voltage Drop @ Rated Current [Vpk]	2.0	1.6	2.1	2.1	2.0	2.8	2.1	4.2	4.2	5.7	5.5
Thermal Resistance Junction to Case [Rjc] [°C/W]	2.2	1.34	1.06	0.83	1.5	1.06	0.83	1.06	0.8	1.0	0.8
Maximum On-State Resistance [RDS-ON][Ohms]	0.29	0.13	0.10	0.05	0.29	0.23	0.05	0.6	0.35	0.8	0.55

INPUT SPECIFICATIONS (1)

Description	DC Control
Control Voltage Range	3.5-32 VDC
Maximum Turn-On Voltage	3.5 VDC
Minimum Turn-Off Voltage	1.0 VDC
Maximum Input Current (1-DC only)	1.6 mA (5 VDC), 28 mA (32 VDC)
Nominal Input Impedance	See Note 4
Maximum Turn-On Time [µsec]	100
Maximum Turn-Off Time [msec]	1.0


GENERAL SPECIFICATIONS

Description	Parameters
Dielectric Strength, Input/Output/Base (50/60Hz)	2500 VRMS
Minimum Insulation Resistance (@ 500 V DC)	10 ⁹ Ohm
Maximum Capacitance, Input/Output	50 pF
Ambient Operating Temperature Range	-20 to 80°C
Ambient Storage Temperature Range	-20 to 125 °C
Weight (typical)	3.0 oz (86.5g)
Encapsulation	Thermally conductive Epoxy
Terminals	Screws and Saddle Clamps Furnished, Unmounted
Recommended Terminal Screw Torque Range:	6-32 Screws - 10 in lbs. 8-32 and 10-32 Screws -20 in. lbs. (Screws dry without grase)

GENERAL NOTES




- 1) All parameters at 25°C and per section unless otherwise specified.
- 2) Dielectric strength and insulation resistance are measured between input and output
- 3) Heat sinking required, for derating curves see page 3.
- 4) Input circuitry version incorporates active current limiter.

WIRING DIAGRAM

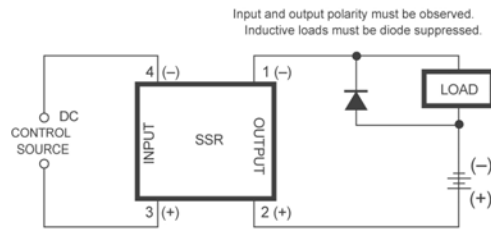

Transient Protection

MAXIMUM SURGE VS DURATION

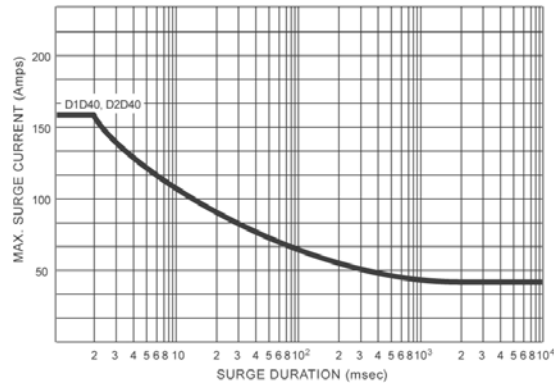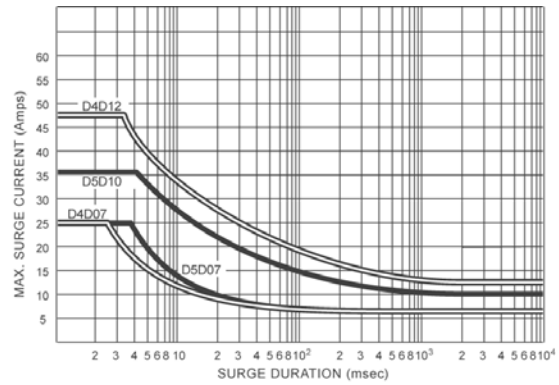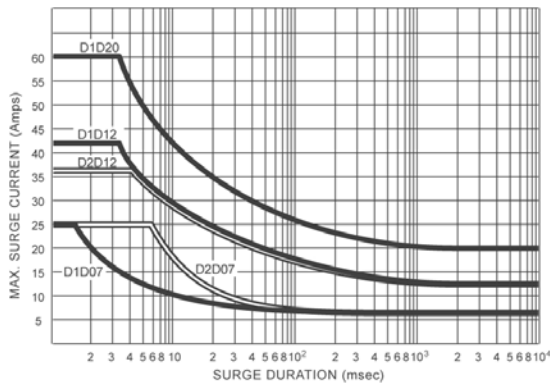

AGENCY APPROVALS

UL E116950 (100 Volt Models 1-DC Only)



Rev. 121608

 DANGER / PELIGRO / DANGER /GEFAHR / PERICOLO / PERIGO					
HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH. - Disconnect all power before installing or working with this equipment. - Verify all connections and replace all covers before turning on power. Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.	RIESGO DE DESCARGA ELECTRICA O EXPLOSION. - Desconectar todos los suministros de energia a este equipo antes de trabajar con este equipo. - Verificar todas las conexiones y colocar todas las tapas antes de energizar el equipo. El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar la muerte o lesiones serias.	RISQUE DE DESCARGE ELECTRIQUE OU EXPLOSION - Eteindre toutes les sources d'énergie de cet appareil avant de travailler dessus de cet appareil - Vérifier tous connections, et remettre tous couverts en place avant de mettre sous De non-suivi de ces instructions provoquera la mort ou des lésions sérieuses sérieuses.	GEFAHR EINES ELEKTRISCHE N SCHLAGES ODER EINER EXPLOSION. - Stellen Sie jeglichen Strom ab, der dieses Gerät versorgt, bevor Sie an dem Gerät Arbeiten durchführen - Vor der Inbetriebnahme alle Anschlüsse überprüfen und alle Gehäuseteile montieren. Unterlassung dieser Anweisungen können zum Tode oder zu schweren Verletzungen führen.	RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA O DELL'ESPLOSIONE. - Spenda tutta l'alimentazione e che fornisce questa apparecchiatura prima del lavorare a questa apparecchiatura - Verificare tutti i collegamenti e sostituire tutte le coperture prima della rotazione sull'alimentazione L'omissione di seguire queste istruzioni provocherà la morte o di lesioni serie	RISCO DE DESCARGA ELÉTRICA OU EXPLOÇÃO - Desconectar o equipamento de toda a energia antes de instalar ou trabalhar com este equipamento - Verificar todas as conexões e recolocar todas as tampas antes de religar o equipamento O não cumprimento destas instruções pode levar a morte ou lesões sérias.

 WARNING / AVERTISSEMENT / WARNUNG /ADVERTENCIA / AVVERTENZA / AVISO		
RISK OF MATERIAL DAMAGE AND HOT ENCLOSURE - The product's side panels may be hot, allow time for product to cool before touching. - Follow proper mounting instructions including torque values. - Do not allow liquids or foreign objects to enter this product. Failure to follow this instruction can result in serious injury, or equipment damage.	RISQUE DE DOMMAGE MATERIEL ET DE SURCHAUFFE DU BOITIER - Les panneaux latéraux du produit peuvent être chauds. Laisser le produit refroidir avant de le toucher. - Respecter les consignes de montage, et notamment les couples de serrage. - Ne pas laisser pénétrer de liquide ni de corps étrangers à l'intérieur du produit. Le non-respect de cette directive peut entraîner, des lésions corporelles graves ou des dommages matériels.	GEFAHR VON MATERIALSCHÄDEN UND GEHÄUSEERHITZUNG - Die Seitenwände können heiß sein. Lassen Sie das Produkt abkühlen, bevor Sie es berühren. - Beachten Sie die Montageanweisungen, - Führen Sie keine Flüssigkeiten oder Fremdkörper in das Produkt ein. Die Nichtbeachtung dieser Anweisung kann Körperverletzung oder Materialschäden zur Folge haben.
RIESGO DE DAÑOS MATERIALES Y DE SOBRECALENTAMIENTO DE LA UNIDAD - Los paneles laterales del producto pueden estar calientes. Esperar que el producto se enfríe antes de tocarlo. - Respetar las instrucciones de montaje, y en particular los pares de apretado. - No dejar que penetren líquidos o cuerpos extraños en el producto. Si no se respetan estas precauciones pueden producirse graves lesiones, daños materiales.	RISCHIO DI DANNI MATERIALI E D'INVOLUCRO CALDO - I pannelli laterali dell'apparecchio possono scottare; lasciar quindi raffreddare il prodotto prima di toccarlo. - Seguire le istruzioni di montaggio corrette. - Non far entrare liquidi o oggetti estranei in questo apparecchio. La mancata osservanza di questa precauzione può causare gravi rischi per l'incolumità personale o danni alle apparecchiature.	RISCO DE DANO MATERIAL E DE AQUECIMENTO - Os painéis laterais do produto podem estar quentes; dê tempo ao produto para arrefecer antes de lhe tocar. - Siga devidamente as instruções de montagem. - Não permita a entrada de líquidos e de objectos estranhos no produto. A não observância destas precauções pode provocar a morte, ferimentos graves ou danos materiais.

ANNEX - ENVIROMENTAL INFORMATION

The environmental information disclosed in this annex including the EIP Pollution logo are in compliance with People's Republic of China Electronic Industry Standard SJ/T11364 – 2006, Marking for Control of Pollution Caused by Electronic Information Products.

Part Name	Toxic or hazardous Substance and Elements					
	Lead (Pb)	Mercury (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent Chromium (Cr (VI))	Polybrominated biphenyls (PBB)	Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
Semiconductor die	X	O	O	O	O	O
Solder	X	O	O	O	O	O

此附件所标示的包括电子信息产品污染图标的环境信息
符合中华人民共和国电子行业标准 **SJ/T11364 - 2006**,
电子信息产品污染控制标识要求



部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
半导体芯片	X	O	O	O	O	O
焊接点	X	O	O	O	O	O

Series 1-DCL



- Optically Coupled MOSFET output
- Ratings from 7A to 40A @ 200 VDC, and from 7A to 10A @ 500 VDC
- DC Control
- Relays are easily paralleled for higher-current applications

PRODUCT SELECTION

Load Voltage	7A	10A	12A	20A	40A
100 VDC	D1D07L		D1D12L	D1D20L	D1D40L
200 VDC	D2D07L		D2D12L		D2D40L
400 VDC	D4D07L		D4D12L		
500 VDC	D5D07L	D5D10L			

OUTPUT SPECIFICATIONS (1)

Description	7A	12A	20A	40A	7A	12A	40A	7A	12A	7A	10A
Operating Voltage Range	0-100	0-100	0-100	0-100	0-200	0-200	0-200	0-400	0-400	0-500	0-500
Maximum Off-State Leakage Current @ Rated Voltage [mArms]	0.1	0.2	0.3	0.3	0.1	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3
Maximum Load Current (3) [Adc]	7	12	20	40	7	12	40	7	12	7	10
Minimum Load Current [mA]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maximum Surge Current (16.6ms) [Apk]	15	28	42	106	22	27	106	17	36	19	29
Maximum On-State Voltage Drop @ Rated Current [Vpk]	2.0	1.6	2.1	2.1	2.0	2.8	2.1	4.2	4.2	5.7	5.5
Thermal Resistance Junction to Case [Rjc] [°C/W]	2.2	1.34	1.06	0.83	1.5	1.06	0.83	1.06	0.8	1.0	0.8
Maximum On-State Resistance [RDS-ON][Ohms]	0.29	0.13	0.10	0.05	0.29	0.23	0.05	0.6	0.35	0.8	0.55

INPUT SPECIFICATIONS (1)

Description	
Control Voltage Range	3.5-32 VDC
Maximum Turn-On Voltage	3.5 VDC
Minimum Turn-Off Voltage	1.0 VDC
Typical Input Current	10 mA
Nominal Input Impedance	See Note 4
Maximum Turn-On Time [µsec]	100
Maximum Turn-Off Time [msec]	1.0


GENERAL SPECIFICATIONS

Description	Parameters
Dielectric Strength, Input/Output/Base (50/60Hz)	2500 VRMS
Minimum Insulation Resistance (@ 500 V DC)	10 ⁹ Ohm
Maximum Capacitance, Input/Output	50 pF
Ambient Operating Temperature Range	-20 to 80°C
Ambient Storage Temperature Range	-20 to 125 °C
Weight (typical)	3.0 oz (86.5g)
Encapsulation	Thermally conductive Epoxy
Terminals	Screws and Saddle Clamps Furnished, Unmounted
Recommended Terminal Screw Torque Range:	6-32 Screws - 10 in lbs. 8-32 and 10-32 Screws -20 in. lbs. (Screws dry without grase)


GENERAL NOTES

- 1) All parameters at 25°C and per section unless otherwise specified.
- 2) Dielectric strength and insulation resistance are measured between input and output
- 3) Heat sinking required, for derating curves see page 3.
- 4) Input circuitry version incorporates active current limiter.


MECHANICAL SPECIFICATIONS

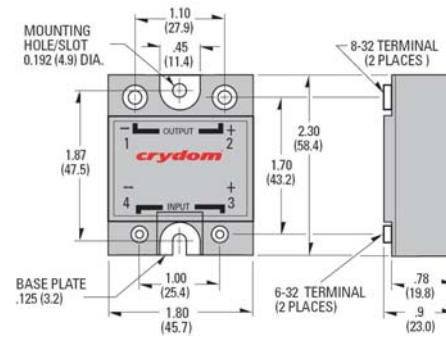

THERMAL DERATE INFORMATION



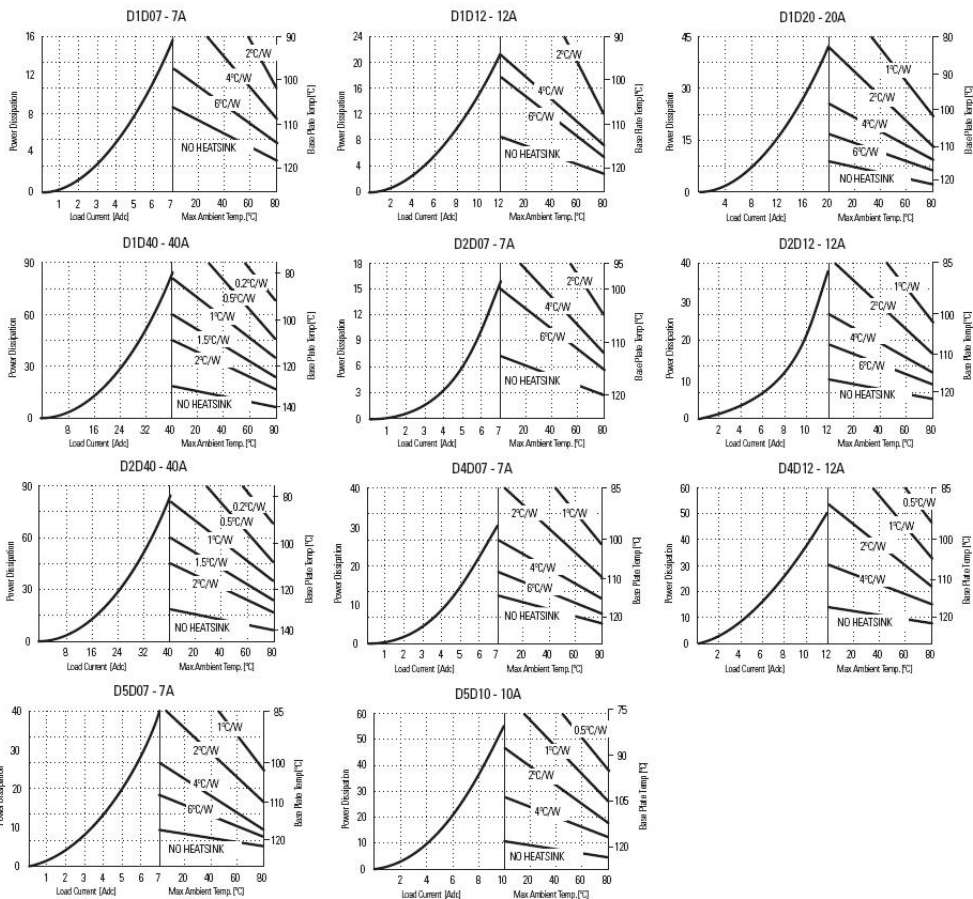


WIRING DIAGRAM

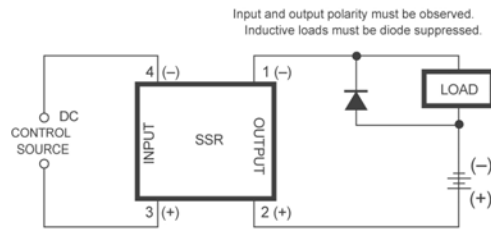

Transient Protection

MAXIMUM SURGE VS DURATION

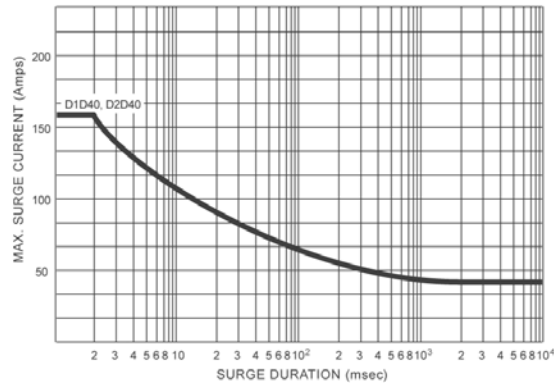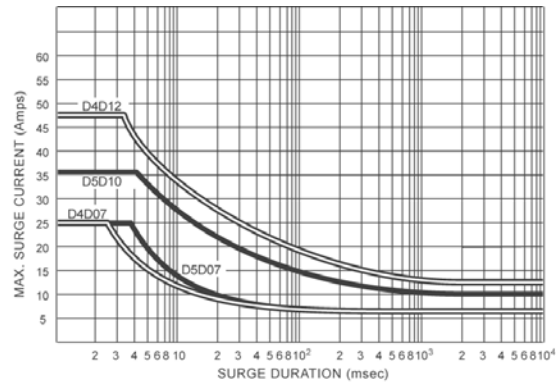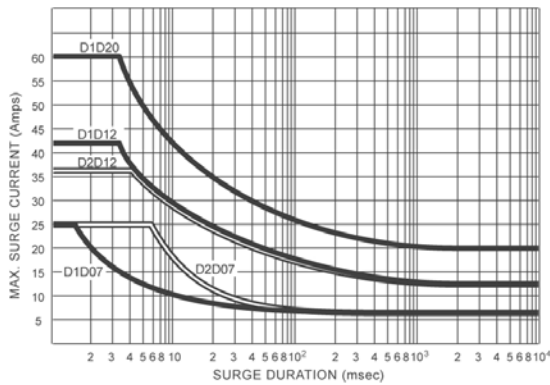

AGENCY APPROVALS

UL E116950 (100 Volt Models 1-DC Only)



Rev. 121608

 DANGER / PELIGRO / DANGER /GEFAHR / PERICOLO / PERIGO					
HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH. - Disconnect all power before installing or working with this equipment. - Verify all connections and replace all covers before turning on power. Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.	RIESGO DE DESCARGA ELECTRICA O EXPLOSION. - Desconectar todos los suministros de energia a este equipo antes de trabajar con este equipo. - Verificar todas las conexiones y colocar todas las tapas antes de energizar el equipo. El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar la muerte o lesiones serias.	RISQUE DE DESCARGE ELECTRIQUE OU EXPLOSION - Eteindre toutes les sources d'énergie de cet appareil avant de travailler dessus de cet appareil - Vérifier tous connections, et remettre tous couverts en place avant de mettre sous De non-suivi de ces instructions provoquera la mort ou des lésions sérieuses sérieuses.	GEFAHR EINES ELEKTRISCHE N SCHLAGES ODER EINER EXPLOSION. - Stellen Sie jeglichen Strom ab, der dieses Gerät versorgt, bevor Sie an dem Gerät Arbeiten durchführen - Vor der Inbetriebnahme alle Anschlüsse überprüfen und alle Gehäuseteile montieren. Unterlassung dieser Anweisungen können zum Tode oder zu schweren Verletzungen führen.	RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA O DELL'ESPLOSIONE. - Spenda tutta l'alimentazione e che fornisce questa apparecchiatura prima del lavorare a questa apparecchiatura - Verificare tutti i collegamenti e sostituire tutte le coperture prima della rotazione sull'alimentazione L'omissione di seguire queste istruzioni provocherà la morte o di lesioni serie	RISCO DE DESCARGA ELÉTRICA OU EXPLOÇÃO - Desconectar o equipamento de toda a energia antes de instalar ou trabalhar com este equipamento - Verificar todas as conexões e recolocar todas as tampas antes de religar o equipamento O não cumprimento destas instruções pode levar à morte ou lesões sérias.

 WARNING / AVERTISSEMENT / WARNUNG /ADVERTENCIA / AVVERTENZA / AVISO		
RISK OF MATERIAL DAMAGE AND HOT ENCLOSURE - The product's side panels may be hot, allow time for product to cool before touching. - Follow proper mounting instructions including torque values. - Do not allow liquids or foreign objects to enter this product. Failure to follow this instruction can result in serious injury, or equipment damage.	RISQUE DE DOMMAGE MATERIEL ET DE SURCHAUFFE DU BOITIER - Les panneaux latéraux du produit peuvent être chauds. Laisser le produit refroidir avant de le toucher. - Respecter les consignes de montage, et notamment les couples de serrage. - Ne pas laisser pénétrer de liquide ni de corps étrangers à l'intérieur du produit. Le non-respect de cette directive peut entraîner, des lésions corporelles graves ou des dommages matériels.	GEFAHR VON MATERIALSCHÄDEN UND GEHÄUSEERHITZUNG - Die Seitenwände können heiß sein. Lassen Sie das Produkt abkühlen, bevor Sie es berühren. - Beachten Sie die Montageanweisungen, - Führen Sie keine Flüssigkeiten oder Fremdkörper in das Produkt ein. Die Nichtbeachtung dieser Anweisung kann Körperverletzung oder Materialschäden zur Folge haben.
RIESGO DE DAÑOS MATERIALES Y DE SOBRECALENTAMIENTO DE LA UNIDAD - Los paneles laterales del producto pueden estar calientes. Esperar que el producto se enfríe antes de tocarlo. - Respetar las instrucciones de montaje, y en particular los pares de apretado. - No dejar que penetren líquidos o cuerpos extraños en el producto. Si no se respetan estas precauciones pueden producirse graves lesiones, daños materiales.	RISCHIO DI DANNI MATERIALI E D'INVOLUCRO CALDO - I pannelli laterali dell'apparecchio possono scottare; lasciar quindi raffreddare il prodotto prima di toccarlo. - Seguire le istruzioni di montaggio corrette. - Non far entrare liquidi o oggetti estranei in questo apparecchio. La mancata osservanza di questa precauzione può causare gravi rischi per l'incolumità personale o danni alle apparecchiature.	RISCO DE DANO MATERIAL E DE AQUECIMENTO - Os painéis laterais do produto podem estar quentes; dê tempo ao produto para arrefecer antes de lhe tocar. - Siga devidamente as instruções de montagem. - Não permita a entrada de líquidos e de objectos estranhos no produto. A não observância destas precauções pode provocar a morte, ferimentos graves ou danos materiais.

ANNEX - ENVIROMENTAL INFORMATION

The environmental information disclosed in this annex including the EIP Pollution logo are in compliance with People's Republic of China Electronic Industry Standard SJ/T11364 – 2006, Marking for Control of Pollution Caused by Electronic Information Products.


Part Name	Toxic or hazardous Substance and Elements					
	Lead (Pb)	Mercury (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent Chromium (Cr (VI))	Polybrominated biphenyls (PBB)	Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
Semiconductor die	X	O	O	O	O	O
Solder	X	O	O	O	O	O

此附件所标示的包括电子信息产品污染图标的环境信息
符合中华人民共和国电子行业标准 **SJ/T11364 - 2006**,
电子信息产品污染控制标识要求



部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
半导体芯片	X	O	O	O	O	O
焊接点	X	O	O	O	O	O

53TP Series

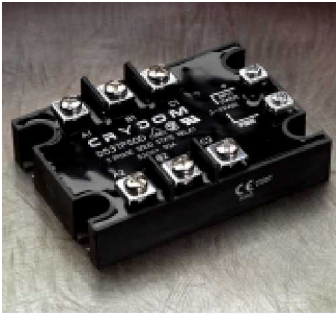


- Three-phase solid-state relay; Ratings from 25A to 50A @ 48-530 VAC
- SCR output for heavy industrial loads
- AC or DC control
- Zero-crossing (resistive loads) or random-fire (inductive loads) output
- LED input status indicator

PRODUCT SELECTION

Control Voltage	25A	50A
3-32 VDC	D53TP25D	D53TP50D
90-280 VAC	A53TP25D	A53TP50D

AVAILABLE OPTIONS

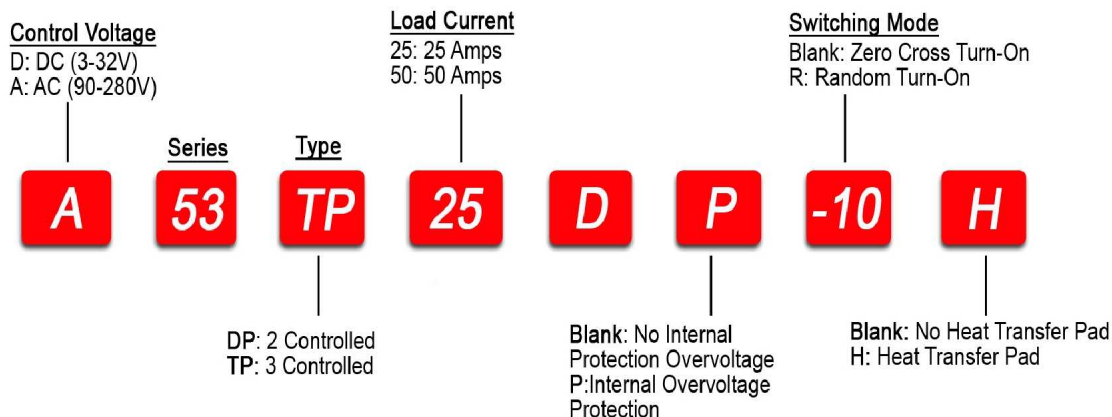

OUTPUT SPECIFICATIONS (1)

Description	25A	50A
Operating Voltage (47-63Hz) [Vrms]	48-530	48-530
Transient Overvoltage [Vpk]	1200	1200
Maximum Off-State Leakage Current @ Rated Voltage [mA rms]	10	10
Minimum Off-State dv/dt @ Maximum Rated Voltage [V/μsec] (2)	500	500
Maximum Load Current (3) [Arms]	25	50
Minimum Load Current [Arms]	0.05	0.05
Maximum Surge Current (16.6ms) [A pk]	250	625
Maximum On-State Voltage Drop @ Rated Current [Vpk]	1.6	1.6
Thermal Resistance Junction to Case (Rjc) [°C/W]	1.02	0.63
Maximum I ² t for Fusing (8.3 msec) [A ² sec]	260	1620
Minimum Power Factor (with Maximum Load)	0.5	0.5

For Contact information visit our web site.

www.crydom.com

©2008 Crydom, Inc.
Specifications subject to change without notice.

INPUT SPECIFICATIONS (1)

Description		
Control Voltage Range	3-32 VDC	90-280 VAC
Maximum Turn-On Voltage	3.0 VDC	90 Vrms
Minimum Turn-Off Voltage	1.0 VDC	10 Vrms
Typical Input Current	10 mA @ 5 VDC	2.2 mA @ 120 Vrms, 4.4 mA @ 240 Vrms
Nominal Input Impedance	450 Ohm	54.8 k Ohm
Maximum Turn-On Time [msec] (4)	1/2 Cycle	10
Maximum Turn-Off Time [msec]	1/2 Cycle	40


GENERAL SPECIFICATIONS

Description	Parameters
Dielectric Strength, Input/Output/Base (50/60Hz)	4000 Vrms
Minimum Insulation Resistance (@ 500 V DC)	10 ⁹ Ohm
Maximum Capacitance, Input/Output	8 pF
Ambient Operating Temperature Range	-40 to 80°C
Ambient Storage Temperature Range	-40 to 125 °C
Weight (typical)	10.3 oz (315g)
Encapsulation	Thermally conductive Epoxy
Terminals	Screws and Saddle Clamps Furnished, Unmounted
Recommended Terminal Screw Torque Range:	6-32 Screws - 10 in lbs. 8-32 and 10-32 Screws -20 in. lbs. Screws dry without grase)

GENERAL NOTES





- 1) All parameters at 25°C unless otherwise specified.
- 2) Off-State dv/dt test method per EIA/NARM standard RS-443, paragraph 13.11.1
- 4) Turn-on time for Random turn-on versions is 0.02 msec (DC Control Models)

MECHANICAL SPECIFICATIONS

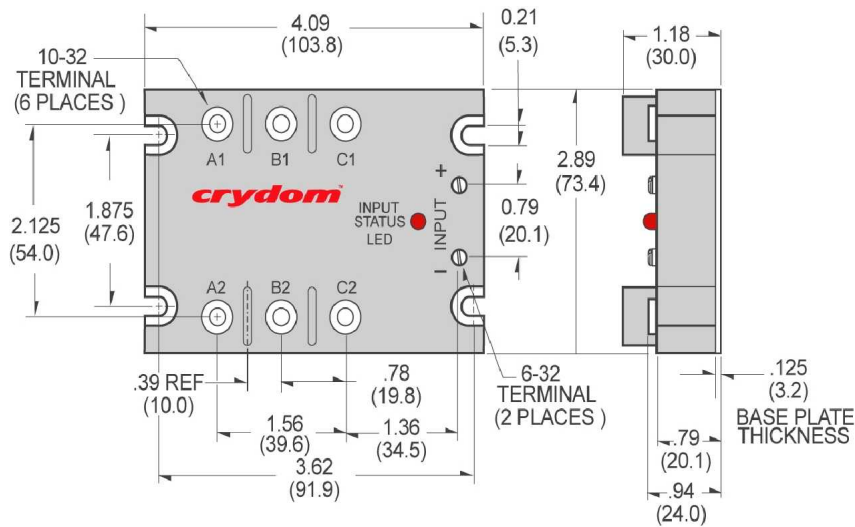

All dimensions are in inches (millimeters)

THERMAL DERATE INFORMATION

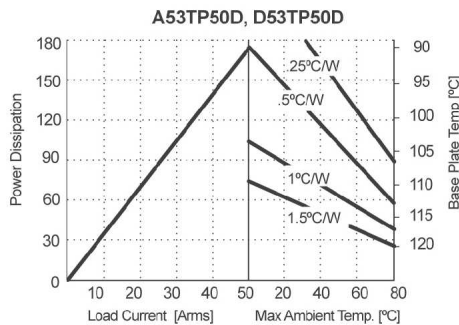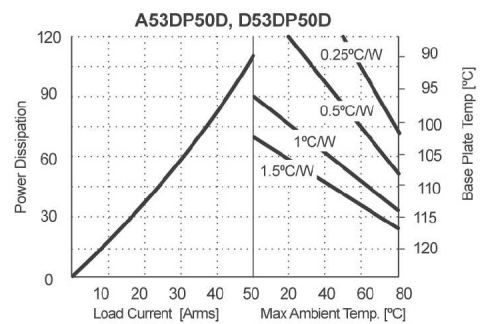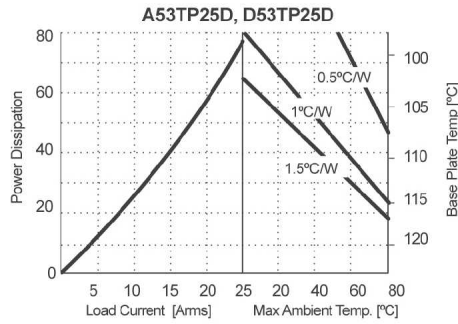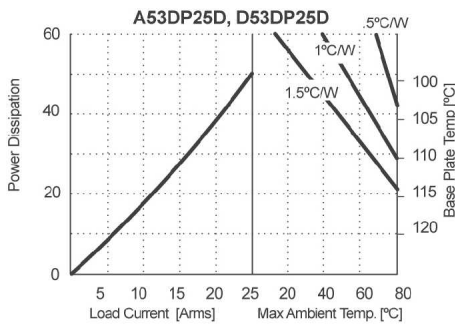

AGENCY APPROVALS

UL E116950
CSA LR81689
VDE 5941 UG



Rev. 071108

For Contact information visit our web site.

www.crydom.com

©2008 Crydom, Inc.
Specifications subject to change without notice.

 DANGER / PELIGRO / DANGER /GEFAHR / PERICOLO / PERIGO					
HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH. - Disconnect all power before installing or working with this equipment. - Verify all connections and replace all covers before turning on power. Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.	RIESGO DE DESCARGA ELECTRICA O EXPLOSION. - Desconectar todos los suministros de energia a este equipo antes de trabajar con este equipo. - Verificar todas las conexiones y colocar todas las tapas antes de energizar el equipo. El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar la muerte o lesiones serias.	RISQUE DE DESCARGE ELECTRIQUE OU EXPLOSION - Eteindre toutes les sources d'énergie de cet appareil avant de travailler dessus de cet appareil - Vérifier tous connections, et remettre tous couverts en place avant de mettre sous De non-suivi de ces instructions provoquera la mort ou des lésions sérieuses sérieuses.	GEFAHR EINES ELEKTRISCHE N SCHLAGES ODER EINER EXPLOSION. - Stellen Sie jeglichen Strom ab, der dieses Gerät versorgt, bevor Sie an dem Gerät Arbeiten durchführen - Vor dem Drehen auf Energie alle Anschlüsse überprüfen und alle Abdeckungen ersetzen. Unterlassung dieser Anweisungen können zum Tode oder zu schweren Verletzungen führen.	RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA O DELL'ESPLOSIONE. - Spenga tutta l'alimentazione e che fornisce questa apparecchiatura prima del lavorare a questa apparecchiatura - Verificare tutti i collegamenti e sostituire tutte le coperture prima della rotazione sull'alimentazione L'omissione di seguire queste istruzioni provocherà la morte o di lesioni serie	RISCO DE DESCARGA ELÉTRICA OU EXPLOÇÃO - Desconectar o equipamento de toda a energia antes de instalar ou trabalhar com este equipamento - Verificar todas as conexões e recolocar todas as tampas antes de religar o equipamento O não cumprimento destas instruções pode levar a morte ou lesões sérias.

 WARNING / AVERTISSEMENT / WARNUNG /ADVERTENCIA / AVVERTENZA / AVISO		
RISK OF MATERIAL DAMAGE AND HOT ENCLOSURE - The product's side panels may be hot, allow time for product to cool before touching. - Follow proper mounting instructions including torque values. - Do not allow liquids or foreign objects to enter this product. Failure to follow this instruction can result in serious injury, or equipment damage.	RISQUE DE DOMMAGE MATERIEL ET DE SURCHAUFFE DU BOITIER - Les panneaux latéraux du produit peuvent être chauds. Laisser le produit refroidir avant de le toucher. - Respecter les consignes de montage, et notamment les couples de serrage. - Ne pas laisser pénétrer de liquide ni de corps étrangers à l'intérieur du produit. Le non-respect de cette directive peut entraîner, des lésions corporelles graves ou des dommages matériels.	GEFAHR VON MATERIALSCHÄDEN UND GEHÄUSEERHITZUNG - Die Seitenwände können heiß sein. Lassen Sie das Produkt abkühlen, bevor Sie es berühren. - Beachten Sie die Montageanweisungen, - Führen Sie keine Flüssigkeiten oder Fremdkörper in das Produkt ein. Die Nichtbeachtung dieser Anweisung kann Körperverletzung oder Materialschäden zur Folge haben.
RIESGO DE DAÑOS MATERIALES Y DE SOBRECALENTAMIENTO DE LA UNIDAD - Los paneles laterales del producto pueden estar calientes. Esperar que el producto se enfríe antes de tocarlo. - Respetar las instrucciones de montaje, y en particular los pares de apretado. - No dejar que penetren líquidos o cuerpos extraños en el producto. Si no se respetan estas precauciones pueden producirse graves lesiones, daños materiales.	RISCHIO DI DANNI MATERIALI E D'INVOLUCRO CALDO - I pannelli laterali dell'apparecchio possono scottare; lasciar quindi raffreddare il prodotto prima di toccarlo. - Seguire le istruzioni di montaggio corrette. - Non far entrare liquidi o oggetti estranei in questo apparecchio. La mancata osservanza di questa precauzione può causare gravi rischi per l'incolumità personale o danni alle apparecchiature.	RISCO DE DANO MATERIAL E DE AQUECIMENTO - Os painéis laterais do produto podem estar quentes; dê tempo ao produto para arrefecer antes de lhe tocar. - Siga devidamente as instruções de montagem. - Não permita a entrada de líquidos e de objectos estranhos no produto. A não observância destas precauções pode provocar a morte, ferimentos graves ou danos materiais.

ANNEX - ENVIROMENTAL INFORMATION

The environmental information disclosed in this annex including the EIP Pollution logo are in compliance with People's Republic of China Electronic Industry Standard SJ/T11364 – 2006, Marking for Control of Pollution Caused by Electronic Information Products.

Part Name	Toxic or hazardous Substance and Elements					
	Lead (Pb)	Mercury (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent Chromium (Cr (VI))	Polybrominated biphenyls (PBB)	Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
Semiconductor die	X	O	O	O	O	O
Solder	X	O	O	O	O	O

此附件所标示的包括电子信息产品污染图标的环境信息
符合中华人民共和国电子行业标准 **SJ/T11364 - 2006**,
电子信息产品污染控制标识要求



部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
半导体芯片	X	O	O	O	O	O
焊接点	X	O	O	O	O	O

CMD/CMA24 Series




- Ratings from 25A to 125A @ 24-280 VAC
- SCR output for heavy industrial loads
- AC or DC control
- LED input status indicator
- Zero-crossing (resistive loads) or random-fire (inductive loads) output
- IP20 touch-safe housing
- Standard box-clamp connections

PRODUCT SELECTION

Control Voltage	25A	50A	75A	90A	110A	125A
3-32 VDC	CMD2425	CMD2450	CMD2475	CMD2490	CMD24110	CMD24125
90-140 VAC	CMA2425	CMA2450	CMA2475	CMA2490	CMA24110	CMA24125
18-36 VAC	CMA2425E	CMA2450E	CMA2475E	CMA2490E	CMA24110E	CMA24125E

AVAILABLE OPTIONS

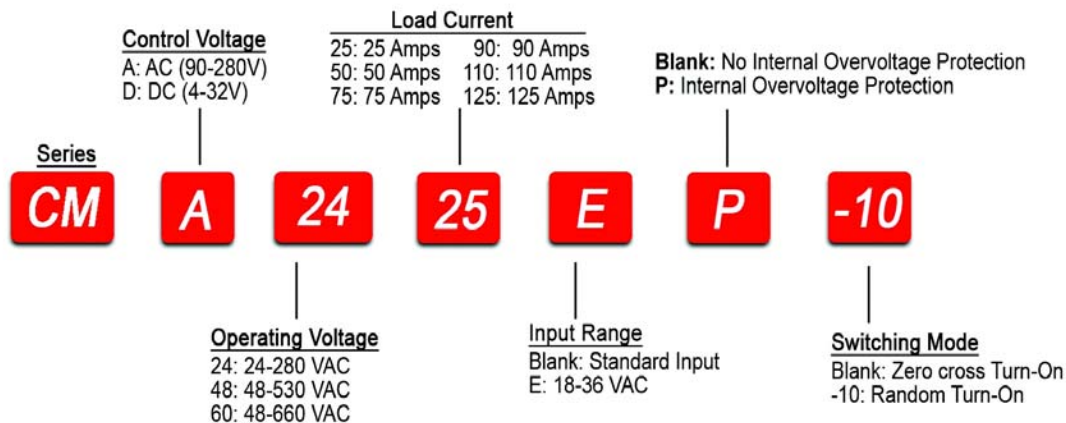

OUTPUT SPECIFICATIONS (1)

Description	24-280	24-280	24-280	24-280	24-280	24-280
Operating Voltage (47-63Hz) [Vrms]	24-280	24-280	24-280	24-280	24-280	24-280
Transient Overvoltage [Vpk]	600	600	600	600	600	600
Maximum Off-State Leakage Current @ Rated Voltage [mA _{rms}]	10	10	10	10	10	10
Minimum Off-State dv/dt @ Maximum Rated Voltage [V/μsec] (2)	500	500	500	500	500	500
Maximum Load Current (3) [A _{rms}]	25	50	75	90	110	125
Minimum Load Current [A _{rms}]	0.15	0.15	0.25	0.25	0.25	0.025
Maximum Surge Current (16.6ms) [A _{pk}]	250	625	1000	1200	1500	1750
Maximum On-State Voltage Drop @ Rated Current [V _{pk}]	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
Thermal Resistance Junction to Case [R _{jc}] [°C/W]	1.02	0.63	0.31	0.28	0.25	0.22
Maximum I ² t for Fusing (8.3 msec) [A ² sec]	260	1620	4150	6000	9340	12700
Minimum Power Factor (with Maximum Load)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5

INPUT SPECIFICATIONS (1)

Description		
Control Voltage Range	3-32 VDC	90-140 Vrms
Maximum Reverse Voltage	32 VDC	-
Minimum Turn-On Voltage	3.0 VDC	90 Vrms
Minimum Turn-Off Voltage	1.0 VDC	10 Vrms
Maximum Input Current	30 mA	-
Typical Input current	17 mA @ 5 VDC	15 mA @ 120 Vrms
Maximum Turn-On Time [msec] (4)	1/2 Cycle	10
Maximum Turn-Off Time [msec]	1/2 Cycle	40


GENERAL SPECIFICATIONS

Description	Parameters
Dielectric Strength, Input/Output/Base (50/60Hz)	4000 Vrms
Minimum Insulation Resistance (@ 500 VDC)	10 ⁹ Ohm
Maximum Capacitance, Input/Output	8 pF
Ambient Operating Temperature Range	-40 to 80 °C
Ambient Storage Temperature Range	-40 to 125 °C
Status Indicating Display	Green LED
Weight (typical)	3.0 oz (86.5 g)
Encapsulation	Thermally conductive Epoxy
Terminals	Cage type
Maximum Wire Size-Output:	AWG 8 (3.8mm)
Maximum Wire Size-Input:	AWG 12 (2.5mm)
Recommended Terminal Screw Torque Range:	Output: 10-15 in lb (1.1-1.7 Nm) Input: 5-6 in lb (0.6-0.7 Nm)

GENERAL NOTES


- 1) All parameters at 25°C unless otherwise specified.
- 2) Off-State dv/dt test method per EIA/NARM standard RS-443, paragraph 13.11.1
- 3) HEAT SINKING REQUIRED, FOR DERATING curves see page 2.
- 4) Turn-on time for DC control random turn-on versions is 0.02msec
- 5) Input circuitry incorporates active current limiter

MECHANICAL SPECIFICATIONS

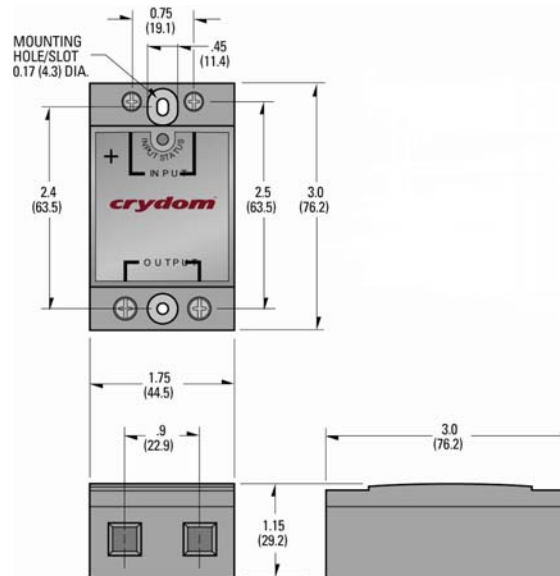

THERMAL DERATE INFORMATION

CURRENT DERATING CURVES

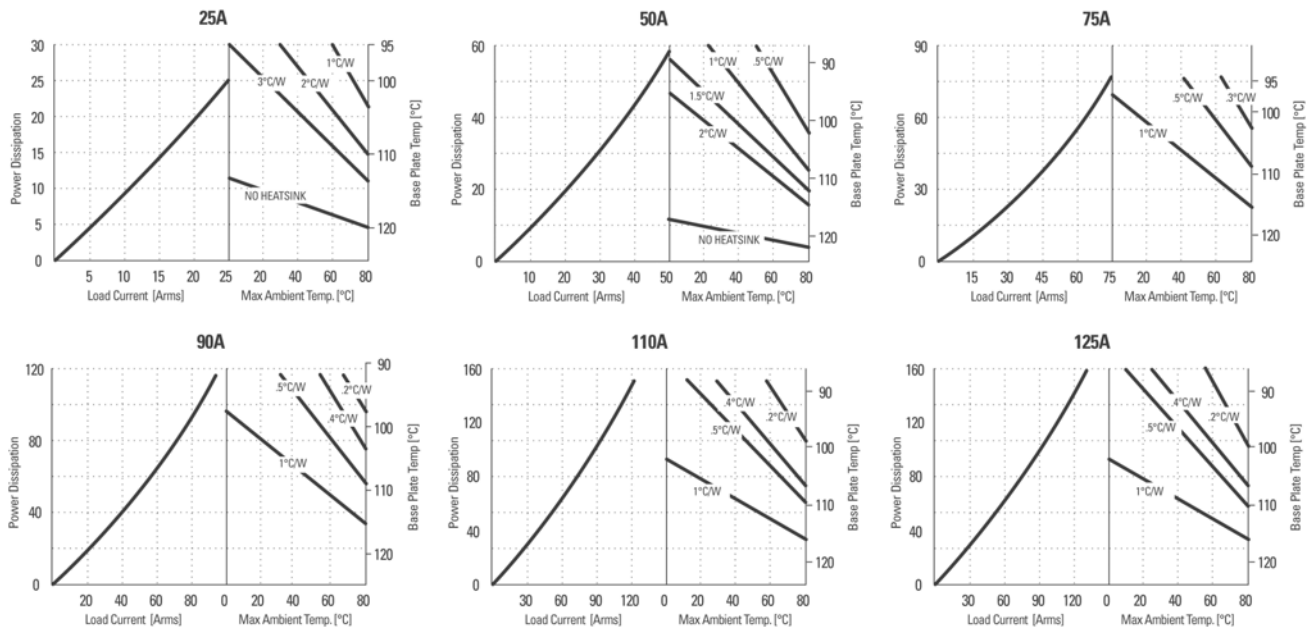

AGENCY APPROVALS

UL E116949, E116950
CSA LR81689
VDE 126921 UG (up to 90A models only)



Rev. 062508

For Contact information visit our web site.

www.crydom.com

©2008 Crydom, Inc.
Specifications subject to change without notice.

⚠ DANGER / PELIGRO / DANGER /GEFAHR / PERICOLO / PERIGO					
HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH. - Disconnect all power before installing or working with this equipment. - Verify all connections and replace all covers before turning on power. Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.	RIESGO DE DESCARGA ELECTRICA O EXPLOSION. - Desconectar todos los suministros de energia a este equipo antes de trabajar con este equipo. - Verificar todas las conexiones y colocar todas las tapas antes de energizar el equipo. El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar la muerte o lesiones serias.	RISQUE DE DESCARGE ELECTRIQUE OU EXPLOSION - Eteindre toutes les sources d'énergie de cet appareil avant de travailler dessus de cet appareil - Vérifier tous connections, et remettre tous couverts en place avant de mettre sous De non-suivi de ces instructions provoquera la mort ou des lésions sérieuses sérieuses.	GEFAHR EINES ELEKTRISCHE N SCHLAGES ODER EINER EXPLOSION. - Stellen Sie jeglichen Strom ab, der dieses Gerät versorgt, bevor Sie an dem Gerät Arbeiten durchführen - Vor dem Drehen auf Energie alle Anschlüsse überprüfen und alle Abdeckungen ersetzen. Unterlassung dieser Anweisungen können zum Tode oder zu schweren Verletzungen führen.	RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA O DELL'ESPLOSIONE. - Spenga tutta l'alimentazione e che fornisce questa apparecchiatura prima del lavorare a questa apparecchiatura - Verificare tutti i collegamenti e sostituire tutte le coperture prima della rotazione sull'alimentazione L'omissione di seguire queste istruzioni provocherà la morte o di lesioni serie	RISCO DE DESCARGA ELÉTRICA OU EXPLOÇÃO - Desconectar o equipamento de toda a energia antes de instalar ou trabalhar com este equipamento - Verificar todas as conexões e recolocar todas as tampas antes de religar o equipamento O não cumprimento destas instruções pode levar à morte ou lesões sérias.

⚠ WARNING / AVERTISSEMENT / WARNUNG /ADVERTENCIA / AVVERTENZA / AVISO		
RISK OF MATERIAL DAMAGE AND HOT ENCLOSURE - The product's side panels may be hot, allow time for product to cool before touching. - Follow proper mounting instructions including torque values. - Do not allow liquids or foreign objects to enter this product. Failure to follow this instruction can result in serious injury, or equipment damage.	RISQUE DE DOMMAGE MATERIEL ET DE SURCHAUFFE DU BOITIER - Les panneaux latéraux du produit peuvent être chauds. Laisser le produit refroidir avant de le toucher. - Respecter les consignes de montage, et notamment les couples de serrage. - Ne pas laisser pénétrer de liquide ni de corps étrangers à l'intérieur du produit. Le non-respect de cette directive peut entraîner, des lésions corporelles graves ou des dommages matériels.	GEFAHR VON MATERIALSCHÄDEN UND GEHÄUSEERHITZUNG - Die Seitenwände können heiß sein. Lassen Sie das Produkt abkühlen, bevor Sie es berühren. - Beachten Sie die Montageanweisungen, - Führen Sie keine Flüssigkeiten oder Fremdkörper in das Produkt ein. Die Nichtbeachtung dieser Anweisung kann Körperverletzung oder Materialschäden zur Folge haben.
RIESGO DE DAÑOS MATERIALES Y DE SOBRECALENTAMIENTO DE LA UNIDAD - Los paneles laterales del producto pueden estar calientes. Esperar que el producto se enfríe antes de tocarlo. - Respetar las instrucciones de montaje, y en particular los pares de apretado. - No dejar que penetren líquidos o cuerpos extraños en el producto. Si no se respetan estas precauciones pueden producirse graves lesiones, daños materiales.	RISCHIO DI DANNI MATERIALI E D'INVOLUCRO CALDO - I pannelli laterali dell'apparecchio possono scottare; lasciar quindi raffreddare il prodotto prima di toccarlo. - Seguire le istruzioni di montaggio corrette. - Non far entrare liquidi o oggetti estranei in questo apparecchio. La mancata osservanza di questa precauzione può causare gravi rischi per l'incolumità personale o danni alle apparecchiature.	RISCO DE DANO MATERIAL E DE AQUECIMENTO - Os painéis laterais do produto podem estar quentes; dê tempo ao produto para arrefecer antes de lhe tocar. - Siga devidamente as instruções de montagem. - Não permita a entrada de líquidos e de objectos estranhos no produto. A não observância destas precauções pode provocar a morte, ferimentos graves ou danos materiais.

ANNEX - ENVIROMENTAL INFORMATION

The environmental information disclosed in this annex including the EIP Pollution logo are in compliance with People's Republic of China Electronic Industry Standard SJ/T11364 – 2006, Marking for Control of Pollution Caused by Electronic Information Products.

Part Name	Toxic or hazardous Substance and Elements					
	Lead (Pb)	Mercury (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent Chromium (Cr (VI))	Polybrominated biphenyls (PBB)	Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
Semiconductor die	X	O	O	O	O	O
Solder	X	O	O	O	O	O

此附件所标示的包括电子信息产品污染图标的环境信息
符合中华人民共和国电子行业标准 **SJ/T11364 - 2006**,
电子信息产品污染控制标识要求



部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
半导体芯片	X	O	O	O	O	O
焊接点	X	O	O	O	O	O

CMD / CMA48 Series




- Ratings from 25A to 125A @ 48-530 VAC
- SCR output for heavy industrial loads
- AC or DC control
- LED input status indicator
- Zero-crossing (resistive loads) or random-fire (inductive loads) output
- IP20 touch-safe housing
- Standard box-clamp connections

PRODUCT SELECTION

Control Voltage	25A	50A	75A	90A	110A	125A
4-32 VDC	CMD4825	CMD4850	CMD4875	CMD4890	CMD48110	CMD48125
90-140 VAC	CMA4825	CMA4850	CMA4875	CMA4890	CMA48110	CMA48125
18-36 VAC	CMA4825E	CMA4850E	CMA2475E	CMA4890E	CMA48110E	CMA48125E

AVAILABLE OPTIONS

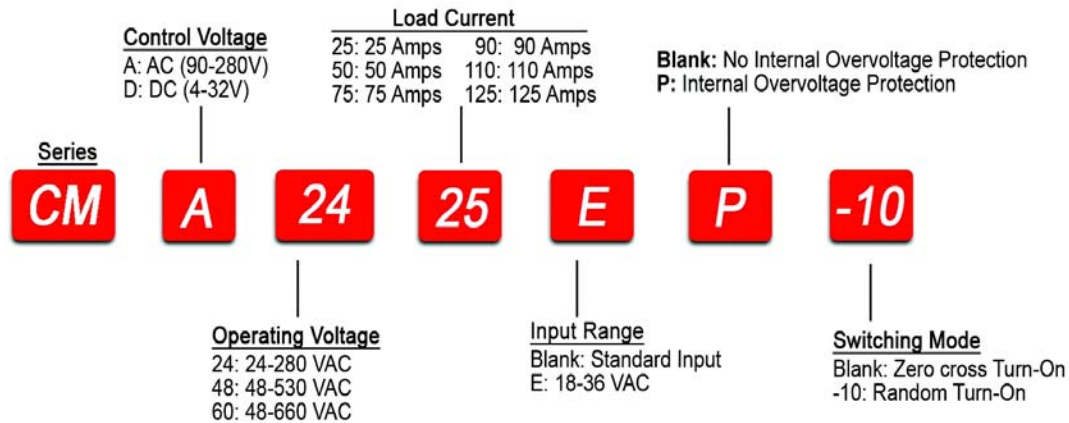

OUTPUT SPECIFICATIONS (1)

Description	25A	50A	75A	90A	110A	125A
Operating Voltage (47-63Hz) [Vrms]	48-530	48-530	48-530	48-530	48-530	48-530
Transient Overvoltage [Vpk]	1200	1200	1200	1200	1200	1200
Maximum Off-State Leakage Current @ Rated Voltage [mA _{rms}]	10	10	10	10	10	10
Minimum Off-State dv/dt @ Maximum Rated Voltage [V/μsec] (2)	500	500	500	500	500	500
Maximum Load Current (3) [A _{rms}]	25	50	75	90	110	125
Minimum Load Current [A _{rms}]	0.15	0.15	0.25	0.25	0.25	0.025
Maximum Surge Current (16.6ms) [A _{pk}]	250	625	1000	1200	1500	1750
Maximum On-State Voltage Drop @ Rated Current [V _{pk}]	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
Thermal Resistance Junction to Case (R _{jc}) [°C/W]	1.02	0.63	0.31	0.28	0.25	0.22
Maximum I ² t for Fusing (8.3 msec) [A ² sec]	260	1620	4150	6000	9340	12700
Minimum Power Factor (with Maximum Load)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5

INPUT SPECIFICATIONS (1)

Description		
Control Voltage Range	3-32 VDC	90-140 Vrms
Maximum Reverse Voltage	32 VDC	-
Minimum Turn-On Voltage	3.0 VDC	90 Vrms
Minimum Turn-Off Voltage	1.0 VDC	10 Vrms
Maximum Input Current	30 mA (5)	-
Typical Input current	17 mA @ 5 VDC	15 mA @ 120 Vrms
Maximum Turn-On Time [msec] (4)	1/2 Cycle	10
Maximum Turn-Off Time [msec]	1/2 Cycle	40


GENERAL SPECIFICATIONS

Description	Parameters
Dielectric Strength, Input/Output/Base (50/60Hz)	4000 Vrms
Minimum Insulation Resistance (@ 500 VDC)	10 ⁹ Ohm
Maximum Capacitance, Input/Output	8 pF
Ambient Operating Temperature Range	-40 to 80 °C
Ambient Storage Temperature Range	-40 to 125 °C
Status Indicating Display	Green LED
Weight (typical)	3.0 oz (86.5 g)
Encapsulation	Thermally conductive Epoxy
Terminals	Cage type
Maximum Wire Size-Output:	AWG 8 (3.8mm)
Maximum Wire Size-Input:	AWG 12 (2.5mm)
Recommended Terminal Screw Torque Range:	Output: 10-15 in lb (1.1-1.7 Nm) Input: 5-6 in lb (0.6-0.7 Nm)

GENERAL NOTES







- 1) All parameters at 25°C unless otherwise specified.
- 2) Off-State dv/dt test method per EIA/NARM standard RS-443, paragraph 13.11.1
- 3) HEAT SINKING REQUIRED, FOR DERATING curves see page 2.
- 4) Turn-on time for DC control random turn-on versions is 0.02msec
- 5) Input circuitry incorporates active current limiter.

MECHANICAL SPECIFICATIONS

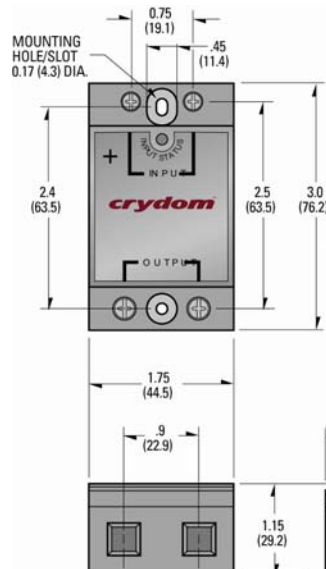

THERMAL DERATE INFORMATION

CURRENT DERATING CURVES

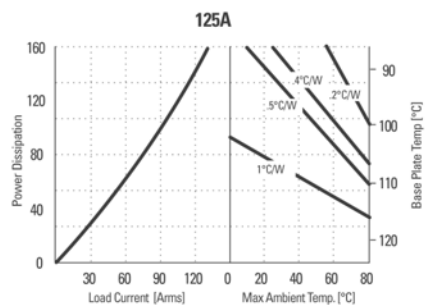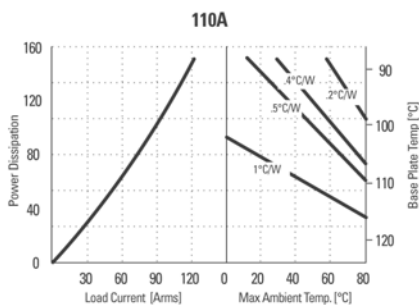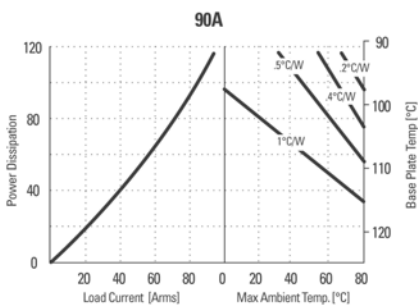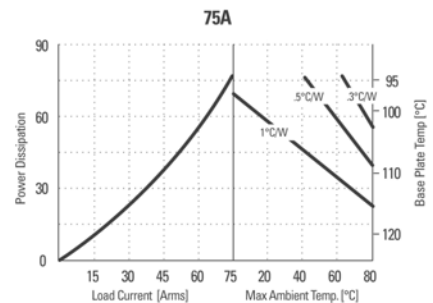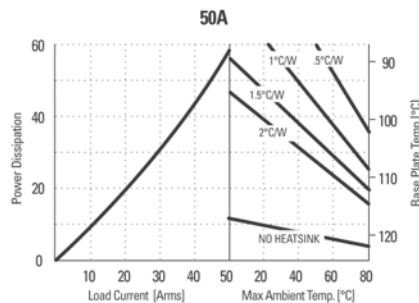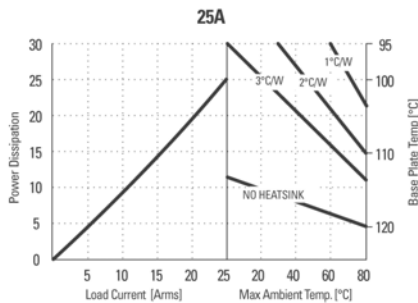

AGENCY APPROVALS

CSA LR81689
VDE 126921 UG (up to 90A models only)



Rev. 070808

For Contact information visit our web site.

www.crydom.com

©2008 Crydom, Inc.
Specifications subject to change without notice.

⚠ DANGER / PELIGRO / DANGER /GEFAHR / PERICOLO / PERIGO					
HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH. - Disconnect all power before installing or working with this equipment. - Verify all connections and replace all covers before turning on power. Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.	RIESGO DE DESCARGA ELECTRICA O EXPLOSION. - Desconectar todos los suministros de energia a este equipo antes de trabajar con este equipo. - Verificar todas las conexiones y colocar todas las tapas antes de energizar el equipo. El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar la muerte o lesiones serias.	RISQUE DE DESCARGE ELECTRIQUE OU EXPLOSION - Eteindre toutes les sources d'énergie de cet appareil avant de travailler dessus de cet appareil - Vérifier tous connections, et remettre tous couverts en place avant de mettre sous De non-suivi de ces instructions provoquera la mort ou des lésions sérieuses sérieuses.	GEFAHR EINES ELEKTRISCHE N SCHLAGES ODER EINER EXPLOSION. - Stellen Sie jeglichen Strom ab, der dieses Gerät versorgt, bevor Sie an dem Gerät Arbeiten durchführen - Vor dem Drehen auf Energie alle Anschlüsse überprüfen und alle Abdeckungen ersetzen. Unterlassung dieser Anweisungen können zum Tode oder zu schweren Verletzungen führen.	RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA O DELL'ESPLOSIONE. - Spenga tutta l'alimentazione e che fornisce questa apparecchiatura prima del lavorare a questa apparecchiatura - Verificare tutti i collegamenti e sostituire tutte le coperture prima della rotazione sull'alimentazione L'omissione di seguire queste istruzioni provocherà la morte o di lesioni serie	RISCO DE DESCARGA ELÉTRICA OU EXPLOÇÃO - Desconectar o equipamento de toda a energia antes de instalar ou trabalhar com este equipamento - Verificar todas as conexões e recolocar todas as tampas antes de religar o equipamento O não cumprimento destas instruções pode levar à morte ou lesões sérias.

⚠ WARNING / AVERTISSEMENT / WARNUNG /ADVERTENCIA / AVVERTENZA / AVISO		
RISK OF MATERIAL DAMAGE AND HOT ENCLOSURE - The product's side panels may be hot, allow time for product to cool before touching. - Follow proper mounting instructions including torque values. - Do not allow liquids or foreign objects to enter this product. Failure to follow this instruction can result in serious injury, or equipment damage.	RISQUE DE DOMMAGE MATERIEL ET DE SURCHAUFFE DU BOITIER - Les panneaux latéraux du produit peuvent être chauds. Laisser le produit refroidir avant de le toucher. - Respecter les consignes de montage, et notamment les couples de serrage. - Ne pas laisser pénétrer de liquide ni de corps étrangers à l'intérieur du produit. Le non-respect de cette directive peut entraîner, des lésions corporelles graves ou des dommages matériels.	GEFAHR VON MATERIALSCHÄDEN UND GEHÄUSEERHITZUNG - Die Seitenwände können heiß sein. Lassen Sie das Produkt abkühlen, bevor Sie es berühren. - Beachten Sie die Montageanweisungen, - Führen Sie keine Flüssigkeiten oder Fremdkörper in das Produkt ein. Die Nichtbeachtung dieser Anweisung kann Körperverletzung oder Materialschäden zur Folge haben.
RIESGO DE DAÑOS MATERIALES Y DE SOBRECALENTAMIENTO DE LA UNIDAD - Los paneles laterales del producto pueden estar calientes. Esperar que el producto se enfríe antes de tocarlo. - Respetar las instrucciones de montaje, y en particular los pares de apretado. - No dejar que penetren líquidos o cuerpos extraños en el producto. Si no se respetan estas precauciones pueden producirse graves lesiones, daños materiales.	RISCHIO DI DANNI MATERIALI E D'INVOLUCRO CALDO - I pannelli laterali dell'apparecchio possono scottare; lasciar quindi raffreddare il prodotto prima di toccarlo. - Seguire le istruzioni di montaggio corrette. - Non far entrare liquidi o oggetti estranei in questo apparecchio. La mancata osservanza di questa precauzione può causare gravi rischi per l'incolumità personale o danni alle apparecchiature.	RISCO DE DANO MATERIAL E DE AQUECIMENTO - Os painéis laterais do produto podem estar quentes; dê tempo ao produto para arrefecer antes de lhe tocar. - Siga devidamente as instruções de montagem. - Não permita a entrada de líquidos e de objectos estranhos no produto. A não observância destas precauções pode provocar a morte, ferimentos graves ou danos materiais.

ANNEX - ENVIROMENTAL INFORMATION

The environmental information disclosed in this annex including the EIP Pollution logo are in compliance with People's Republic of China Electronic Industry Standard SJ/T11364 – 2006, Marking for Control of Pollution Caused by Electronic Information Products.

Part Name	Toxic or hazardous Substance and Elements					
	Lead (Pb)	Mercury (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent Chromium (Cr (VI))	Polybrominated biphenyls (PBB)	Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
Semiconductor die	X	O	O	O	O	O
Solder	X	O	O	O	O	O

此附件所标示的包括电子信息产品污染图标的环境信息
符合中华人民共和国电子行业标准 **SJ/T11364 - 2006**,
电子信息产品污染控制标识要求



部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
半导体芯片	X	O	O	O	O	O
焊接点	X	O	O	O	O	O

CMD / CMA60 Series




- Ratings from 25A to 125A @ 48-660 VAC
- SCR output for heavy industrial loads
- AC or DC control
- LED input status indicator
- Zero-crossing (resistive loads) or random-fire (inductive loads) output
- IP20 touch-safe housing
- Standard box-clamp connections
- Ratings from 25A to 125A @ 48-660 VAC

PRODUCT SELECTION

Control Voltage	25A	50A	75A	90A	110A	125A
4-32 VDC	CMD6025	CMD6050	CMD6075	CMD6090	CMD60110	CMD60125
90-140 Vrms	CMA6025	CMA6050	CMA6075	CMA6090	CMA60110	CMA60125
18-36 Vrms	CMA6025E	CMA6050E	CMA6075E	CMA6090E	CMA60110E	CMA60125E

AVAILABLE OPTIONS

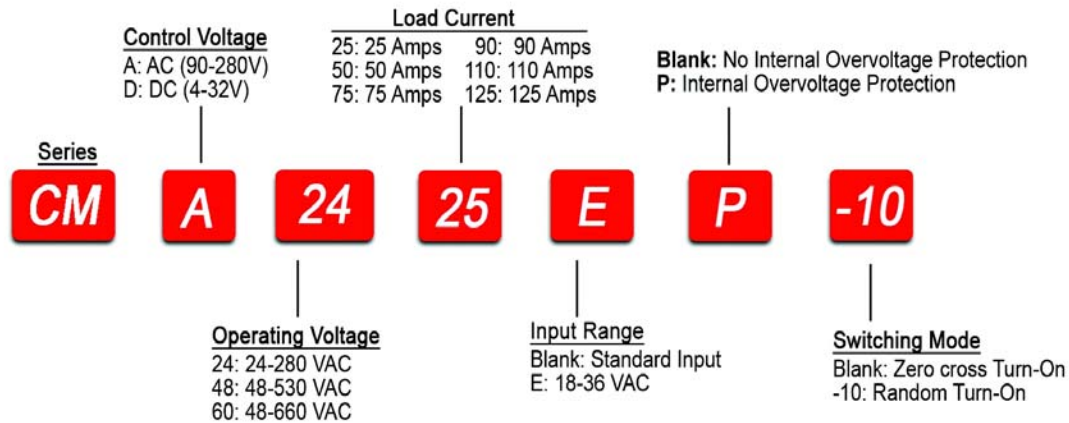

OUTPUT SPECIFICATIONS (1)

Description	25A	50A	75A	90A	110A	125A
Operating Voltage (47-63Hz) [Vrms]	48-660	48-660	48-660	48-660	48-660	48-660
Transient Overvoltage [Vpk]	1200	1200	1200	1200	1200	1200
Maximum Off-State Leakage Current @ Rated Voltage [mA _{rms}]	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Minimum Off-State dv/dt @ Maximum Rated Voltage [V/μsec] (2)	500	500	500	500	500	500
Maximum Load Current (3) [A _{rms}]	25	50	75	90	110	125
Minimum Load Current [A _{rms}]	0.15	0.15	0.25	0.25	0.25	0.025
Maximum Surge Current (16.6ms) [A _{pk}]	250	625	1000	1200	1500	1750
Maximum On-State Voltage Drop @ Rated Current [V _{pk}]	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
Thermal Resistance Junction to Case (R _{jc}) [°C/W]	1.02	0.63	0.31	0.28	0.25	0.22
Maximum I ² t for Fusing (8.3 msec) [A ² sec]	260	1620	4150	6000	9340	12700
Minimum Power Factor (with Maximum Load)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5

INPUT SPECIFICATIONS (1)

Description		
Control Voltage Range	3-32 VDC	90-140 Vrms
Maximum Reverse Voltage	32 VDC	-
Minimum Turn-On Voltage	3.0 VDC	90 Vrms
Minimum Turn-Off Voltage	1.0 VDC	10 Vrms
Maximum Input Current	30 mA(5)	-
Typical Input current	17 mA @ 5 VDC	15 mA @ 120 Vrms
Maximum Turn-On Time [msec] (4)		10
Maximum Turn-Off Time [msec]	1/2 Cycle	40


GENERAL SPECIFICATIONS

Description	Parameters
Dielectric Strength, Input/Output/Base (50/60Hz)	4000 Vrms
Minimum Insulation Resistance (@ 500 VDC)	10 ⁹ Ohm
Maximum Capacitance, Input/Output	8 pF
Ambient Operating Temperature Range	-40 to 80 °C
Ambient Storage Temperature Range	-40 to 125 °C
Status Indicating Display	Green LED
Weight (typical)	3.0 oz (86.5 g)
Encapsulation	Thermally conductive Epoxy
Terminals	Cage type
Maximum Wire Size-Output:	AWG 8 (3.8mm)
Maximum Wire Size-Input:	AWG 12 (2.5mm)
Recommended Terminal Screw Torque Range:	Output: 10-15 in lb (1.1-1.7 Nm) Input: 5-6 in lb (0.6-0.7 Nm)

GENERAL NOTES







- 1) All parameters at 25°C unless otherwise specified.
- 2) Off-State dv/dt test method per EIA/NARM standard RS-443, paragraph 13.11.1
- 3) HEAT SINKING REQUIRED, FOR DERATING curves see page 2.
- 4) Turn-on time for DC control random turn-on versions is 0.02msec
- 5) Input circuitry incorporates active current limiter.

MECHANICAL SPECIFICATIONS

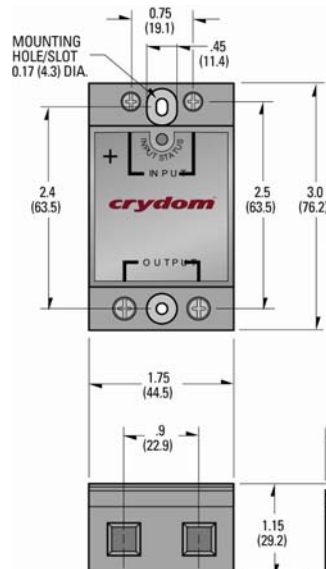

THERMAL DERATE INFORMATION

CURRENT DERATING CURVES

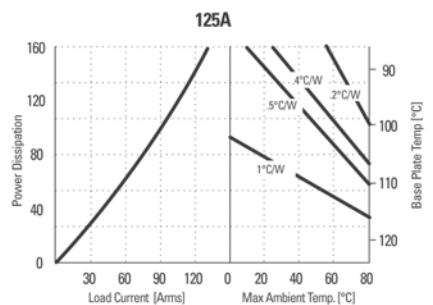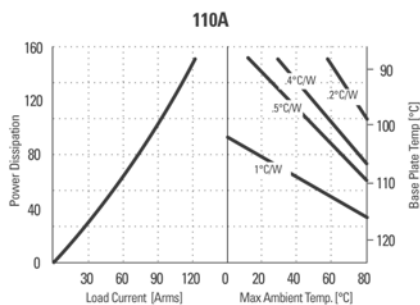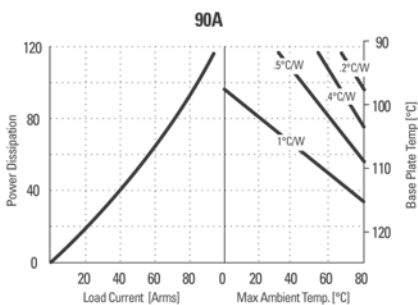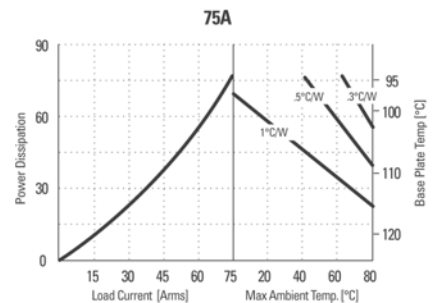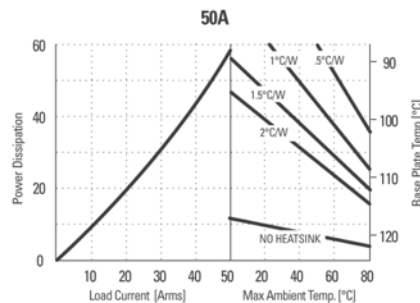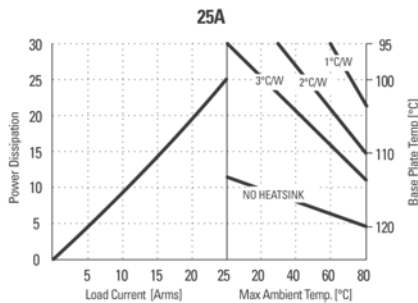

AGENCY APPROVALS

UL E116949, E116950
CSA LR81689
VDE 126921 UG (up to 90A models only)



Rev. 062508

For Contact information visit our web site.

www.crydom.com

©2008 Crydom, Inc.
Specifications subject to change without notice.

⚠ DANGER / PELIGRO / DANGER /GEFAHR / PERICOLO / PERIGO					
HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH. - Disconnect all power before installing or working with this equipment. - Verify all connections and replace all covers before turning on power. Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.	RIESGO DE DESCARGA ELECTRICA O EXPLOSION. - Desconectar todos los suministros de energia a este equipo antes de trabajar con este equipo. - Verificar todas las conexiones y colocar todas las tapas antes de energizar el equipo. El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar la muerte o lesiones serias.	RISQUE DE DESCARGE ELECTRIQUE OU EXPLOSION - Eteindre toutes les sources d'énergie de cet appareil avant de travailler dessus de cet appareil - Vérifier tous connections, et remettre tous couverts en place avant de mettre sous De non-suivi de ces instructions provoquera la mort ou des lésions sérieuses sérieuses.	GEFAHR EINES ELEKTRISCHE N SCHLAGES ODER EINER EXPLOSION. - Stellen Sie jeglichen Strom ab, der dieses Gerät versorgt, bevor Sie an dem Gerät Arbeiten durchführen - Vor dem Drehen auf Energie alle Anschlüsse überprüfen und alle Abdeckungen ersetzen. Unterlassung dieser Anweisungen können zum Tode oder zu schweren Verletzungen führen.	RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA O DELL'ESPLOSIONE. - Spenga tutta l'alimentazione e che fornisce questa apparecchiatura prima del lavorare a questa apparecchiatura - Verificare tutti i collegamenti e sostituire tutte le coperture prima della rotazione sull'alimentazione L'omissione di seguire queste istruzioni provocherà la morte o di lesioni serie	RISCO DE DESCARGA ELÉTRICA OU EXPLOÇÃO - Desconectar o equipamento de toda a energia antes de instalar ou trabalhar com este equipamento - Verificar todas as conexões e recolocar todas as tampas antes de religar o equipamento O não cumprimento destas instruções pode levar à morte ou lesões sérias.

⚠ WARNING / AVERTISSEMENT / WARNUNG /ADVERTENCIA / AVVERTENZA / AVISO		
RISK OF MATERIAL DAMAGE AND HOT ENCLOSURE - The product's side panels may be hot, allow time for product to cool before touching. - Follow proper mounting instructions including torque values. - Do not allow liquids or foreign objects to enter this product. Failure to follow this instruction can result in serious injury, or equipment damage.	RISQUE DE DOMMAGE MATERIEL ET DE SURCHAUFFE DU BOITIER - Les panneaux latéraux du produit peuvent être chauds. Laisser le produit refroidir avant de le toucher. - Respecter les consignes de montage, et notamment les couples de serrage. - Ne pas laisser pénétrer de liquide ni de corps étrangers à l'intérieur du produit. Le non-respect de cette directive peut entraîner, des lésions corporelles graves ou des dommages matériels.	GEFAHR VON MATERIALSCHÄDEN UND GEHÄUSEERHITZUNG - Die Seitenwände können heiß sein. Lassen Sie das Produkt abkühlen, bevor Sie es berühren. - Beachten Sie die Montageanweisungen, - Führen Sie keine Flüssigkeiten oder Fremdkörper in das Produkt ein. Die Nichtbeachtung dieser Anweisung kann Körperverletzung oder Materialschäden zur Folge haben.
RIESGO DE DAÑOS MATERIALES Y DE SOBRECALENTAMIENTO DE LA UNIDAD - Los paneles laterales del producto pueden estar calientes. Esperar que el producto se enfríe antes de tocarlo. - Respetar las instrucciones de montaje, y en particular los pares de apretado. - No dejar que penetren líquidos o cuerpos extraños en el producto. Si no se respetan estas precauciones pueden producirse graves lesiones, daños materiales.	RISCHIO DI DANNI MATERIALI E D'INVOLUCRO CALDO - I pannelli laterali dell'apparecchio possono scottare; lasciar quindi raffreddare il prodotto prima di toccarlo. - Seguire le istruzioni di montaggio corrette. - Non far entrare liquidi o oggetti estranei in questo apparecchio. La mancata osservanza di questa precauzione può causare gravi rischi per l'incolumità personale o danni alle apparecchiature.	RISCO DE DANO MATERIAL E DE AQUECIMENTO - Os painéis laterais do produto podem estar quentes; dê tempo ao produto para arrefecer antes de lhe tocar. - Siga devidamente as instruções de montagem. - Não permita a entrada de líquidos e de objectos estranhos no produto. A não observância destas precauções pode provocar a morte, ferimentos graves ou danos materiais.

ANNEX - ENVIROMENTAL INFORMATION

The environmental information disclosed in this annex including the EIP Pollution logo are in compliance with People's Republic of China Electronic Industry Standard SJ/T11364 – 2006, Marking for Control of Pollution Caused by Electronic Information Products.

Part Name	Toxic or hazardous Substance and Elements					
	Lead (Pb)	Mercury (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent Chromium (Cr (VI))	Polybrominated biphenyls (PBB)	Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
Semiconductor die	X	O	O	O	O	O
Solder	X	O	O	O	O	O

此附件所标示的包括电子信息产品污染图标的环境信息
符合中华人民共和国电子行业标准 **SJ/T11364 - 2006**,
电子信息产品污染控制标识要求



部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
半导体芯片	X	O	O	O	O	O
焊接点	X	O	O	O	O	O

CSW Series




- Ratings from 10A to 90A @ 12-280 V AC
- 3-32 V DC input range
- Low off-state leakage current (snubberless)
- SCR output for heavy industrial loads
- Replaces the popular CSD/CSE series relays

PRODUCT SELECTION

Control Voltage	10A	25A	50A	75A	90A
3-32 VDC	CSW2410	CSW2425	CSW2450	CSW2475	CSW2490

AVAILABLE OPTIONS

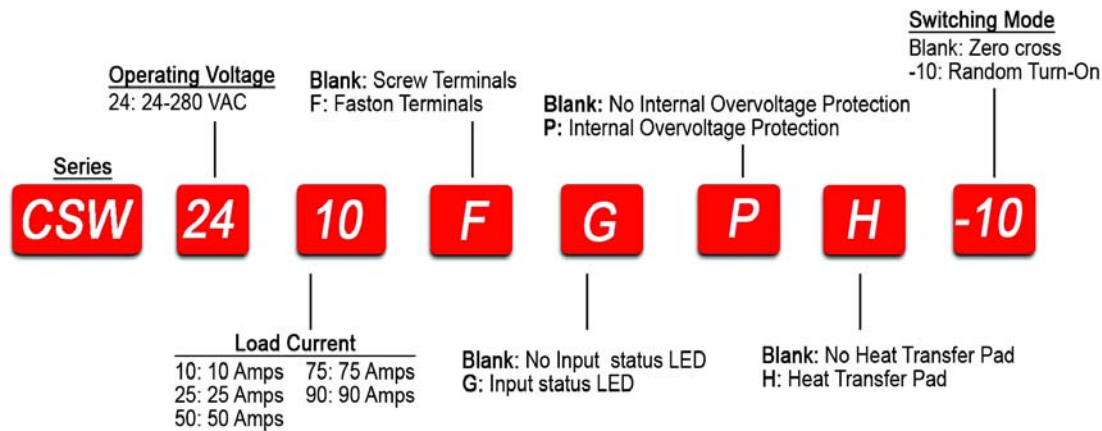

OUTPUT SPECIFICATIONS (1)

Description	10A	25A	50A	75A	90A
Operating Voltage (47-63Hz) [Vrms]	24-280	24-280	24-280	24-280	24-280
Transient Overvoltage [Vpk]	600	600	600	600	600
Maximum Off-State Leakage Current @ Rated Voltage [mA _{rms}]	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Minimum Off-State dv/dt @ Maximum Rated Voltage [V/μsec] (2)	500	500	500	500	500
Maximum Load Current (3) [A _{rms}]	10	25	50	75	90
Minimum Load Current [A _{rms}]	0.15	0.15	0.15	0.25	0.25
Maximum Surge Current (16.6ms) [A _{pk}]	120	250	625	1000	1200
Maximum On-State Voltage Drop @ Rated Current [V _{pk}]	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
Thermal Resistance Junction to Case (R _{jc}) [°C/W]	1.48	1.02	0.63	0.31	0.28
Maximum I ² t for Fusing (8.3 msec) [A ² sec]	60	260	1620	4150	6000
Minimum Power Factor (with Maximum Load)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5

INPUT SPECIFICATIONS (1)

Description	
Control Voltage Range	3-32 VDC
Minimum Turn-On Voltage	3 VDC
Minimum Turn-Off Voltage	1.0 VDC
Typical Input Current	10 mA @ 12 VDC
Nominal Input Impedance	See note 4
Maximum Turn-On Time [msec] (4)	1/2 Cycle
Maximum Turn-Off Time [msec]	1/2 Cycle


GENERAL SPECIFICATIONS

Description	Parameters
Dielectric Strength, Input/Output/Base (50/60Hz)	4000 Vrms
Minimum Insulation Resistance (@ 500 V DC)	10 ⁹ Ohm
Maximum Capacitance, Input/Output	10 pF
Ambient Operating Temperature Range	-40 to 80 °C
Ambient Storage Temperature Range	-40 to 125 °C
Weight (typical)	3.0 oz (86.5 g)
Encapsulation	Thermally conductive Epoxy
Terminals	Screws and Saddle Clamps Furnished, Unmounted
Recommended Terminal Screw Torque Range:	6-32 Screws - 10 in/lbs. 8-32 & 10-32 Screws - 20 in. lbs. (Screws dry without grease)
Fastons:	Single pair (up to 25A) Double pair* (up to 50A). *Caution: User must connect to both pairs

GENERAL NOTES


- 1) All parameters at 25°C unless otherwise specified.
- 2) Off-State dv/dt test method per EIA/NARM standard RS-443, paragraph 13.11.1
- 3) Heat sinking required, for derating curves see page 2.
- 4) Turn-on time for random turn-on version (-10 suffix) is 0.1ms

MECHANICAL SPECIFICATIONS

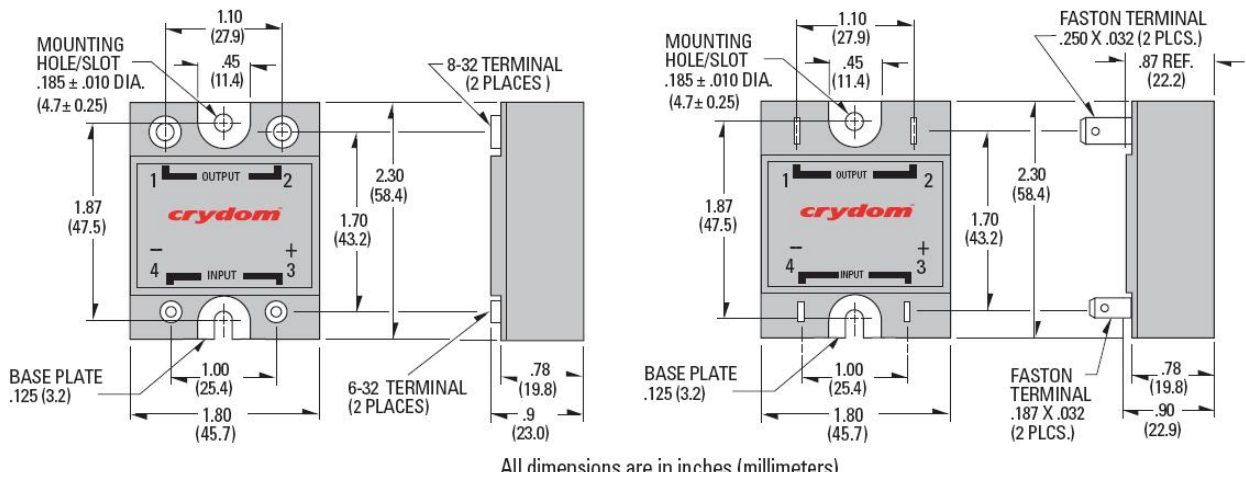

THERMAL DERATE INFORMATION

CURRENT DERATING CURVES

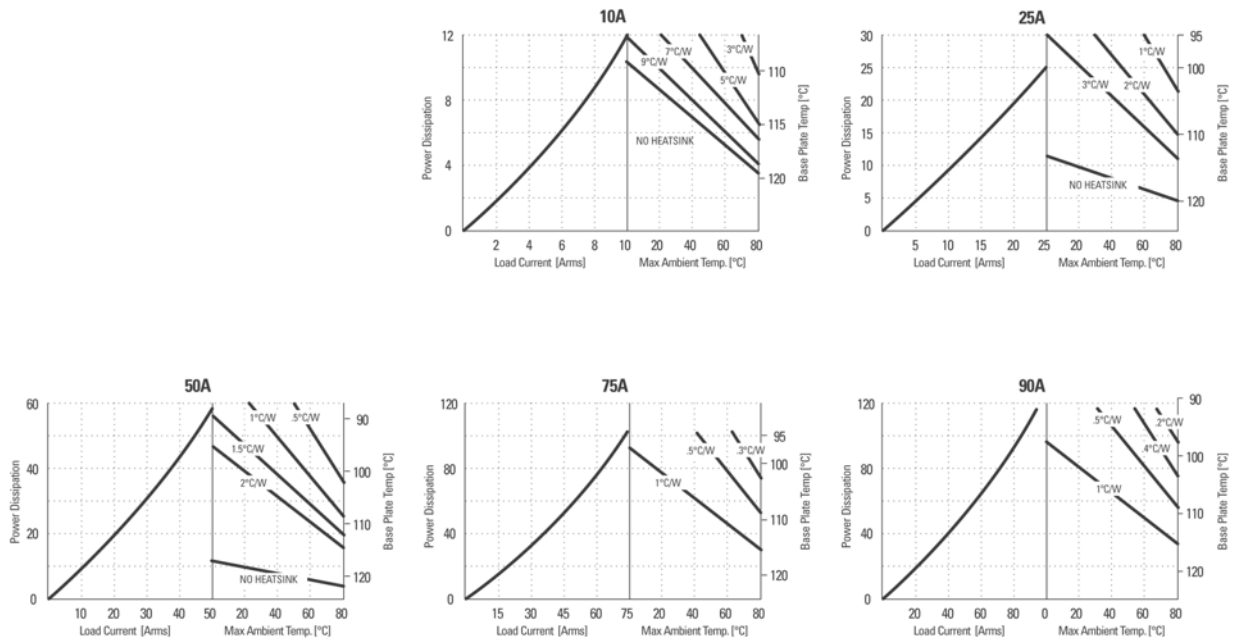

AGENCY APPROVALS

UL E116949
CSA LR81689
VDE 10143 UG



Rev. 070908

For Contact information visit our web site.

www.crydom.com

©2008 Crydom, Inc.
Specifications subject to change without notice.

⚠ DANGER / PELIGRO / DANGER /GEFAHR / PERICOLO / PERIGO					
HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH. - Disconnect all power before installing or working with this equipment. - Verify all connections and replace all covers before turning on power. Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.	RIESGO DE DESCARGA ELECTRICA O EXPLOSION. - Desconectar todos los suministros de energia a este equipo antes de trabajar con este equipo. - Verificar todas las conexiones y colocar todas las tapas antes de energizar el equipo. El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar la muerte o lesiones serias.	RISQUE DE DESCARGE ELECTRIQUE OU EXPLOSION - Eteindre toutes les sources d'énergie de cet appareil avant de travailler dessus de cet appareil - Vérifier tous connections, et remettre tous couverts en place avant de mettre sous De non-suivi de ces instructions provoquera la mort ou des lésions sérieuses.	GEFAHR EINES ELEKTRISCHE N SCHLAGES ODER EINER EXPLOSION. - Stellen Sie jeglichen Strom ab, der dieses Gerät versorgt, bevor Sie an dem Gerät Arbeiten durchführen - Vor dem Drehen auf Energie alle Anschlüsse überprüfen und alle Abdeckungen ersetzen. Unterlassung dieser Anweisungen können zum Tode oder zu schweren Verletzungen führen.	RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA O DELL'ESPLOSIONE. - Spenga tutta l'alimentazione e che fornisce questa apparecchiatura prima del lavorare a questa apparecchiatura - Verificare tutti i collegamenti e sostituire tutte le coperture prima della rotazione sull'alimentazione L'omissione di seguire queste istruzioni provocherà la morte o di lesioni serie	RISCO DE DESCARGA ELÉTRICA OU EXPLOÇÃO - Desconectar o equipamento de toda a energia antes de instalar ou trabalhar com este equipamento - Verificar todas as conexões e recolocar todas as tampas antes de religar o equipamento O não cumprimento destas instruções pode levar à morte ou lesões sérias.


⚠ WARNING / AVERTISSEMENT / WARNUNG /ADVERTENCIA / AVVERTENZA / AVISO		
RISK OF MATERIAL DAMAGE AND HOT ENCLOSURE - The product's side panels may be hot, allow time for product to cool before touching. - Follow proper mounting instructions including torque values. - Do not allow liquids or foreign objects to enter this product. Failure to follow this instruction can result in serious injury, or equipment damage.	RISQUE DE DOMMAGE MATERIEL ET DE SURCHAUFFE DU BOITIER - Les panneaux latéraux du produit peuvent être chauds. Laisser le produit refroidir avant de le toucher. - Respecter les consignes de montage, et notamment les couples de serrage. - Ne pas laisser pénétrer de liquide ni de corps étrangers à l'intérieur du produit. Le non-respect de cette directive peut entraîner, des lésions corporelles graves ou des dommages matériels.	GEFAHR VON MATERIALSCHÄDEN UND GEHÄUSEERHITZUNG - Die Seitenwände können heiß sein. Lassen Sie das Produkt abkühlen, bevor Sie es berühren. - Beachten Sie die Montageanweisungen, Führen Sie keine Flüssigkeiten oder Fremdkörper in das Produkt ein. Die Nichtbeachtung dieser Anweisung kann Körperverletzung oder Materialschäden zur Folge haben.
RIESGO DE DAÑOS MATERIALES Y DE SOBRECALENTAMIENTO DE LA UNIDAD - Los paneles laterales del producto pueden estar calientes. Esperar que el producto se enfríe antes de tocarlo. - Respetar las instrucciones de montaje, y en particular los pares de apretado. - No dejar que penetren líquidos o cuerpos extraños en el producto. Si no se respetan estas precauciones pueden producirse graves lesiones, daños materiales.	RISCHIO DI DANNI MATERIALI E D'INVOLUCRO CALDO - I pannelli laterali dell'apparecchio possono scottare; lasciar quindi raffreddare il prodotto prima di toccarlo. - Seguire le istruzioni di montaggio corrette. - Non far entrare liquidi o oggetti estranei in questo apparecchio. La mancata osservanza di questa precauzione può causare gravi rischi per l'incolumità personale o danni alle apparecchiature.	RISCO DE DANO MATERIAL E DE AQUECIMENTO - Os painéis laterais do produto podem estar quentes; dê tempo ao produto para arrefecer antes de lhe tocar. - Siga devidamente as instruções de montagem. - Não permita a entrada de líquidos e de objectos estranhos no produto. A não observância destas precauções pode provocar a morte, ferimentos graves ou danos materiais.

CW24 Series



- The newest family to the SSR range; Ratings from 10A to 125A @ 12-660 V AC
- SCR output for heavy industrial loads
- EMC Compliant for reliable operation in harsh environments
- Removable IP 20 touch-safe cover
- DBC substrate for superior thermal performance
- LED input status indicator
- AC or DC input
- Zero-crossing (resistive loads) or random-fire (inductive loads) output

PRODUCT SELECTION

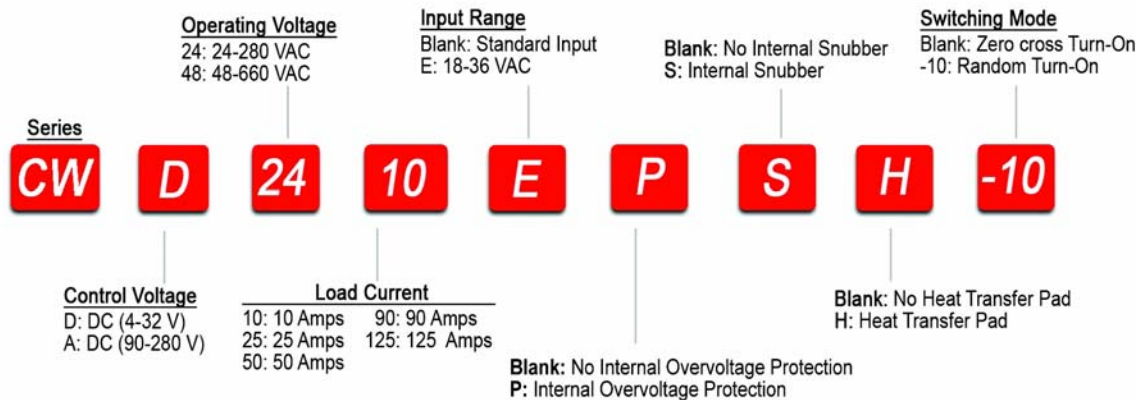

Description	10A	25A	50A	90A	125A
3-32 VDC	CWD2410	CWD2425	CWD2450	CWD2490	CWD24125
90-280 Vrms	CWA2410	CWA2425	CWA2450	CWA2490	CWA24125
18-36 Vrms	CWA2410E	CWA2425E	CWA2450E	CWA2490E	CWA24125E

OUTPUT SPECIFICATIONS (1)

Description	10A	25A	50A	90A	125A
Operating Voltage (47-63Hz) [Vrms]	24-280	24-280	24-280	24-280	24-280
Transient Overvoltage [Vpk]	600	600	600	600	600
Maximum Off-State Leakage Current @ Rated Voltage [mA _{rms}](6)	1	1	1	1	1
Minimum Off-State dv/dt @ Maximum Rated Voltage [V/μsec] (2)	500	500	500	500	500
Maximum Load Current (3) [Arms]	10	25	50	90	125
Minimum Load Current [Arms]	0.15	0.15	0.15	0.25	0.25
Maximum Surge Current (16.6ms) [A _{pk}]	400	600	850	1350	2000
Maximum Surge Current (20ms) [A _{pk}]	380	570	810	1290	1900
Maximum On-State Voltage Drop @ Rated Current [V _{pk}]	1.3	1.3	1.3	1.3	1.25
Thermal Resistance Junction to Case (R _{jc}) [°C/W]	0.35	0.35	0.2	0.14	0.13
Maximum I ² t for Fusing (8.3 msec) [A ² sec]	660	1500	3000	7560	16600
Minimum Power Factor (with Maximum Load)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5

INPUT SPECIFICATIONS (1)

Description			
Control Voltage Range	3-32 VDC	90-280 Vrms	18-36 Vrms
Minimum Turn-On Voltage	3 VDC	90 Vrms	18 Vrms
Minimum Turn-Off Voltage	1.0 VDC	10 Vrms	2 Vrms
Typical Input Current	10 mA @ 12 VDC	6 mA @ 120 Vrms	24 mA @ 24 Vrms
Nominal Input Impedance	See note 7	21.5 Ohms	1.0 Ohm
Maximum Turn-On Time [msec] (4)(5)	1/2 Cycle	1/2 Cycle	1/2 Cycle
Maximum Turn-Off Time [msec] (5)	1/2 Cycle	1/2 Cycle	1/2 Cycle

GENERAL SPECIFICATIONS

Description	Parameters
Dielectric Strength, Input/Output/Base (50/60Hz)	4000 Vrms
Minimum Insulation Resistance (@ 500 VDC)	10 ⁹ Ohm
Maximum Capacitance, Input/Output	8 pF
Ambient Operating Temperature Range	-40 to 80 °C
Ambient Storage Temperature Range	-40 to 125 °C
Weight (typical)	3.0 oz (86.5 g)
Encapsulation	Thermally conductive Epoxy
Terminals	Screw Type, Finger Proof Output: 8-32, Combo Drive Input: 6-32, Combo Drive
Max. Torque	Output: 20 in lb (2.2Nm) Input: 10 in lb (1.1Nm)
Max. Wire Size	Output: 2 x AWG 8 (3.8mm) Input: 2 x AWG 12 (2.5mm)


GENERAL NOTES

- 1) All parameters at 25°C unless otherwise specified.
- 2) Off-State dv/dt test method per EIA/NARM standard RS-443, paragraph 13.11.1
- 3) Heat sinking required, for derating curves see page 2.
- 4) Turn-on time for random turn-on version is 0.02 msec.
- 5) Turn-on and turn-off time for AC input models is 50 ms.
- 6) 10mA for models with snubber.
- 7) Input circuit incorporates active current limiter.

MECHANICAL SPECIFICATIONS

EMC Compatibility


Input: EN61000-4-2, Level 3 ESD
EN61000-4-4, Level 3 Burst
Output: EN61000-4-2, Level 3 ESD
Level 4 ESD (with P option)
EN61000-4-4, Level 3 Burst
Level 4 Burst (with P option)
EN61000-4-5, Level 4 Surge

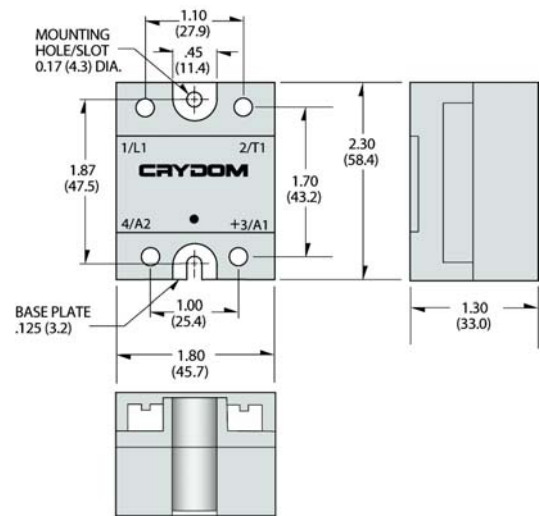

All dimensions are in inches (millimeters)

THERMAL DERATE INFORMATION

CURRENT DERATING CURVES

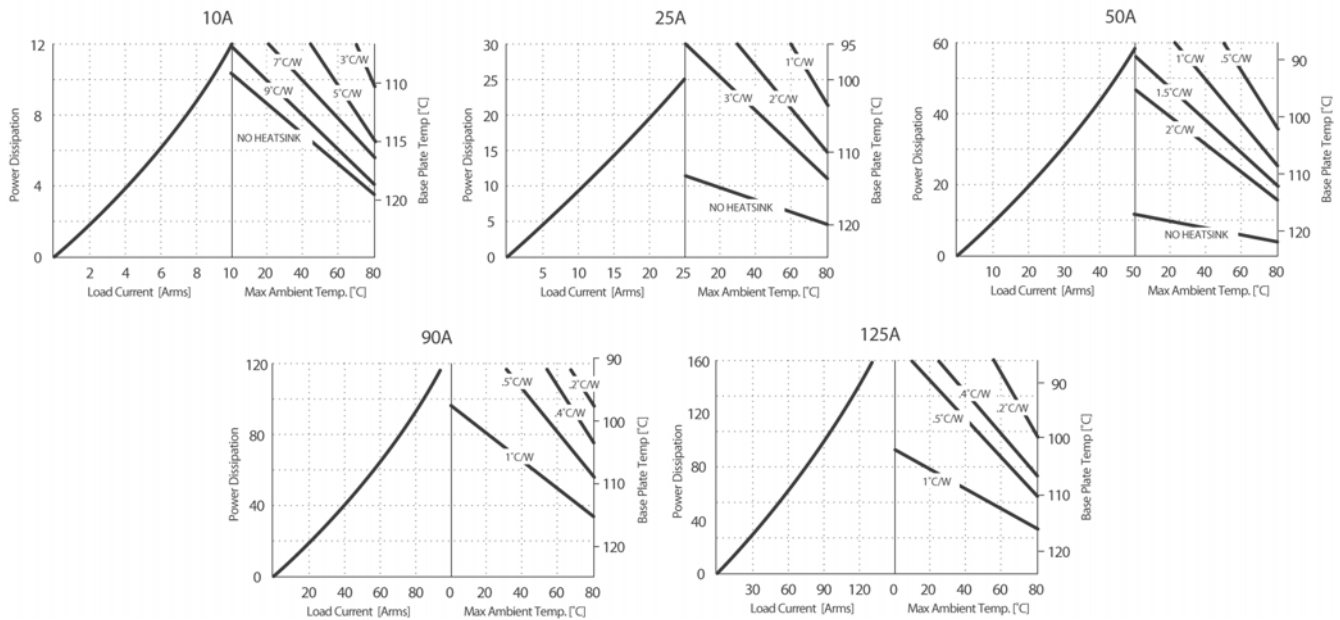

AGENCY APPROVALS

UL E116949
CSA 1405925
VDE 40007242



Rev. 062508

For Contact information visit our web site.

www.crydom.com

©2008 Crydom, Inc.
Specifications subject to change without notice.

⚠ DANGER / PELIGRO / DANGER /GEFAHR / PERICOLO / PERIGO					
HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH. - Disconnect all power before installing or working with this equipment. - Verify all connections and replace all covers before turning on power. Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.	RIESGO DE DESCARGA ELECTRICA O EXPLOSION. - Desconectar todos los suministros de energia a este equipo antes de trabajar con este equipo. - Verificar todas las conexiones y colocar todas las tapas antes de energizar el equipo. El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar la muerte o lesiones serias.	RISQUE DE DESCARGE ELECTRIQUE OU EXPLOSION - Eteindre toutes les sources d'énergie de cet appareil avant de travailler dessus de cet appareil - Vérifier tous connections, et remettre tous couverts en place avant de mettre sous De non-suivi de ces instructions provoquera la mort ou des lésions sérieuses sérieuses.	GEFAHR EINES ELEKTRISCHE N SCHLAGES ODER EINER EXPLOSION. - Stellen Sie jeglichen Strom ab, der dieses Gerät versorgt, bevor Sie an dem Gerät Arbeiten durchführen - Vor dem Drehen auf Energie alle Anschlüsse überprüfen und alle Abdeckungen ersetzen. Unterlassung dieser Anweisungen können zum Tode oder zu schweren Verletzungen führen.	RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA O DELL'ESPLOSIONE. - Spenga tutta l'alimentazione e che fornisce questa apparecchiatura prima del lavorare a questa apparecchiatura - Verificare tutti i collegamenti e sostituire tutte le coperture prima della rotazione sull'alimentazione L'omissione di seguire queste istruzioni provocherà la morte o di lesioni serie	RISCO DE DESCARGA ELÉTRICA OU EXPLOÇÃO - Desconectar o equipamento de toda a energia antes de instalar ou trabalhar com este equipamento - Verificar todas as conexões e recolocar todas as tampas antes de religar o equipamento O não cumprimento destas instruções pode levar à morte ou lesões sérias.

⚠ WARNING / AVERTISSEMENT / WARNUNG /ADVERTENCIA / AVVERTENZA / AVISO		
RISK OF MATERIAL DAMAGE AND HOT ENCLOSURE - The product's side panels may be hot, allow time for product to cool before touching. - Follow proper mounting instructions including torque values. - Do not allow liquids or foreign objects to enter this product. Failure to follow this instruction can result in serious injury, or equipment damage.	RISQUE DE DOMMAGE MATERIEL ET DE SURCHAUFFE DU BOITIER - Les panneaux latéraux du produit peuvent être chauds. Laisser le produit refroidir avant de le toucher. - Respecter les consignes de montage, et notamment les couples de serrage. - Ne pas laisser pénétrer de liquide ni de corps étrangers à l'intérieur du produit. Le non-respect de cette directive peut entraîner, des lésions corporelles graves ou des dommages matériels.	GEFAHR VON MATERIALSCHÄDEN UND GEHÄUSEERHITZUNG - Die Seitenwände können heiß sein. Lassen Sie das Produkt abkühlen, bevor Sie es berühren. - Beachten Sie die Montageanweisungen, - Führen Sie keine Flüssigkeiten oder Fremdkörper in das Produkt ein. Die Nichtbeachtung dieser Anweisung kann Körperverletzung oder Materialschäden zur Folge haben.
RIESGO DE DAÑOS MATERIALES Y DE SOBRECALENTAMIENTO DE LA UNIDAD - Los paneles laterales del producto pueden estar calientes. Esperar que el producto se enfríe antes de tocarlo. - Respetar las instrucciones de montaje, y en particular los pares de apretado. - No dejar que penetren líquidos o cuerpos extraños en el producto. Si no se respetan estas precauciones pueden producirse graves lesiones, daños materiales.	RISCHIO DI DANNI MATERIALI E D'INVOLUCRO CALDO - I pannelli laterali dell'apparecchio possono scottare; lasciar quindi raffreddare il prodotto prima di toccarlo. - Seguire le istruzioni di montaggio corrette. - Non far entrare liquidi o oggetti estranei in questo apparecchio. La mancata osservanza di questa precauzione può causare gravi rischi per l'incolumità personale o danni alle apparecchiature.	RISCO DE DANO MATERIAL E DE AQUECIMENTO - Os painéis laterais do produto podem estar quentes; dê tempo ao produto para arrefecer antes de lhe tocar. - Siga devidamente as instruções de montagem. - Não permita a entrada de líquidos e de objectos estranhos no produto. A não observância destas precauções pode provocar a morte, ferimentos graves ou danos materiais.

ANNEX - ENVIROMENTAL INFORMATION

The environmental information disclosed in this annex including the EIP Pollution logo are in compliance with People's Republic of China Electronic Industry Standard SJ/T11364 – 2006, Marking for Control of Pollution Caused by Electronic Information Products.

Part Name	Toxic or hazardous Substance and Elements					
	Lead (Pb)	Mercury (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent Chromium (Cr (VI))	Polybrominated biphenyls (PBB)	Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
Semiconductor die	X	O	O	O	O	O
Solder	X	O	O	O	O	O

此附件所标示的包括电子信息产品污染图标的环境信息
符合中华人民共和国电子行业标准 **SJ/T11364 - 2006**,
电子信息产品污染控制标识要求



部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
半导体芯片	X	O	O	O	O	O
焊接点	X	O	O	O	O	O

CW48 Series




- The newest family to the SSR range; Ratings from 10A to 125A @ 12-660 VAC
- SCR output for heavy industrial loads
- EMC Compliant for reliable operation in harsh environments
- Removable IP 20 touch-safe cover
- DBC substrate for superior thermal performance
- LED input status indicator
- AC or DC input

PRODUCT SELECTION

Control Voltage	10A	25A	50A	90A	125A
3-32 VDC	CWD4810	CWD4825	CWD4850	CWD4890	CWD48125
90-280 Vrms	CWA4810	CWA4825	CWA4850	CWA4890	CWA48125
18-36 Vrms	CWA4810E	CWA4825E	CWA4850E	CWA4890E	CWA48125E

AVAILABLE OPTIONS

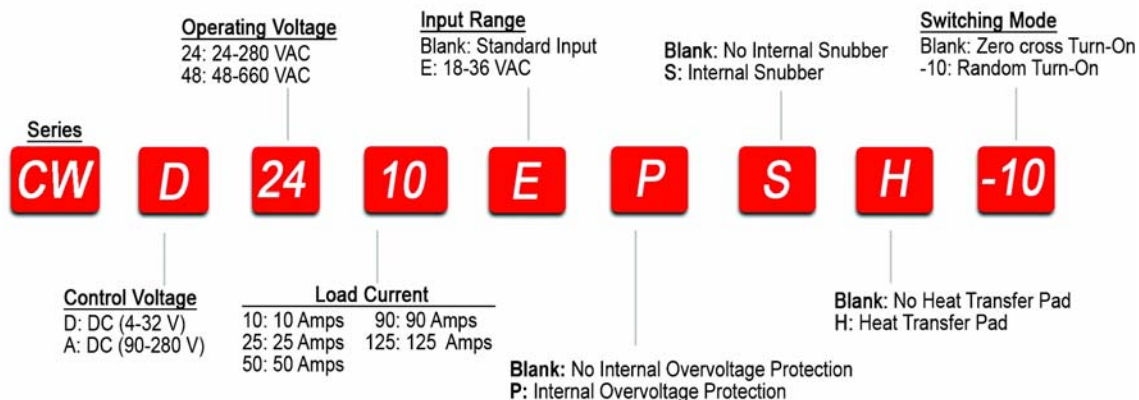

OUTPUT SPECIFICATIONS (1)

Description	10A	25A	50A	90A	125A
Operating Voltage (47-63Hz) [Vrms]	48-660	48-660	48-660	48-660	48-660
Transient Overvoltage [Vpk]	1200	1200	1200	1200	1200
Maximum Off-State Leakage Current @ Rated Voltage [mA rms] (6)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Minimum Off-State dv/dt @ Maximum Rated Voltage [V/μsec] (2)	500	500	500	500	500
Maximum Load Current (3) [A rms]	10	25	50	90	125
Minimum Load Current [A rms]	0.15	0.15	0.15	0.25	0.25
Maximum Surge Current (16.6ms) [A pk]	400	600	850	1350	2000
Maximum Surge Current (20ms) [A pk]	380	570	810	1290	1900
Maximum On-State Voltage Drop @ Rated Current [V pk]	1.3	1.3	1.3	1.3	1.25
Thermal Resistance Junction to Case (Rjc) [°C/W]	0.35	0.35	0.2	0.14	0.13
Maximum I ² t for Fusing (8.3 msec) [A ² sec]	660	1500	3000	7560	16600
Minimum Power Factor (with Maximum Load)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5

INPUT SPECIFICATIONS (1)

Description			
Control Voltage Range	3-32 VDC	18-36 Vrms	90-280 Vrms
Minimum Turn-On Voltage	3 VDC	18 Vrms	90 Vrms
Minimum Turn-Off Voltage	1.0 VDC	2 Vrms	10 Vrms
Typical Input Current	10 mA @ 12 VDC	24 mA @ 24 Vrms	6 mA @ 120 Vrms
Nominal Input Impedance	See note 7	1.0 k Ohm	21.5 k Ohms
Maximum Turn-On Time [msec] (4)(5)	1/2 Cycle	1/2 Cycle	1/2 Cycle
Maximum Turn-Off Time [msec] (5)	1/2 Cycle	1/2 Cycle	1/2 Cycle

GENERAL SPECIFICATIONS


Description	Parameters
Dielectric Strength, Input/Output/Base (50/60Hz)	4000 Vrms
Minimum Insulation Resistance (@ 500 V DC)	10 ⁹ Ohm
Maximum Capacitance, Input/Output	8 pF
Ambient Operating Temperature Range	-40 to 80 °C
Ambient Storage Temperature Range	-40 to 125 °C
Weight (typical)	3.0 oz (86.5 g)
Encapsulation	Thermally conductive Epoxy
Terminals	Screw Type, Finger Proof Output: 8-32, Combo Drive Input: 6-32, Combo Drive
Max. Torque	Output: 20 in lb (2.2Nm) Input: 10 in lb (1.1Nm)
Max. Wire Size	Output: 2 x AWG 8 (3.8mm) Input: 2 x AWG 12 (2.5mm)

GENERAL NOTES

- 1) All parameters at 25°C unless otherwise specified.
- 2) Off-State dv/dt test method per EIA/NARM standard RS-443, paragraph 13.11.1
- 3) Heat sinking required, for derating curves see page 2.
- 4) Turn-on time for random turn-on version is 0.02 msec.
- 5) Turn-on and turn-off time for AC input models is 50 ms.
- 6) 10mA for models with snubber.
- 7) Input circuit incorporates active current limiter.
- 8) 48-530 VRMS for models with snubber.

MECHANICAL SPECIFICATIONS


EMC Compatibility
 Input: EN61000-4-2, Level 3 ESD
 EN61000-4-4, Level 3 Burst
 Output: EN61000-4-2, Level 3 ESD
 Level 4 ESD (with P option)
 EN61000-4-4, Level 3 Burst
 Level 4 Burst (with P option)
 EN61000-4-5, Level 4 Surge

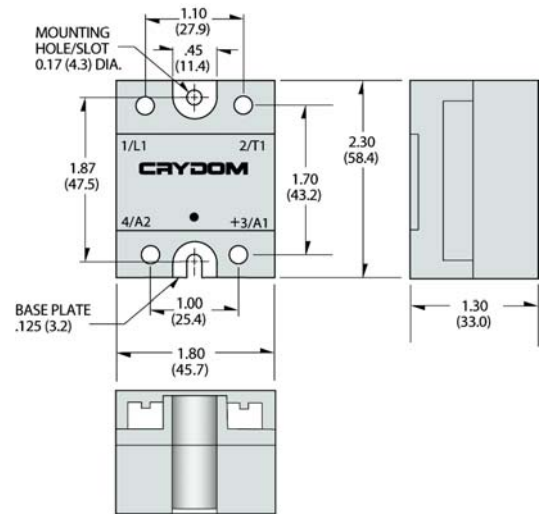

All dimensions are in inches (millimeters)

THERMAL DERATE INFORMATION

CURRENT DERATING CURVES

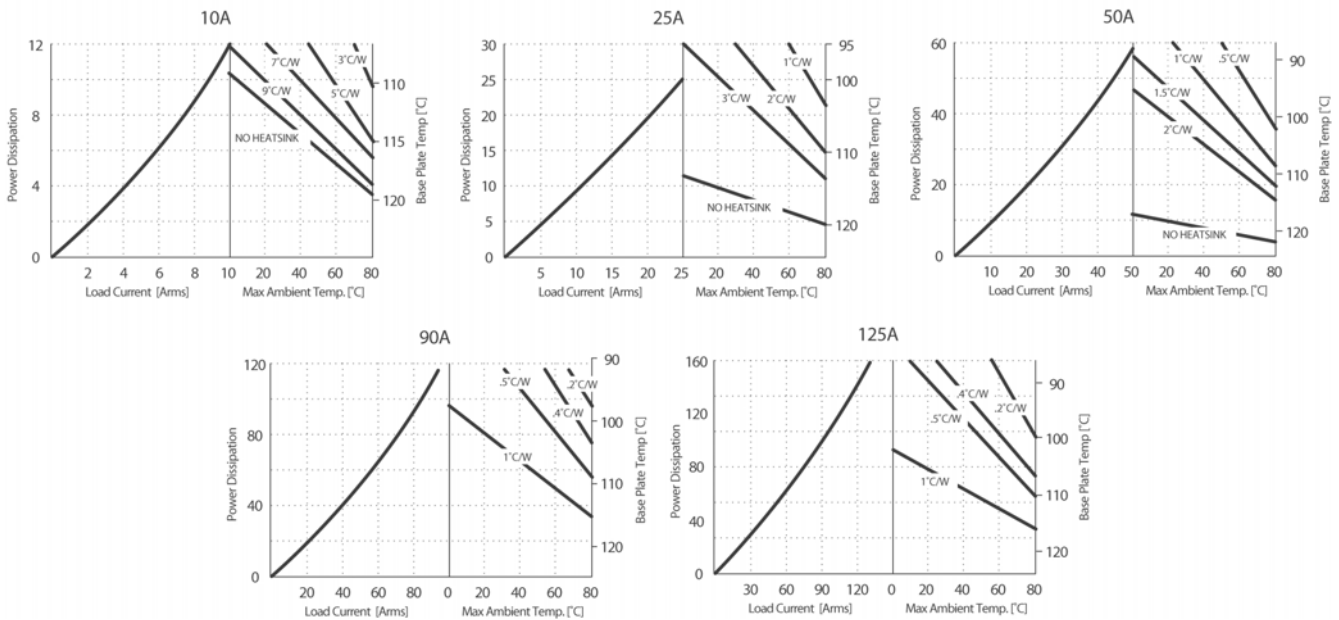

AGENCY APPROVALS

UL E116949
 CSA 1405925
 VDE 40007242



Rev. 071008

For Contact information visit our web site.

www.crydom.com

©2008 Crydom, Inc.
 Specifications subject to change without notice.

⚠ DANGER / PELIGRO / DANGER /GEFAHR / PERICOLO / PERIGO					
HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH. - Disconnect all power before installing or working with this equipment. - Verify all connections and replace all covers before turning on power. Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.	RIESGO DE DESCARGA ELECTRICA O EXPLOSION. - Desconectar todos los suministros de energia a este equipo antes de trabajar con este equipo. - Verificar todas las conexiones y colocar todas las tapas antes de energizar el equipo. El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar la muerte o lesiones serias.	RISQUE DE DESCARGE ELECTRIQUE OU EXPLOSION - Eteindre toutes les sources d'énergie de cet appareil avant de travailler dessus de cet appareil - Vérifier tous connections, et remettre tous couverts en place avant de mettre sous De non-suivi de ces instructions provoquera la mort ou des lésions sérieuses sérieuses.	GEFAHR EINES ELEKTRISCHE N SCHLAGES ODER EINER EXPLOSION. - Stellen Sie jeglichen Strom ab, der dieses Gerät versorgt, bevor Sie an dem Gerät Arbeiten durchführen - Vor dem Drehen auf Energie alle Anschlüsse überprüfen und alle Abdeckungen ersetzen. Unterlassung dieser Anweisungen können zum Tode oder zu schweren Verletzungen führen.	RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA O DELL'ESPLOSIONE. - Spenga tutta l'alimentazione e che fornisce questa apparecchiatura prima del lavorare a questa apparecchiatura - Verificare tutti i collegamenti e sostituire tutte le coperture prima della rotazione sull'alimentazione L'omissione di seguire queste istruzioni provocherà la morte o di lesioni serie	RISCO DE DESCARGA ELÉTRICA OU EXPLOÇÃO - Desconectar o equipamento de toda a energia antes de instalar ou trabalhar com este equipamento - Verificar todas as conexões e recolocar todas as tampas antes de religar o equipamento O não cumprimento destas instruções pode levar à morte ou lesões sérias.

⚠ WARNING / AVERTISSEMENT / WARNUNG /ADVERTENCIA / AVVERTENZA / AVISO		
RISK OF MATERIAL DAMAGE AND HOT ENCLOSURE - The product's side panels may be hot, allow time for product to cool before touching. - Follow proper mounting instructions including torque values. - Do not allow liquids or foreign objects to enter this product. Failure to follow this instruction can result in serious injury, or equipment damage.	RISQUE DE DOMMAGE MATERIEL ET DE SURCHAUFFE DU BOITIER - Les panneaux latéraux du produit peuvent être chauds. Laisser le produit refroidir avant de le toucher. - Respecter les consignes de montage, et notamment les couples de serrage. - Ne pas laisser pénétrer de liquide ni de corps étrangers à l'intérieur du produit. Le non-respect de cette directive peut entraîner, des lésions corporelles graves ou des dommages matériels.	GEFAHR VON MATERIALSCHÄDEN UND GEHÄUSEERHITZUNG - Die Seitenwände können heiß sein. Lassen Sie das Produkt abkühlen, bevor Sie es berühren. - Beachten Sie die Montageanweisungen, - Führen Sie keine Flüssigkeiten oder Fremdkörper in das Produkt ein. Die Nichtbeachtung dieser Anweisung kann Körperverletzung oder Materialschäden zur Folge haben.
RIESGO DE DAÑOS MATERIALES Y DE SOBRECALENTAMIENTO DE LA UNIDAD - Los paneles laterales del producto pueden estar calientes. Esperar que el producto se enfríe antes de tocarlo. - Respetar las instrucciones de montaje, y en particular los pares de apretado. - No dejar que penetren líquidos o cuerpos extraños en el producto. Si no se respetan estas precauciones pueden producirse graves lesiones, daños materiales.	RISCHIO DI DANNI MATERIALI E D'INVOLUCRO CALDO - I pannelli laterali dell'apparecchio possono scottare; lasciar quindi raffreddare il prodotto prima di toccarlo. - Seguire le istruzioni di montaggio corrette. - Non far entrare liquidi o oggetti estranei in questo apparecchio. La mancata osservanza di questa precauzione può causare gravi rischi per l'incolumità personale o danni alle apparecchiature.	RISCO DE DANO MATERIAL E DE AQUECIMENTO - Os painéis laterais do produto podem estar quentes; dê tempo ao produto para arrefecer antes de lhe tocar. - Siga devidamente as instruções de montagem. - Não permita a entrada de líquidos e de objectos estranhos no produto. A não observância destas precauções pode provocar a morte, ferimentos graves ou danos materiais.

ANNEX - ENVIROMENTAL INFORMATION

The environmental information disclosed in this annex including the EIP Pollution logo are in compliance with People's Republic of China Electronic Industry Standard SJ/T11364 – 2006, Marking for Control of Pollution Caused by Electronic Information Products.

Part Name	Toxic or hazardous Substance and Elements					
	Lead (Pb)	Mercury (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent Chromium (Cr (VI))	Polybrominated biphenyls (PBB)	Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
Semiconductor die	X	O	O	O	O	O
Solder	X	O	O	O	O	O

此附件所标示的包括电子信息产品污染图标的环境信息
符合中华人民共和国电子行业标准 **SJ/T11364 - 2006**,
电子信息产品污染控制标识要求



部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
半导体芯片	X	O	O	O	O	O
焊接点	X	O	O	O	O	O

D06D Series



- MOSFET output
- Ratings from 60A to 100A @ 60 VDC
- DC control
- Relays are easily paralleled for higher-current applications

PRODUCT SELECTION

Control Voltage	60A	80A	100A
3.5-32 VDC	D06D60	D06D80	D06D100

OUTPUT SPECIFICATIONS (1)

Description			
Operating Voltage (47-63Hz) [Vrms]	0-60 VDC	0-60 VDC	0-60 VDC
Maximum Off-State Leakage Current @ Rated Voltage [mArms]	0.1	0.2	0.3
Maximum On-State Resistance @ Rated Current [RDS-ON][Ohms]	0.010	0.008	0.005
Maximum Load Current (3) [Arms]	60	80	100
Minimum Load Current [mArms]	5	5	5
Maximum Surge Current (16.6ms) [Apk]	180	220	270
Maximum On-State Voltage Drop @ Rated Current [Vpk]	0.6	0.7	0.5
Thermal Resistance Junction to Case (Rjc) [°C/W]	0.6	0.47	0.32

INPUT SPECIFICATIONS (1)

Description	DC Control
Control Voltage Range	3.5-32 VDC
Maximum Turn-On Voltage	3.5 VDC
Minimum Turn-Off Voltage	1.0 VDC
Maximum Input Current	1.6 mA (5 VDC), 28 mA (32 VDC)
Nominal Input Impedance	See Note 4
Maximum Turn-On Time [µsec]	300
Maximum Turn-Off Time [µsec]	1.0


GENERAL SPECIFICATIONS

Description	Parameters
Dielectric Strength, Input/Output/Base (50/60Hz)	2500 Vrms
Minimum Insulation Resistance (@ 500 V DC)	10 ⁹ Ohm
Maximum Capacitance, Input/Output	50 pF
Ambient Operating Temperature Range	-30 to 80°C
Ambient Storage Temperature Range	-40 to 125 °C
Weight (typical)	3.0 oz (86.5g)
Encapsulation	Thermally conductive Epoxy
Terminals	Screws and Saddle Clamps Furnished, Unmounted
Recommended Terminal Screw Torque Range:	6-32 Screws - 10 in lbs. 8-32 and 10-32 Screws -20 in. lbs. (Screws dry without grase)




GENERAL NOTES

- 1) All parameters at 25°C unless otherwise specified.
- 2) Off-State dv/dt test method per EIA/NARM standard RS-443, paragraph 13.11.1
- 3) Heat sinking required, for derating curves see page 2.
- 4) Input circuitry incorporates active current limiter


MECHANICAL SPECIFICATIONS

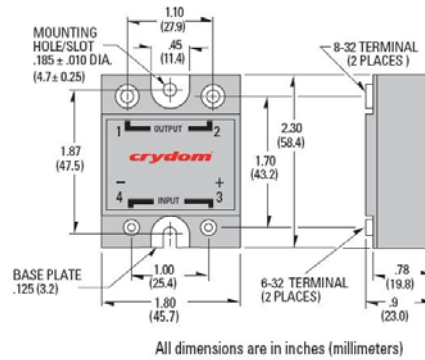

THERMAL DERATE INFORMATION

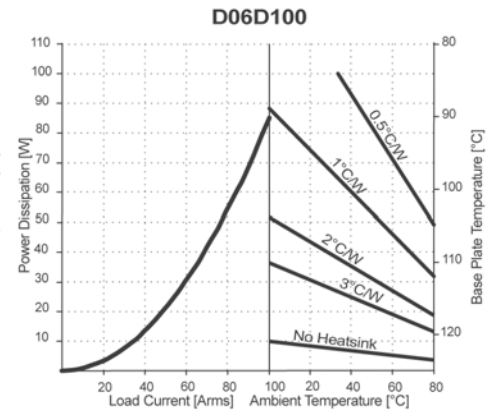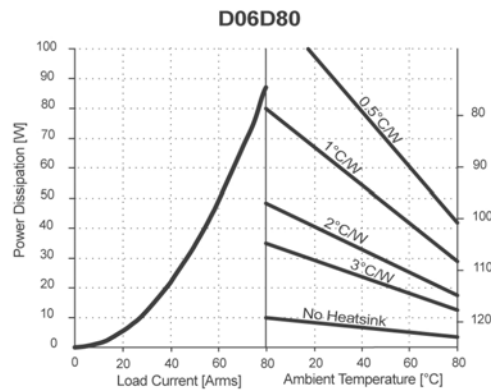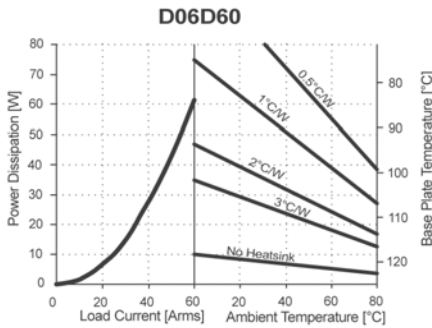

WIRING DIAGRAM

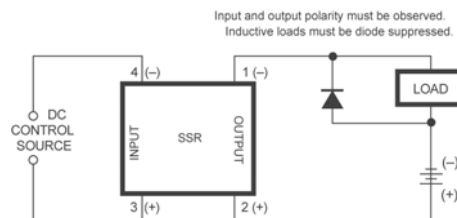

 DANGER / PELIGRO / DANGER /GEFAHR / PERICOLO / PERIGO					
HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH. - Disconnect all power before installing or working with this equipment. - Verify all connections and replace all covers before turning on power. Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.	RIESGO DE DESCARGA ELECTRICA O EXPLOSION. - Desconectar todos los suministros de energia a este equipo antes de trabajar con este equipo. - Verificar todas las conexiones y colocar todas las tapas antes de energizar el equipo. El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar la muerte o lesiones serias.	RISQUE DE DESCARGE ELECTRIQUE OU EXPLOSION - Eteindre toutes les sources d'énergie de cet appareil avant de travailler dessus de cet appareil - Vérifier tous connections, et remettre tous couverts en place avant de mettre sous De non-suivi de ces instructions provoquera la mort ou des lésions sérieuses sérieuses.	GEFAHR EINES ELEKTRISCHE N SCHLAGES ODER EINER EXPLOSION. - Stellen Sie jeglichen Strom ab, der dieses Gerät versorgt, bevor Sie an dem Gerät Arbeiten durchführen - Vor dem Drehen auf Energie alle Anschlüsse überprüfen und alle Abdeckungen ersetzen. Unterlassung dieser Anweisungen können zum Tode oder zu schweren Verletzungen führen.	RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA O DELL'ESPLOSIONE. - Spenga tutta l'alimentazione e che fornisce questa apparecchiatura prima del lavorare a questa apparecchiatura - Verificare tutti i collegamenti e sostituire tutte le coperture prima della rotazione sull'alimentazione L'omissione di seguire queste istruzioni provocherà la morte o di lesioni serie	RISCO DE DESCARGA ELÉTRICA OU EXPLOÇÃO - Desconectar o equipamento de toda a energia antes de instalar ou trabalhar com este equipamento - Verificar todas as conexões e recolocar todas as tampas antes de religar o equipamento O não cumprimento destas instruções pode levar a morte ou lesões sérias.

 WARNING / AVERTISSEMENT / WARNUNG /ADVERTENCIA / AVVERTENZA / AVISO		
RISK OF MATERIAL DAMAGE AND HOT ENCLOSURE - The product's side panels may be hot, allow time for product to cool before touching. - Follow proper mounting instructions including torque values. - Do not allow liquids or foreign objects to enter this product. Failure to follow this instruction can result in serious injury, or equipment damage.	RISQUE DE DOMMAGE MATERIEL ET DE SURCHAUFFE DU BOITIER - Les panneaux latéraux du produit peuvent être chauds. Laisser le produit refroidir avant de le toucher. - Respecter les consignes de montage, et notamment les couples de serrage. - Ne pas laisser pénétrer de liquide ni de corps étrangers à l'intérieur du produit. Le non-respect de cette directive peut entraîner, des lésions corporelles graves ou des dommages matériels.	GEFAHR VON MATERIALSCHÄDEN UND GEHÄUSEERHITZUNG - Die Seitenwände können heiß sein. Lassen Sie das Produkt abkühlen, bevor Sie es berühren. - Beachten Sie die Montageanweisungen, - Führen Sie keine Flüssigkeiten oder Fremdkörper in das Produkt ein. Die Nichtbeachtung dieser Anweisung kann Körperverletzung oder Materialschäden zur Folge haben.
RIESGO DE DAÑOS MATERIALES Y DE SOBRECALENTAMIENTO DE LA UNIDAD - Los paneles laterales del producto pueden estar calientes. Esperar que el producto se enfríe antes de tocarlo. - Respetar las instrucciones de montaje, y en particular los pares de apretado. - No dejar que penetren líquidos o cuerpos extraños en el producto. Si no se respetan estas precauciones pueden producirse graves lesiones, daños materiales.	RISCHIO DI DANNI MATERIALI E D'INVOLUCRO CALDO - I pannelli laterali dell'apparecchio possono scottare; lasciar quindi raffreddare il prodotto prima di toccarlo. - Seguire le istruzioni di montaggio corrette. - Non far entrare liquidi o oggetti estranei in questo apparecchio. La mancata osservanza di questa precauzione può causare gravi rischi per l'incolumità personale o danni alle apparecchiature.	RISCO DE DANO MATERIAL E DE AQUECIMENTO - Os painéis laterais do produto podem estar quentes; dê tempo ao produto para arrefecer antes de lhe tocar. - Siga devidamente as instruções de montagem. - Não permita a entrada de líquidos e de objectos estranhos no produto. A não observância destas precauções pode provocar a morte, ferimentos graves ou danos materiais.

ANNEX - ENVIROMENTAL INFORMATION

The environmental information disclosed in this annex including the EIP Pollution logo are in compliance with People's Republic of China Electronic Industry Standard SJ/T11364 – 2006, Marking for Control of Pollution Caused by Electronic Information Products.


Part Name	Toxic or hazardous Substance and Elements					
	Lead (Pb)	Mercury (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent Chromium (Cr (VI))	Polybrominated biphenyls (PBB)	Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
Semiconductor die	X	O	O	O	O	O
Solder	X	O	O	O	O	O

此附件所标示的包括电子信息产品污染图标的环境信息
符合中华人民共和国电子行业标准 **SJ/T11364 - 2006**,
电子信息产品污染控制标识要求



部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
半导体芯片	X	O	O	O	O	O
焊接点	X	O	O	O	O	O

DC60 Series

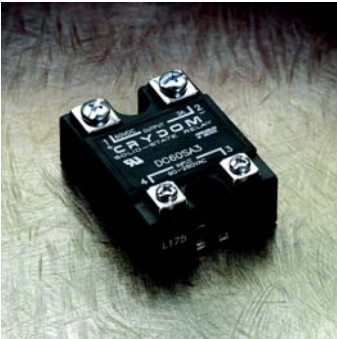


- Bi-polar transistor output
- Ratings from 3A to 7A @ 60 VDC
- AC or DC control

PRODUCT SELECTION

Control Voltage	3A	5A	7A
3.5-32 VDC	DC60S3	DC60S5	DC60S7
90-280 VAC	DC60SA3	DC60SA5	DC60SA7

AVAILABLE OPTIONS

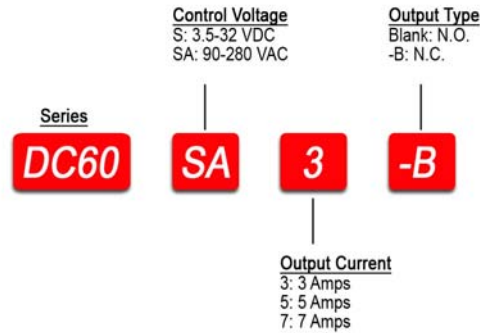

OUTPUT SPECIFICATIONS (1)

Description	3A	5A	7A
Operating Voltage (47-63Hz) [VDC]	3-60	3-60	3-60
Maximum Off-State Leakage Current @ Rated Voltage [mAmps]	0.1	0.1	0.1
Maximum Load Current (2) [ADC]	3	5	7
Minimum Load Current [Amps]	0.02	0.02	0.02
Maximum Surge Current (16.6ms) [Apk]	6	10	14
Maximum On-State Voltage Drop @ Rated Current [Vpk]	1.3	1.5	1.7
Thermal Resistance Junction to Case (Rjc) [°C/W]	2.2	2.2	2.2

INPUT SPECIFICATIONS (1)

Description	DC Control	AC Control
Control Voltage Range	3.5-32 VDC	90-280 Vrms
Maximum Turn-On Voltage	3.5 VDC	90 Vrms
Minimum Turn-Off Voltage	1.0 VDC	10 Vrms
Typical Input Current	2.2 mA @ 5 VDC	2 mA @ 120 Vrms, 4 mA @ 240 Vrms
Nominal Input Impedance	1500 Ohm	60K
Maximum Turn-On Time [msec]	0.1	10
Maximum Turn-Off Time [msec]	0.3	40


GENERAL SPECIFICATIONS

Description	Parameters
Dielectric Strength, Input/Output/Base (50/60Hz) [Vrms]	4000
Minimum Insulation Resistance (@ 500 V DC)	10 ⁹ Ohm
Maximum Capacitance, Input/Output	8 pF
Ambient Operating Temperature Range	-30 to 80 °C
Ambient Storage Temperature Range	-40 to 125 °C
Weight (typical)	3.0 oz (86.5g)
Encapsulation	Thermally conductive Epoxy
Terminals	Screws and Saddle Clamps Furnished, Unmounted
Recommended Terminal Screw Torque Range:	6-32 Screws - 10 in lbs. 8-32 and 10-32 Screws -20 in. lbs. (Screws dry without grase)


GENERAL NOTES

- 1) All parameters at 25°C unless otherwise specified.
- 2) Heat sinking required, see derating curves.


MECHANICAL SPECIFICATIONS

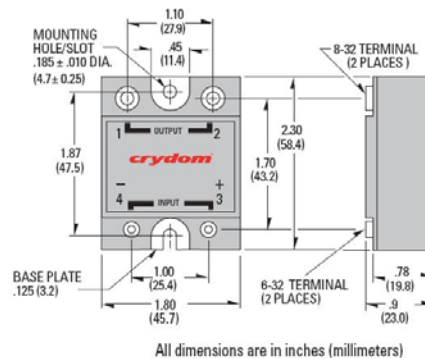

THERMAL DERATE INFORMATION

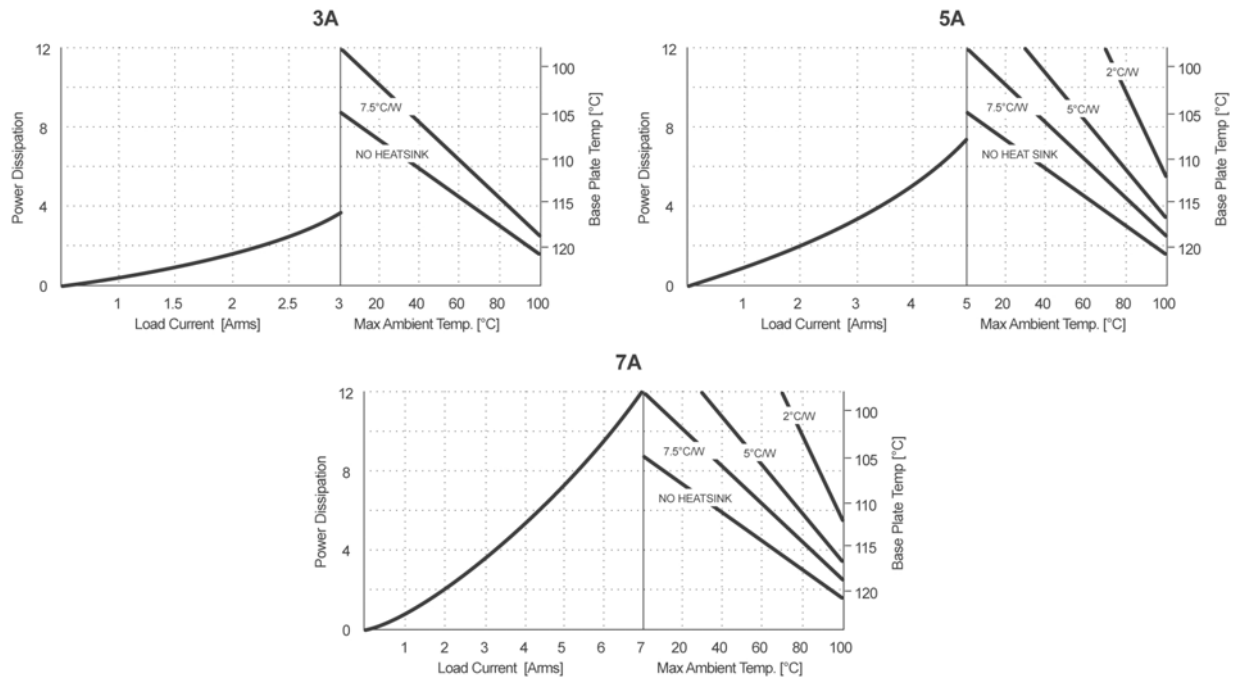

WIRING DIAGRAM

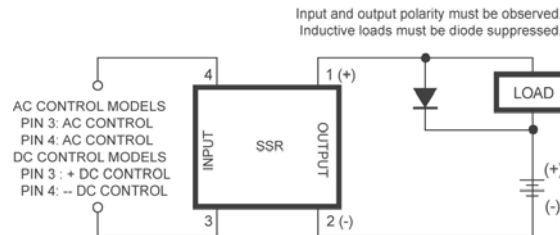

 DANGER / PELIGRO / DANGER /GEFAHR / PERICOLO / PERIGO					
HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH. - Disconnect all power before installing or working with this equipment. - Verify all connections and replace all covers before turning on power. Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.	RIESGO DE DESCARGA ELECTRICA O EXPLOSION. - Desconectar todos los suministros de energia a este equipo antes de trabajar con este equipo. - Verificar todas las conexiones y colocar todas las tapas antes de energizar el equipo. El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar la muerte o lesiones serias.	RISQUE DE DESCARGE ELECTRIQUE OU EXPLOSION - Eteindre toutes les sources d'énergie de cet appareil avant de travailler dessus de cet appareil - Vérifier tous connections, et remettre tous couverts en place avant de mettre sous De non-suivi de ces instructions provoquera la mort ou des lésions sérieuses sérieuses.	GEFAHR EINES ELEKTRISCHE N SCHLAGES ODER EINER EXPLOSION. - Stellen Sie jeglichen Strom ab, der dieses Gerät versorgt, bevor Sie an dem Gerät Arbeiten durchführen - Vor dem Drehen auf Energie alle Anschlüsse überprüfen und alle Abdeckungen ersetzen. Unterlassung dieser Anweisungen können zum Tode oder zu schweren Verletzungen führen.	RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA O DELL'ESPLOSIONE. - Spenga tutta l'alimentazione e che fornisce questa apparecchiatura prima del lavorare a questa apparecchiatura - Verificare tutti i collegamenti e sostituire tutte le coperture prima della rotazione sull'alimentazione L'omissione di seguire queste istruzioni provocherà la morte o di lesioni serie	RISCO DE DESCARGA ELÉTRICA OU EXPLOÇÃO - Desconectar o equipamento de toda a energia antes de instalar ou trabalhar com este equipamento - Verificar todas as conexões e recolocar todas as tampas antes de religar o equipamento O não cumprimento destas instruções pode levar a morte ou lesões sérias.

 WARNING / AVERTISSEMENT / WARNUNG /ADVERTENCIA / AVVERTENZA / AVISO		
RISK OF MATERIAL DAMAGE AND HOT ENCLOSURE - The product's side panels may be hot, allow time for product to cool before touching. - Follow proper mounting instructions including torque values. - Do not allow liquids or foreign objects to enter this product. Failure to follow this instruction can result in serious injury, or equipment damage.	RISQUE DE DOMMAGE MATERIEL ET DE SURCHAUFFE DU BOITIER - Les panneaux latéraux du produit peuvent être chauds. Laisser le produit refroidir avant de le toucher. - Respecter les consignes de montage, et notamment les couples de serrage. - Ne pas laisser pénétrer de liquide ni de corps étrangers à l'intérieur du produit. Le non-respect de cette directive peut entraîner, des lésions corporelles graves ou des dommages matériels.	GEFAHR VON MATERIALSCHÄDEN UND GEHÄUSEERHITZUNG - Die Seitenwände können heiß sein. Lassen Sie das Produkt abkühlen, bevor Sie es berühren. - Beachten Sie die Montageanweisungen, - Führen Sie keine Flüssigkeiten oder Fremdkörper in das Produkt ein. Die Nichtbeachtung dieser Anweisung kann Körperverletzung oder Materialschäden zur Folge haben.
RIESGO DE DAÑOS MATERIALES Y DE SOBRECALENTAMIENTO DE LA UNIDAD - Los paneles laterales del producto pueden estar calientes. Esperar que el producto se enfríe antes de tocarlo. - Respetar las instrucciones de montaje, y en particular los pares de apretado. - No dejar que penetren líquidos o cuerpos extraños en el producto. Si no se respetan estas precauciones pueden producirse graves lesiones, daños materiales.	RISCHIO DI DANNI MATERIALI E D'INVOLUCRO CALDO - I pannelli laterali dell'apparecchio possono scottare; lasciar quindi raffreddare il prodotto prima di toccarlo. - Seguire le istruzioni di montaggio corrette. - Non far entrare liquidi o oggetti estranei in questo apparecchio. La mancata osservanza di questa precauzione può causare gravi rischi per l'incolumità personale o danni alle apparecchiature.	RISCO DE DANO MATERIAL E DE AQUECIMENTO - Os painéis laterais do produto podem estar quentes; dê tempo ao produto para arrefecer antes de lhe tocar. - Siga devidamente as instruções de montagem. - Não permita a entrada de líquidos e de objectos estranhos no produto. A não observância destas precauções pode provocar a morte, ferimentos graves ou danos materiais.

ANNEX - ENVIROMENTAL INFORMATION

The environmental information disclosed in this annex including the EIP Pollution logo are in compliance with People's Republic of China Electronic Industry Standard SJ/T11364 – 2006, Marking for Control of Pollution Caused by Electronic Information Products.


Part Name	Toxic or hazardous Substance and Elements					
	Lead (Pb)	Mercury (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent Chromium (Cr (VI))	Polybrominated biphenyls (PBB)	Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
Semiconductor die	X	O	O	O	O	O
Solder	X	O	O	O	O	O

此附件所标示的包括电子信息产品污染图标的环境信息
符合中华人民共和国电子行业标准 **SJ/T11364 - 2006**,
电子信息产品污染控制标识要求



部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
半导体芯片	X	O	O	O	O	O
焊接点	X	O	O	O	O	O

DUAL

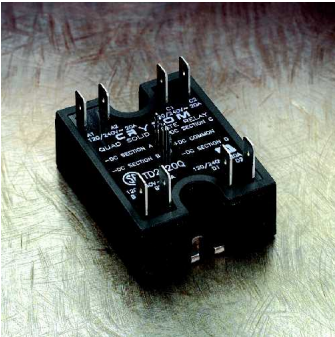


- Independently controlled dual output solid-state relay
- Ratings from 25A to 40A @ 24-530 VAC
- Industry standard package
- SCR output for heavy industrial loads
- DC Control
- Zero-crossing (resistive loads) or random-fire (inductive loads) output

PRODUCT SELECTION

Control Voltage	25A	40A
4-15 VDC	D2425D	D2440D
15-32 VDC	D2425DE	D2440DE
4-15 VDC	H12D4825D	H12D4840D
15-32 VDC	H12D4825DE	H12D4840DE

AVAILABLE OPTIONS

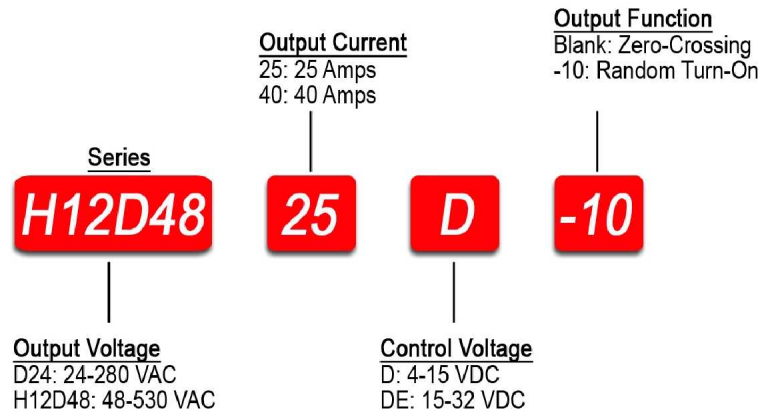

OUTPUT SPECIFICATIONS (1)

Description	24-280	24-280	48-530	48-530
Operating Voltage (47-63Hz) [Vrms]	24-280	24-280	48-530	48-530
Transient Overvoltage [Vpk]	600	600	1200	1200
Maximum Off-State Leakage Current @ Rated Voltage [mA _{rms}]	10	10	10	10
Minimum Off-State dv/dt @ Maximum Rated Voltage [V/μsec] (2)	500	500	500	500
Maximum Load Current (3) [A _{rms}]	25	40	25	40
Minimum Load Current [A _{rms}]	0.15	0.15	0.15	0.15
Maximum Surge Current (16.6ms) [A _{pk}]	250	625	250	625
Maximum On-State Voltage Drop @ Rated Current [V _{pk}]	1.6	1.6	1.6	1.6
Thermal Resistance Junction to Case (R _{jc}) [°C/W]	1.02	0.63	1.02	0.63
Maximum I ² t for Fusing (8.3 msec) [A ² sec]	260	1620	260	1620
Minimum Power Factor (with Maximum Load)	0.5	0.5	0.5	0.5

For Contact information visit our web site.

www.crydom.com

©2008 Crydom, Inc.
Specifications subject to change without notice.

INPUT SPECIFICATIONS (1)

Description	D24XXD	H12D48XXD	E-SUFFIX
Control Voltage Range	4-15 VDC	4-15 VDC	15-32 VDC
Maximum Turn-On Voltage	4.0 VDC	4.0 VDC	15.0 VDC
Minimum Turn-Off Voltage	1.0 VDC	1.0 VDC	1.0 VDC
Typical Input Current @ 5 VDC (@ 24 VDC for E-Suffix)	13 mA	13 mA	15 mA
Nominal Input Impedance	300 Ohm	240 Ohm	1500 Ohm
Maximum Turn-On Time [msec] (4)	1/2 cycle	1/2 cycle	1/2 cycle
Maximum Turn-Off Time [msec]	1/2 cycle	1/2 cycle	1/2 cycle


GENERAL SPECIFICATIONS

Description	Parameters
Dielectric Strength, Input/Output/Base (50/60Hz)	4000 Vrms
Minimum Insulation Resistance (@ 500 V DC)	10 ⁹ Ohm
Maximum Capacitance, Input/Output	10 pF
Ambient Operating Temperature Range	-40 to 80°C
Ambient Storage Temperature Range	-40 to 125 °C
Weight (typical)	3.0 oz (86.5g)
Encapsulation	Thermally conductive Epoxy
Terminals	.25" Fastons, .025" Square Pins


GENERAL NOTES

- 1) All parameters at 25°C and per section unless otherwise specified.
- 3) Off-State dv/dt test method per EIA/NARM standard RS-443, paragraph 13.11.1
- 3) Heat sinking required, for derating curves see next page.
- 4) Turn-on time for random turn-on (-10) versions is 0.1 msec


MECHANICAL SPECIFICATIONS

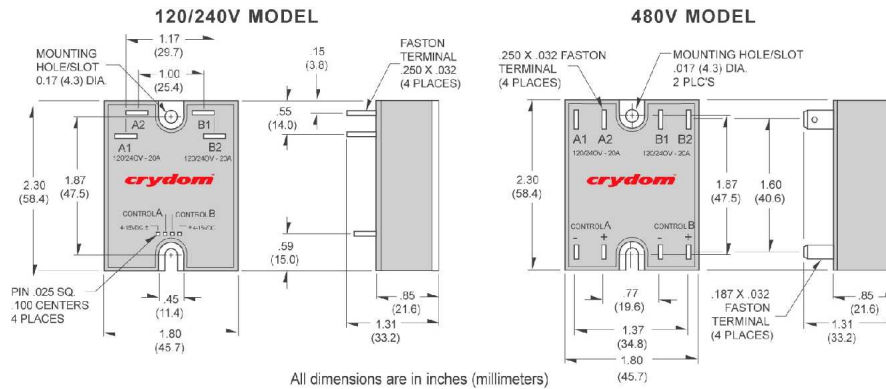

WIRING DIAGRAM

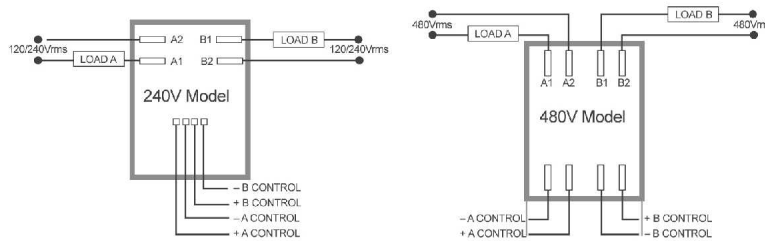

THERMAL DERATE INFORMATION

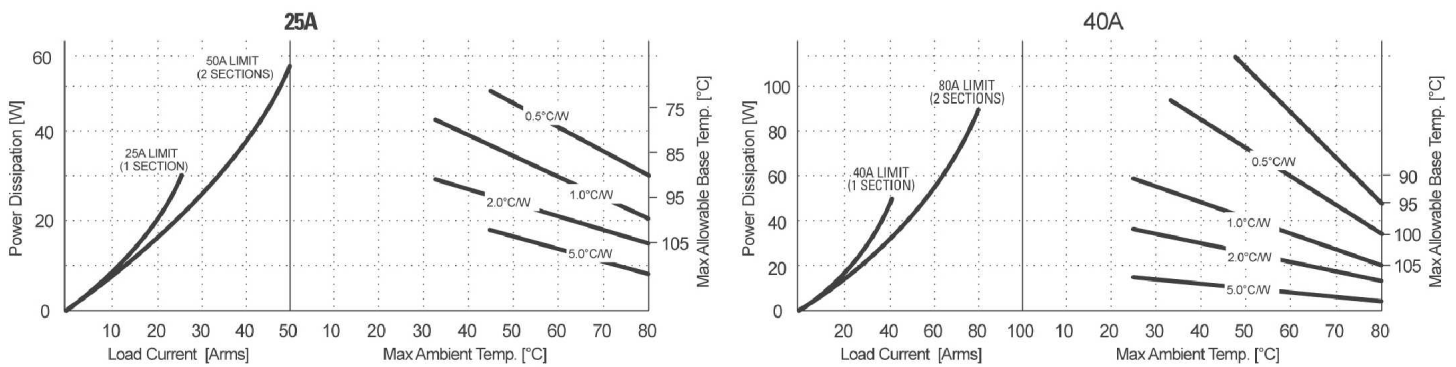

AGENCY APPROVALS

UL E116949
CSA LR81689 (240 V only)
VDE 5902 UG



For Contact information visit our web site.

www.crydom.com

©2008 Crydom, Inc.
Specifications subject to change without notice.

Rev. 071408

 DANGER / PELIGRO / DANGER /GEFAHR / PERICOLO / PERIGO					
HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH. - Disconnect all power before installing or working with this equipment. - Verify all connections and replace all covers before turning on power. Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.	RIESGO DE DESCARGA ELECTRICA O EXPLOSION. - Desconectar todos los suministros de energia a este equipo antes de trabajar con este equipo. - Verificar todas las conexiones y colocar todas las tapas antes de energizar el equipo. El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar la muerte o lesiones serias.	RISQUE DE DESCARGE ELECTRIQUE OU EXPLOSION - Eteindre toutes les sources d'énergie de cet appareil avant de travailler dessus de cet appareil - Vérifier tous connections, et remettre tous couverts en place avant de mettre sous De non-suivi de ces instructions provoquera la mort ou des lésions sérieuses sérieuses.	GEFAHR EINES ELEKTRISCHE N SCHLAGES ODER EINER EXPLOSION. - Stellen Sie jeglichen Strom ab, der dieses Gerät versorgt, bevor Sie an dem Gerät Arbeiten durchführen - Vor dem Drehen auf Energie alle Anschlüsse überprüfen und alle Abdeckungen ersetzen. Unterlassung dieser Anweisungen können zum Tode oder zu schweren Verletzungen führen.	RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA O DELL'ESPLOSIONE. - Spenga tutta l'alimentazione e che fornisce questa apparecchiatura prima del lavorare a questa apparecchiatura - Verificare tutti i collegamenti e sostituire tutte le coperture prima della rotazione sull'alimentazione L'omissione di seguire queste istruzioni provocherà la morte o di lesioni serie	RISCO DE DESCARGA ELÉTRICA OU EXPLOÇÃO - Desconectar o equipamento de toda a energia antes de instalar ou trabalhar com este equipamento - Verificar todas as conexões e recolocar todas as tampas antes de religar o equipamento O não cumprimento destas instruções pode levar a morte ou lesões sérias.

 WARNING / AVERTISSEMENT / WARNUNG /ADVERTENCIA / AVVERTENZA / AVISO		
RISK OF MATERIAL DAMAGE AND HOT ENCLOSURE - The product's side panels may be hot, allow time for product to cool before touching. - Follow proper mounting instructions including torque values. - Do not allow liquids or foreign objects to enter this product. Failure to follow this instruction can result in serious injury, or equipment damage.	RISQUE DE DOMMAGE MATERIEL ET DE SURCHAUFFE DU BOITIER - Les panneaux latéraux du produit peuvent être chauds. Laisser le produit refroidir avant de le toucher. - Respecter les consignes de montage, et notamment les couples de serrage. - Ne pas laisser pénétrer de liquide ni de corps étrangers à l'intérieur du produit. Le non-respect de cette directive peut entraîner, des lésions corporelles graves ou des dommages matériels.	GEFAHR VON MATERIALSCHÄDEN UND GEHÄUSEERHITZUNG - Die Seitenwände können heiß sein. Lassen Sie das Produkt abkühlen, bevor Sie es berühren. - Beachten Sie die Montageanweisungen, - Führen Sie keine Flüssigkeiten oder Fremdkörper in das Produkt ein. Die Nichtbeachtung dieser Anweisung kann Körperverletzung oder Materialschäden zur Folge haben.
RIESGO DE DAÑOS MATERIALES Y DE SOBRECALENTAMIENTO DE LA UNIDAD - Los paneles laterales del producto pueden estar calientes. Esperar que el producto se enfríe antes de tocarlo. - Respetar las instrucciones de montaje, y en particular los pares de apretado. - No dejar que penetren líquidos o cuerpos extraños en el producto. Si no se respetan estas precauciones pueden producirse graves lesiones, daños materiales.	RISCHIO DI DANNI MATERIALI E D'INVOLUCRO CALDO - I pannelli laterali dell'apparecchio possono scottare; lasciar quindi raffreddare il prodotto prima di toccarlo. - Seguire le istruzioni di montaggio corrette. - Non far entrare liquidi o oggetti estranei in questo apparecchio. La mancata osservanza di questa precauzione può causare gravi rischi per l'incolumità personale o danni alle apparecchiature.	RISCO DE DANO MATERIAL E DE AQUECIMENTO - Os painéis laterais do produto podem estar quentes; dê tempo ao produto para arrefecer antes de lhe tocar. - Siga devidamente as instruções de montagem. - Não permita a entrada de líquidos e de objectos estranhos no produto. A não observância destas precauções pode provocar a morte, ferimentos graves ou danos materiais.

ANNEX - ENVIROMENTAL INFORMATION

The environmental information disclosed in this annex including the EIP Pollution logo are in compliance with People's Republic of China Electronic Industry Standard SJ/T11364 – 2006, Marking for Control of Pollution Caused by Electronic Information Products.


Part Name	Toxic or hazardous Substance and Elements					
	Lead (Pb)	Mercury (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent Chromium (Cr (VI))	Polybrominated biphenyls (PBB)	Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
Semiconductor die	X	O	O	O	O	O
Solder	X	O	O	O	O	O

此附件所标示的包括电子信息产品污染图标的环境信息
符合中华人民共和国电子行业标准 **SJ/T11364 - 2006**,
电子信息产品污染控制标识要求



部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
半导体芯片	X	O	O	O	O	O
焊接点	X	O	O	O	O	O

EZ Series

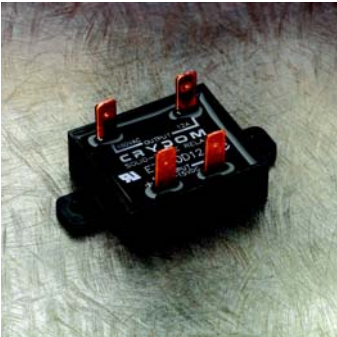


- Compact design for low-profile applications; Ratings from 5A to 18A @ 600 VAC
- SCR output for heavy industrial loads
- AC or DC control
- 1/4" fast-on terminals for easy installation

PRODUCT SELECTION

Control Voltage	5A	12A	18A
4-15 VDC	EZ240D5	EZ240D12	EZ240D18
15-32 VDC		EZE240D12	EZE240D18
90-140 Vrms		EZ240A12	EZ240A18
18-36 Vrms		EZE240A12	EZE240A18
4-15 VDC		EZ480D12	EZ480D18
15-32 VDC		EZE480D12	EZE480D18
90-140 Vrms		EZ480A12	EZ480A18
18-36 Vrms		EZE480A12	EZE480A18

AVAILABLE OPTIONS

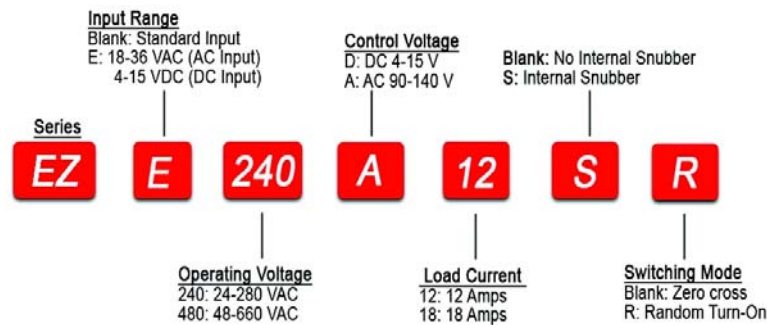

OUTPUT SPECIFICATIONS (1)

Description	24-280	24-280	24-280	48-660	48-660
Operating Voltage (47-63Hz) [Vrms]	24-280	24-280	24-280	48-660	48-660
Transient Overvoltage [Vpk]	600	600	600	1200	1200
Maximum Off-State Leakage Current @ Rated Voltage [mA rms](5)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Minimum Off-State dv/dt @ Maximum Rated Voltage [V/μsec] (2)	500	500	500	500	500
Maximum Load Current (4) [A rms]	5	12	18	12	18
Minimum Load Current [mA rms]	150	150	150	150	150
Maximum Surge Current (16.6ms) [A pk]	40	150	200	150	200
Maximum On-State Voltage Drop @ Rated Current [Vpk]	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
Thermal Resistance Junction to Case (Rjc) [°C/W]	2	2	1.1	2	1.1
Maximum I ² t for Fusing (8.3 msec) [A ² sec]	95	95	170	95	170
Minimum Power Factor (with Maximum Load)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5

For Contact information visit our web site.

www.crydom.com

©2008 Crydom, Inc.
Specifications subject to change without notice.

INPUT SPECIFICATIONS (1)

Description	EZ240D5	EZ240Dxx	EZ480Dxx	EZExxxDxx	EZxxxAxx	EZExxxAxx
Control Voltage Range	4-15 VDC	3-15 VDC	4-15 VDC	15-32 VDC	90-140 Vrms	18-36 Vrms
Minimum Turn-On Voltage	4.0 VDC	3.0 VDC	4.0 VDC	15.0 VDC	90.0 Vrms	18.0 Vrms
Minimum Turn-Off Voltage	1.0 VDC	1.0 VDC	1.0 VDC	1.0 VDC	10.0 Vrms	2.0 Vrms
Typical Input Current @ Nominal Voltage	13 mAdc	15 mAdc	15 mAdc	15 mAdc	10 mAdc	10 mAdc
Nominal Input Impedance	300 Ohm	300 Ohm	240 Ohm	1500 Ohm	10.6 k Ohm	1.8 k Ohm
Maximum Turn-On Time [msec] (6)	1/2 Cycle	1/2 Cycle	1/2 Cycle	1/2 Cycle	10	10
Maximum Turn-Off Time [msec]	1/2 Cycle	1/2 Cycle	1/2 Cycle	1/2 Cycle	40	40

GENERAL SPECIFICATIONS

Description	Parameters
Dielectric Strength, Input/Output/Base (50/60Hz)(3)	4000 Vrms *
Minimum Insulation Resistance (@ 500 V DC)	10 ⁹ Ohm
Maximum Capacitance, Input/Output	8 pF
Ambient Operating Temperature Range	-40 to 80 °C
Ambient Storage Temperature Range	-40 to 125 °C
Weight (typical)	1.5 oz (43 g)
Encapsulation	Thermally conductive Epoxy
Terminals	0.25 Inch Faston

GENERAL NOTES

- 1) All parameters at 25°C unless otherwise specified.
- 2) Off-State dv/dt test method per EIA/NARM standard RS-443, paragraph 13.11.1
- 3) 240V, DC control models only, all others 2500VRMS
- 4) Heat sinking required, for derating curves see page 2.
- 5) Off- state leakage for snubbed version (suffix S) is 10.0mArms
- 6) Turn-on time for random turn-on versions is 0.1 msec (DC Control Models).

MECHANICAL SPECIFICATIONS

*240, DC Control Models Only

DC CONTROL

PIN 1: AC LOAD

PIN 2: AC LOAD


PIN 3: +DC CONTROL

PIN 4: -DC CONTROL




Note:

Recommended torque for mounting Screw is 8 – 14 in lb (1.1 – 1.6 Nm)

This assumes a standard # 8-32 UNC screw

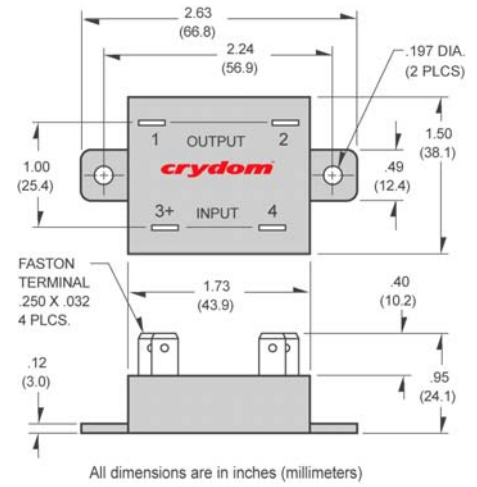

THERMAL DERATE INFORMATION

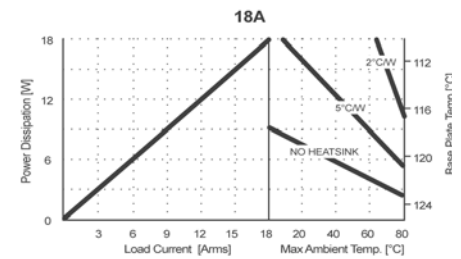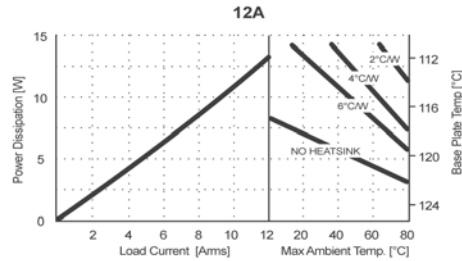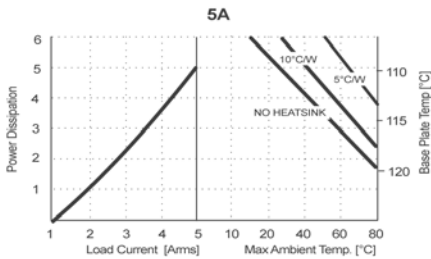

AGENCY APPROVALS

UL E116950

CSA LR81689

VDE 10139 UG (240 VDC Control Only)



Rev. 062708

⚠ DANGER / PELIGRO / DANGER /GEFAHR / PERICOLO / PERIGO					
HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH. - Disconnect all power before installing or working with this equipment. - Verify all connections and replace all covers before turning on power. Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.	RIESGO DE DESCARGA ELECTRICA O EXPLOSION. - Desconectar todos los suministros de energia a este equipo antes de trabajar con este equipo. - Verificar todas las conexiones y colocar todas las tapas antes de energizar el equipo. El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar la muerte o lesiones serias.	RISQUE DE DESCARGE ELECTRIQUE OU EXPLOSION - Eteindre toutes les sources d'énergie de cet appareil avant de travailler dessus de cet appareil - Vérifier tous connections, et remettre tous couverts en place avant de mettre sous De non-suivi de ces instructions provoquera la mort ou des lésions sérieuses sérieuses.	GEFAHR EINES ELEKTRISCHE N SCHLAGES ODER EINER EXPLOSION. - Stellen Sie jeglichen Strom ab, der dieses Gerät versorgt, bevor Sie an dem Gerät Arbeiten durchführen - Vor dem Drehen auf Energie alle Anschlüsse überprüfen und alle Abdeckungen ersetzen. Unterlassung dieser Anweisungen können zum Tode oder zu schweren Verletzungen führen.	RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA O DELL'ESPLOSIONE. - Spenga tutta l'alimentazione e che fornisce questa apparecchiatura prima del lavorare a questa apparecchiatura - Verificare tutti i collegamenti e sostituire tutte le coperture prima della rotazione sull'alimentazione L'omissione di seguire queste istruzioni provocherà la morte o di lesioni serie	RISCO DE DESCARGA ELÉTRICA OU EXPLOÇÃO - Desconectar o equipamento de toda a energia antes de instalar ou trabalhar com este equipamento - Verificar todas as conexões e recolocar todas as tampas antes de religar o equipamento O não cumprimento destas instruções pode levar à morte ou lesões sérias.

⚠ WARNING / AVERTISSEMENT / WARNUNG /ADVERTENCIA / AVVERTENZA / AVISO		
RISK OF MATERIAL DAMAGE AND HOT ENCLOSURE - The product's side panels may be hot, allow time for product to cool before touching. - Follow proper mounting instructions including torque values. - Do not allow liquids or foreign objects to enter this product. Failure to follow this instruction can result in serious injury, or equipment damage.	RISQUE DE DOMMAGE MATERIEL ET DE SURCHAUFFE DU BOITIER - Les panneaux latéraux du produit peuvent être chauds. Laisser le produit refroidir avant de le toucher. - Respecter les consignes de montage, et notamment les couples de serrage. - Ne pas laisser pénétrer de liquide ni de corps étrangers à l'intérieur du produit. Le non-respect de cette directive peut entraîner, des lésions corporelles graves ou des dommages matériels.	GEFAHR VON MATERIALSCHÄDEN UND GEHÄUSEERHITZUNG - Die Seitenwände können heiß sein. Lassen Sie das Produkt abkühlen, bevor Sie es berühren. - Beachten Sie die Montageanweisungen, - Führen Sie keine Flüssigkeiten oder Fremdkörper in das Produkt ein. Die Nichtbeachtung dieser Anweisung kann Körperverletzung oder Materialschäden zur Folge haben.
RIESGO DE DAÑOS MATERIALES Y DE SOBRECALENTAMIENTO DE LA UNIDAD - Los paneles laterales del producto pueden estar calientes. Esperar que el producto se enfríe antes de tocarlo. - Respetar las instrucciones de montaje, y en particular los pares de apretado. - No dejar que penetren líquidos o cuerpos extraños en el producto. Si no se respetan estas precauciones pueden producirse graves lesiones, daños materiales.	RISCHIO DI DANNI MATERIALI E D'INVOLUCRO CALDO - I pannelli laterali dell'apparecchio possono scottare; lasciar quindi raffreddare il prodotto prima di toccarlo. - Seguire le istruzioni di montaggio corrette. - Non far entrare liquidi o oggetti estranei in questo apparecchio. La mancata osservanza di questa precauzione può causare gravi rischi per l'incolumità personale o danni alle apparecchiature.	RISCO DE DANO MATERIAL E DE AQUECIMENTO - Os painéis laterais do produto podem estar quentes; dê tempo ao produto para arrefecer antes de lhe tocar. - Siga devidamente as instruções de montagem. - Não permita a entrada de líquidos e de objectos estranhos no produto. A não observância destas precauções pode provocar a morte, ferimentos graves ou danos materiais.

ANNEX - ENVIROMENTAL INFORMATION

The environmental information disclosed in this annex including the EIP Pollution logo are in compliance with People's Republic of China Electronic Industry Standard SJ/T11364 – 2006, Marking for Control of Pollution Caused by Electronic Information Products.

Part Name	Toxic or hazardous Substance and Elements					
	Lead (Pb)	Mercury (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent Chromium (Cr (VI))	Polybrominated biphenyls (PBB)	Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
Semiconductor die	X	O	O	O	O	O
Solder	X	O	O	O	O	O

此附件所标示的包括电子信息产品污染图标的环境信息
符合中华人民共和国电子行业标准 **SJ/T11364 - 2006**,
电子信息产品污染控制标识要求



部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
半导体芯片	X	O	O	O	O	O
焊接点	X	O	O	O	O	O

H12C Series




- Ratings from 25A to 125A @ 48-660 VAC
- SCR output for heavy industrial loads
- AC or DC control
- Zero-crossing (resistive loads) or random-fire (inductive loads) output

PRODUCT SELECTION

Control Voltage	25A	50A	90A
4-15 VDC	H12CD4825	H12CD4850	H12CD4890
90-140 Vrms	H12CA4825	H12CA4850	H12CA4890

AVAILABLE OPTIONS

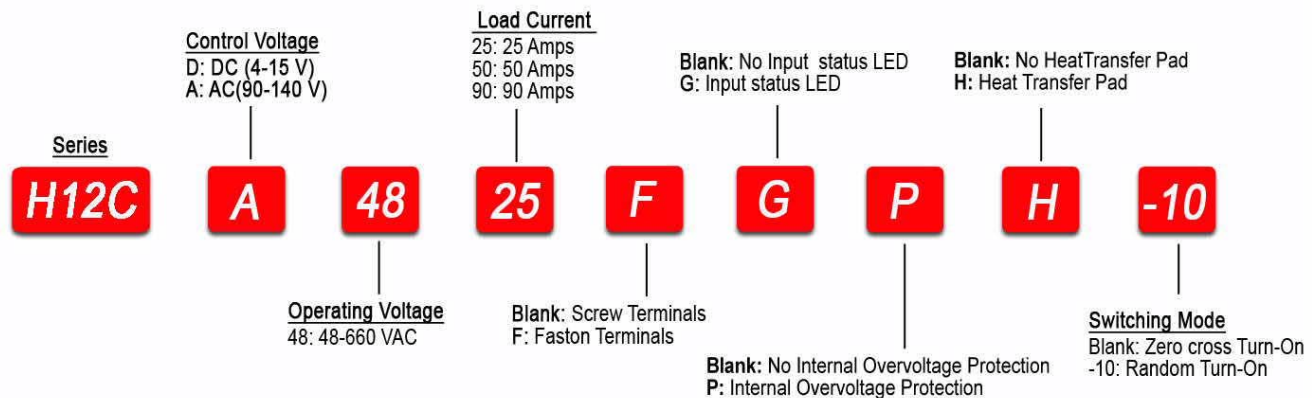

OUTPUT SPECIFICATIONS (1)

Description			
Operating Voltage (47-63Hz) [Vrms]	48-660	48-660	48-660
Transient Overvoltage [Vpk]	1200	1200	1200
Maximum Off-State Leakage Current @ Rated Voltage [mArms]	1.0	1.0	1.0
Minimum Off-State dv/dt @ Maximum Rated Voltage [V/μsec] (2)	500	500	500
Maximum Load Current (3) [Arms]	25	50	90
Minimum Load Current [mArms]	150	150	150
Maximum Surge Current (16.6ms) [Apk]	250	625	1200
Maximum On-State Voltage Drop @ Rated Current [Vpk]	1.6	1.6	1.6
Thermal Resistance Junction to Case (Rjc) [°C/W]	1.02	0.63	0.28
Maximum I ² t for Fusing (8.3 msec) [A ² sec]	260	1620	6000
Minimum Power Factor (with Maximum Load)	0.5	0.5	0.5

INPUT SPECIFICATIONS (1)

Description		
Control Voltage Range	4-15 VDC	90-140 Vrms
Minimum Turn-On Voltage	4.0 VDC	90 VAC
Minimum Turn-Off Voltage	1.0 VDC	10.0 VAC
Typical Input Current	15 mA	15 mA
Nominal Input Impedance	300 Ohm	8k Ohm
Maximum Turn-On Time [msec] (4)	1/2 Cycle	10
Maximum Turn-Off Time [msec]	1/2 Cycle	40


GENERAL SPECIFICATIONS

Description	Parameters
Dielectric Strength, Input/Output/Base (50/60Hz)	4000 Vrms
Minimum Insulation Resistance (@ 500 V DC)	10 ⁹ Ohm
Maximum Capacitance, Input/Output	8 pF
Ambient Operating Temperature Range	-40 to 80 °C
Ambient Storage Temperature Range	-40 to 125 °C
Weight (typical)	3 oz (86.5 g)
Encapsulation	Thermally conductive Epoxy
Terminals	Screw and saddle Clamps Furnished, Unmounted
Recommended Terminal Screw Torque Range:	6-32 Screws - 10 in/lbs. 8-32 & 10-32 Screws - 20 in. lbs. (Screws dry without grease)
Fastons:	Double pair* (50A model only) Caution: User must connect to both pairs

GENERAL NOTES


- 1) All parameters at 25°C unless otherwise specified.
- 2) Off-State dv/dt test method per EIA/NARM standard RS-443, paragraph 13.11.1
- 3) Heat sinking required, for derating curves see page 2.
- 4) Turn-on time for DC random turn-on versions is 0.02 msec (DC Control Models).

MECHANICAL SPECIFICATIONS

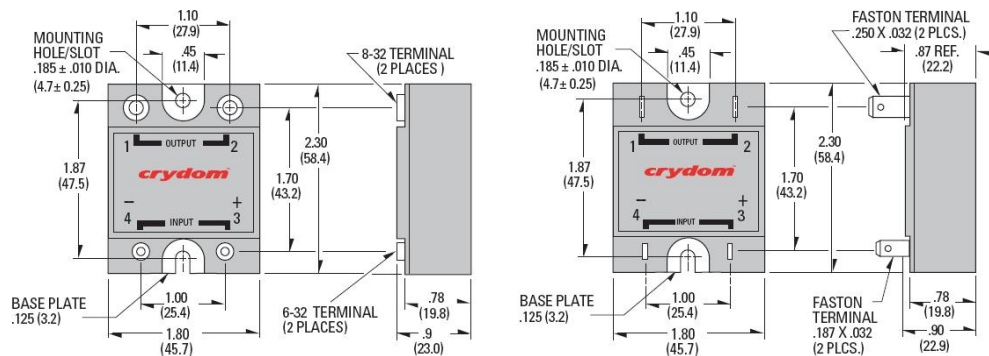

All dimensions are in inches (millimeters)

THERMAL DERATE INFORMATION

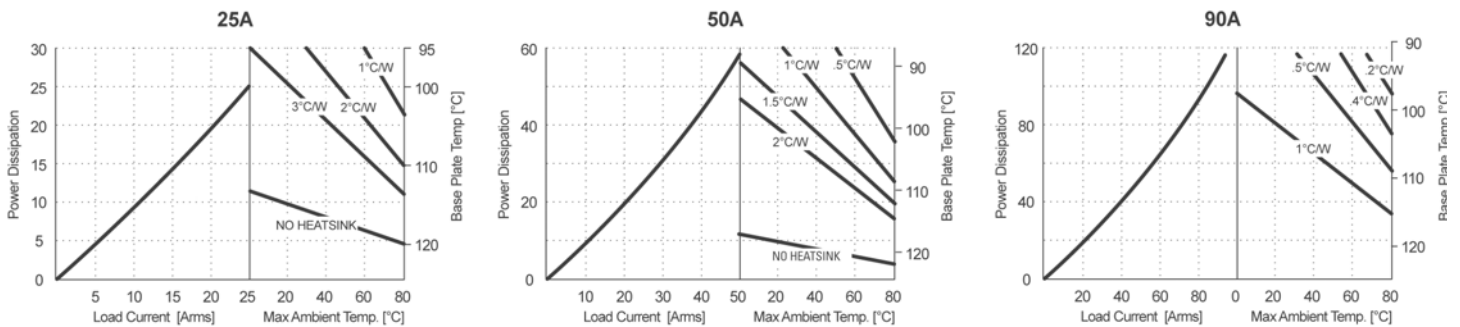

AGENCY APPROVALS

UL E116949
CSA LR81689
VDE 10143 UG



Rev. 062708

⚠ DANGER / PELIGRO / DANGER /GEFAHR / PERICOLO / PERIGO					
HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH. - Disconnect all power before installing or working with this equipment. - Verify all connections and replace all covers before turning on power. Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.	RIESGO DE DESCARGA ELECTRICA O EXPLOSION. - Desconectar todos los suministros de energia a este equipo antes de trabajar con este equipo. - Verificar todas las conexiones y colocar todas las tapas antes de energizar el equipo. El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar la muerte o lesiones serias.	RISQUE DE DESCARGE ELECTRIQUE OU EXPLOSION - Eteindre toutes les sources d'énergie de cet appareil avant de travailler dessus de cet appareil - Vérifier tous connections, et remettre tous couverts en place avant de mettre sous De non-suivi de ces instructions provoquera la mort ou des lésions sérieuses sérieuses.	GEFAHR EINES ELEKTRISCHE N SCHLAGES ODER EINER EXPLOSION. - Stellen Sie jeglichen Strom ab, der dieses Gerät versorgt, bevor Sie an dem Gerät Arbeiten durchführen - Vor dem Drehen auf Energie alle Anschlüsse überprüfen und alle Abdeckungen ersetzen. Unterlassung dieser Anweisungen können zum Tode oder zu schweren Verletzungen führen.	RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA O DELL'ESPLOSIONE. - Spenga tutta l'alimentazione e che fornisce questa apparecchiatura prima del lavorare a questa apparecchiatura - Verificare tutti i collegamenti e sostituire tutte le coperture prima della rotazione sull'alimentazione L'omissione di seguire queste istruzioni provocherà la morte o di lesioni serie	RISCO DE DESCARGA ELÉTRICA OU EXPLOÇÃO - Desconectar o equipamento de toda a energia antes de instalar ou trabalhar com este equipamento - Verificar todas as conexões e recolocar todas as tampas antes de religar o equipamento O não cumprimento destas instruções pode levar à morte ou lesões sérias.

⚠ WARNING / AVERTISSEMENT / WARNUNG /ADVERTENCIA / AVVERTENZA / AVISO		
RISK OF MATERIAL DAMAGE AND HOT ENCLOSURE - The product's side panels may be hot, allow time for product to cool before touching. - Follow proper mounting instructions including torque values. - Do not allow liquids or foreign objects to enter this product. Failure to follow this instruction can result in serious injury, or equipment damage.	RISQUE DE DOMMAGE MATERIEL ET DE SURCHAUFFE DU BOITIER - Les panneaux latéraux du produit peuvent être chauds. Laisser le produit refroidir avant de le toucher. - Respecter les consignes de montage, et notamment les couples de serrage. - Ne pas laisser pénétrer de liquide ni de corps étrangers à l'intérieur du produit. Le non-respect de cette directive peut entraîner, des lésions corporelles graves ou des dommages matériels.	GEFAHR VON MATERIALSCHÄDEN UND GEHÄUSEERHITZUNG - Die Seitenwände können heiß sein. Lassen Sie das Produkt abkühlen, bevor Sie es berühren. - Beachten Sie die Montageanweisungen, - Führen Sie keine Flüssigkeiten oder Fremdkörper in das Produkt ein. Die Nichtbeachtung dieser Anweisung kann Körperverletzung oder Materialschäden zur Folge haben.
RIESGO DE DAÑOS MATERIALES Y DE SOBRECALENTAMIENTO DE LA UNIDAD - Los paneles laterales del producto pueden estar calientes. Esperar que el producto se enfríe antes de tocarlo. - Respetar las instrucciones de montaje, y en particular los pares de apretado. - No dejar que penetren líquidos o cuerpos extraños en el producto. Si no se respetan estas precauciones pueden producirse graves lesiones, daños materiales.	RISCHIO DI DANNI MATERIALI E D'INVOLUCRO CALDO - I pannelli laterali dell'apparecchio possono scottare; lasciar quindi raffreddare il prodotto prima di toccarlo. - Seguire le istruzioni di montaggio corrette. - Non far entrare liquidi o oggetti estranei in questo apparecchio. La mancata osservanza di questa precauzione può causare gravi rischi per l'incolumità personale o danni alle apparecchiature.	RISCO DE DANO MATERIAL E DE AQUECIMENTO - Os painéis laterais do produto podem estar quentes; dê tempo ao produto para arrefecer antes de lhe tocar. - Siga devidamente as instruções de montagem. - Não permita a entrada de líquidos e de objectos estranhos no produto. A não observância destas precauções pode provocar a morte, ferimentos graves ou danos materiais.

ANNEX - ENVIROMENTAL INFORMATION

The environmental information disclosed in this annex including the EIP Pollution logo are in compliance with People's Republic of China Electronic Industry Standard SJ/T11364 – 2006, Marking for Control of Pollution Caused by Electronic Information Products.

Part Name	Toxic or hazardous Substance and Elements					
	Lead (Pb)	Mercury (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent Chromium (Cr (VI))	Polybrominated biphenyls (PBB)	Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
Semiconductor die	X	O	O	O	O	O
Solder	X	O	O	O	O	O

此附件所标示的包括电子信息产品污染图标的环境信息
符合中华人民共和国电子行业标准 **SJ/T11364 - 2006**,
电子信息产品污染控制标识要求



部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
半导体芯片	X	O	O	O	O	O
焊接点	X	O	O	O	O	O

H12 Series




- Ratings from 25A to 125A @ 48-660 V AC
- SCR output for heavy industrial loads
- AC or DC control
- Zero-crossing (resistive loads) or random-fire (inductive loads) output

PRODUCT SELECTION

Control Voltage	25A	50A	75A	90A	125A
4-32 VDC	H12D4825	H12D4850	H12D4875	H12D4890	H12D48125

AVAILABLE OPTIONS

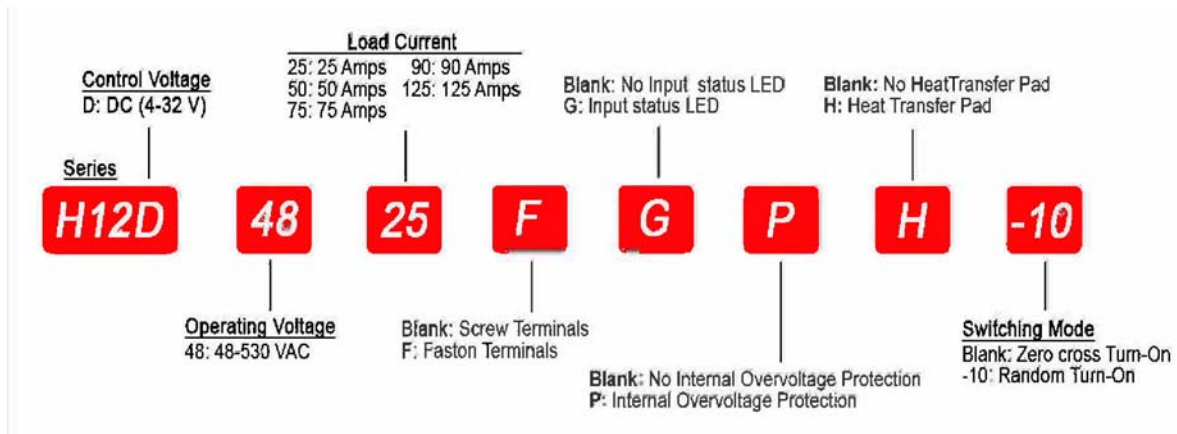

OUTPUT SPECIFICATIONS (1)

Description	25A	50A	75A	90A	125A
Operating Voltage (47-63Hz) [Vrms]	48-530	48-530	48-530	48-530	48-530
Transient Overvoltage [Vpk]	1200	1200	1200	1200	1200
Maximum Off-State Leakage Current @ Rated Voltage [mA _{rms}]	10	10	10	10	10
Minimum Off-State dv/dt @ Maximum Rated Voltage [V/μsec] (2)	500	500	500	500	500
Maximum Load Current (3) [A _{rms}]	25	50	75	90	125
Minimum Load Current [mA _{rms}]	150	150	150	150	150
Maximum Surge Current (16.6ms) [A _{pk}]	250	625	1000	1200	1750
Maximum On-State Voltage Drop @ Rated Current [V _{pk}]	1.6	1.6	1.6	1.6	1.7
Thermal Resistance Junction to Case (R _{jc}) [°C/W]	1.02	0.63	0.31	0.28	0.22
Maximum I ² t for Fusing (8.3 msec) [A ² sec]	260	1620	4150	6000	12700
Minimum Power Factor (with Maximum Load)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5

INPUT SPECIFICATIONS (1)

Description	DC Control
Control Voltage Range	4-32 VDC
Maximum Turn-On Voltage	4.0 VDC
Minimum Turn-Off Voltage	1.0 VDC
Typical Input Current	15 mADC (5)
Nominal Input Impedance	See Note 5
Maximum Turn-On Time [msec] (4)	1/2 Cycle
Maximum Turn-Off Time [msec]	1/2 Cycle


GENERAL SPECIFICATIONS

Description	Parameters
Dielectric Strength, Input/Output/Base (50/60Hz)	4000 Vrms
Minimum Insulation Resistance (@ 500 V DC)	10 ⁹ Ohm
Maximum Capacitance, Input/Output	8 pF
Ambient Operating Temperature Range	-40 to 80 °C
Ambient Storage Temperature Range	-40 to 125 °C
Weight (typical)	3 oz (86.5 g)
Encapsulation	Thermally conductive Epoxy
Terminals	Screw and saddle Clamps Furnished, Unmounted
Recommended Terminal Screw Torque Range:	6-32 Screws - 10 in/lbs. 8-32 & 10-32 Screws - 20 in. lbs. (Screws dry without grease)
Fastons:	Single pair (up to 25A) Double pair* (50A model only) Caution: User must connect to both pairs

GENERAL NOTES


- 1) All parameters at 25°C and per section unless otherwise specified.
- 2) Off-State dv/dt test method per EIA/NARM standard RS-443, paragraph 13.11.1
- 3) Heat sinking required, for derating curves see page 2.
- 4) Turn-on time for DC control random turn-on versions is 0.02 msec
- 5) Input circuitry version incorporates active current limiter.
- 6) Only 125A model CE Compliant.

MECHANICAL SPECIFICATIONS

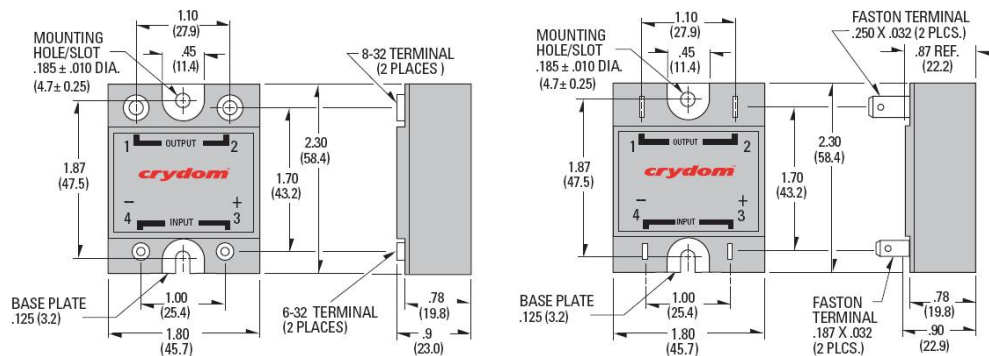

All dimensions are in inches (millimeters)

THERMAL DERATE INFORMATION

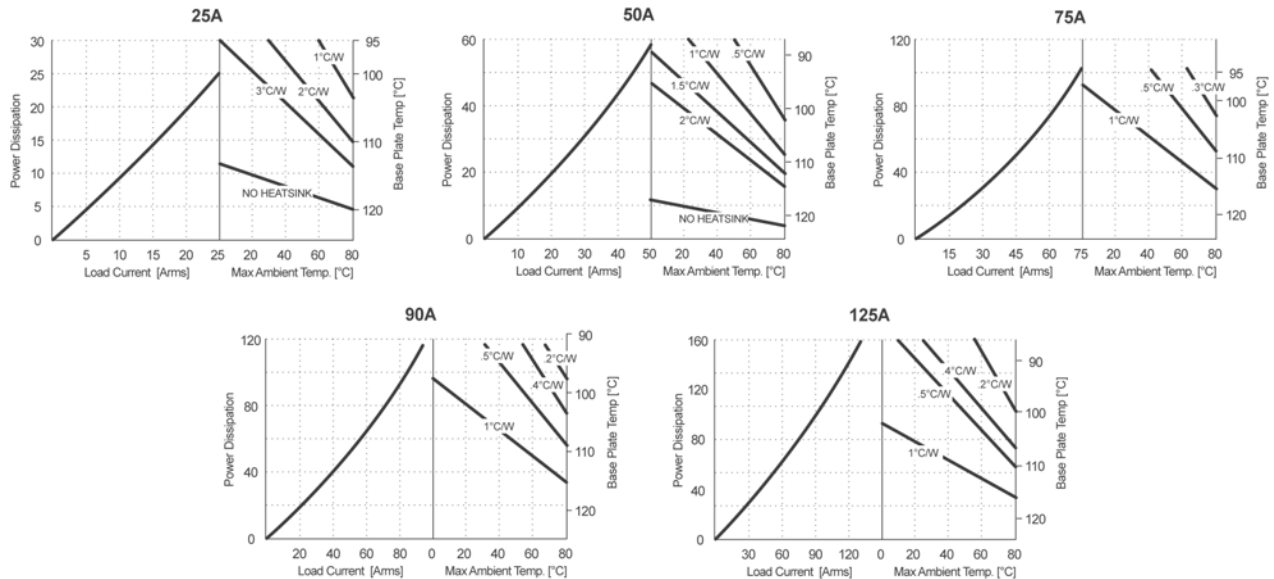

AGENCY APPROVALS

UL E116949
CSA LR81689
VDE 10143 UG



Rev. 063008

 DANGER / PELIGRO / DANGER /GEFAHR / PERICOLO / PERIGO					
HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH. - Disconnect all power before installing or working with this equipment. - Verify all connections and replace all covers before turning on power. Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.	RIESGO DE DESCARGA ELECTRICA O EXPLOSION. - Desconectar todos los suministros de energia a este equipo antes de trabajar con este equipo. - Verificar todas las conexiones y colocar todas las tapas antes de energizar el equipo. El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar la muerte o lesiones serias.	RISQUE DE DESCARGE ELECTRIQUE OU EXPLOSION - Eteindre toutes les sources d'énergie de cet appareil avant de travailler dessus de cet appareil - Vérifier tous connections, et remettre tous couverts en place avant de mettre sous De non-suivi de ces instructions provoquera la mort ou des lésions sérieuses sérieuses.	GEFAHR EINES ELEKTRISCHE N SCHLAGES ODER EINER EXPLOSION. - Stellen Sie jeglichen Strom ab, der dieses Gerät versorgt, bevor Sie an dem Gerät Arbeiten durchführen - Vor dem Drehen auf Energie alle Anschlüsse überprüfen und alle Abdeckungen ersetzen. Unterlassung dieser Anweisungen können zum Tode oder zu schweren Verletzungen führen.	RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA O DELL'ESPLOSIONE. - Spenda tutta l'alimentazione e che fornisce questa apparecchiatura prima del lavorare a questa apparecchiatura - Verificare tutti i collegamenti e sostituire tutte le coperture prima della rotazione sull'alimentazione L'omissione di seguire queste istruzioni provocherà la morte o di lesioni serie	RISCO DE DESCARGA ELÉTRICA OU EXPLOÇÃO - Desconectar o equipamento de toda a energia antes de instalar ou trabalhar com este equipamento - Verificar todas as conexões e recolocar todas as tampas antes de religar o equipamento O não cumprimento destas instruções pode levar a morte ou lesões sérias.

 WARNING / AVERTISSEMENT / WARNUNG /ADVERTENCIA / AVVERTENZA / AVISO		
RISK OF MATERIAL DAMAGE AND HOT ENCLOSURE - The product's side panels may be hot, allow time for product to cool before touching. - Follow proper mounting instructions including torque values. - Do not allow liquids or foreign objects to enter this product. Failure to follow this instruction can result in serious injury, or equipment damage.	RISQUE DE DOMMAGE MATERIEL ET DE SURCHAUFFE DU BOITIER - Les panneaux latéraux du produit peuvent être chauds. Laisser le produit refroidir avant de le toucher. - Respecter les consignes de montage, et notamment les couples de serrage. - Ne pas laisser pénétrer de liquide ni de corps étrangers à l'intérieur du produit. Le non-respect de cette directive peut entraîner, des lésions corporelles graves ou des dommages matériels.	GEFAHR VON MATERIALSCHÄDEN UND GEHÄUSEERHITZUNG - Die Seitenwände können heiß sein. Lassen Sie das Produkt abkühlen, bevor Sie es berühren. - Beachten Sie die Montageanweisungen, - Führen Sie keine Flüssigkeiten oder Fremdkörper in das Produkt ein. Die Nichtbeachtung dieser Anweisung kann Körperverletzung oder Materialschäden zur Folge haben.
RIESGO DE DAÑOS MATERIALES Y DE SOBRECALENTAMIENTO DE LA UNIDAD - Los paneles laterales del producto pueden estar calientes. Esperar que el producto se enfríe antes de tocarlo. - Respetar las instrucciones de montaje, y en particular los pares de apretado. - No dejar que penetren líquidos o cuerpos extraños en el producto. Si no se respetan estas precauciones pueden producirse graves lesiones, daños materiales.	RISCHIO DI DANNI MATERIALI E D'INVOLUCRO CALDO - I pannelli laterali dell'apparecchio possono scottare; lasciar quindi raffreddare il prodotto prima di toccarlo. - Seguire le istruzioni di montaggio corrette. - Non far entrare liquidi o oggetti estranei in questo apparecchio. La mancata osservanza di questa precauzione può causare gravi rischi per l'incolumità personale o danni alle apparecchiature.	RISCO DE DANO MATERIAL E DE AQUECIMENTO - Os painéis laterais do produto podem estar quentes; dê tempo ao produto para arrefecer antes de lhe tocar. - Siga devidamente as instruções de montagem. - Não permita a entrada de líquidos e de objectos estranhos no produto. A não observância destas precauções pode provocar a morte, ferimentos graves ou danos materiais.

ANNEX - ENVIROMENTAL INFORMATION

The environmental information disclosed in this annex including the EIP Pollution logo are in compliance with People's Republic of China Electronic Industry Standard SJ/T11364 – 2006, Marking for Control of Pollution Caused by Electronic Information Products.

Part Name	Toxic or hazardous Substance and Elements					
	Lead (Pb)	Mercury (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent Chromium (Cr (VI))	Polybrominated biphenyls (PBB)	Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
Semiconductor die	X	O	O	O	O	O
Solder	X	O	O	O	O	O

此附件所标示的包括电子信息产品污染图标的环保信息
符合中华人民共和国电子行业标准 **SJ/T11364 - 2006**,
电子信息产品污染控制标识要求



部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
半导体芯片	X	O	O	O	O	O
焊接点	X	O	O	O	O	O

HA / HD48 Series




- Ratings from 12A to 125A @ 48-530 VAC
- SCR output for heavy industrial loads
- AC or DC control
- Zero-crossing (resistive loads) or random-fire (inductive loads) output

PRODUCT SELECTION

Control Voltage	12A	25A	50A	75A	90A	110A	125A
3-32 VDC	HD4812	HD4825	HD4850	HD4875	HD4890	HD48110	HD48125
90-280 Vrms	HA4812	HA4825	HA4850	HA4875	HA4890	HA48110	HA48125
18-36 Vrms	HA4812E	HA4825E	HA4850E	HA4875E	HA4890E	HA48110E	HA48125E

AVAILABLE OPTIONS

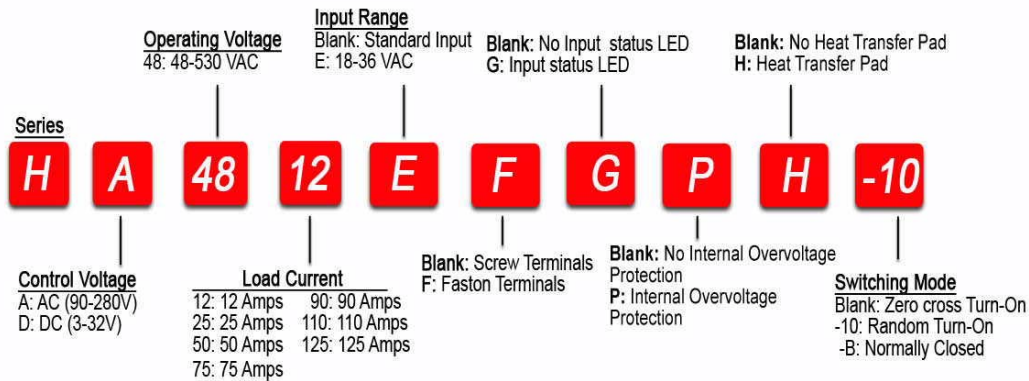

OUTPUT SPECIFICATIONS (1)

Description	48-530	48-530	48-530	48-530	48-530	48-530	48-530
Operating Voltage (47-63Hz) [Vrms]	48-530	48-530	48-530	48-530	48-530	48-530	48-530
Transient Overvoltage [Vpk]	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200
Maximum Off-State Leakage Current @ Rated Voltage [mArms]	10	10	10	10	10	10	10
Minimum Off-State dv/dt @ Maximum Rated Voltage [V/μsec] (2)	500	500	500	500	500	500	500
Maximum Load Current (3) [Arms]	12	25	50	75	90	110	125
Minimum Load Current [mArms]	40	40	40	40	40	150	150
Maximum Surge Current (16.6ms) [Apk]	140	250	625	1000	1200	1500	1750
Maximum On-State Voltage Drop @ Rated Current [Vpk]	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7
Thermal Resistance Junction to Case [Rjc] [°C/W]	1.48	1.02	0.63	0.31	0.28	0.25	0.22
Maximum I ² t for Fusing (8.3 msec) [A ² sec]	81	260	1620	4150	6000	9340	12700
Minimum Power Factor (with Maximum Load)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5

INPUT SPECIFICATIONS (1)

Description	D PREFIX	A PREFIX	E PREFIX
Control Voltage Range	3-32 VDC	90-280 Vrms	18-36 Vrms
Maximum Turn-On Voltage	3.0 VDC	90 Vrms	18 Vrms
Minimum Turn-Off Voltage	1.0 VDC	10 Vrms	4.0 Vrms
Maximum Reverse Voltage	-32 VDC	-	-
Typical Input Current	2.0 mA (6)	2 mA @ 120 Vrms, 4mA @ 240 Vrms	3 mA @ 240 Vrms
Nominal Input Impedance	See Note 6	60 K ohms	9.0 K ohms
Maximum Turn-On Time [msec] (5)	1/2 Cycle	10	10
Maximum Turn-Off Time [msec]	1/2 Cycle	40	40


GENERAL SPECIFICATIONS

Description	Parameters
Dielectric Strength, Input/Output/Base (50/60Hz)	4000 Vrms
Minimum Insulation Resistance (@ 500 V DC)	10 ⁹ Ohm
Maximum Capacitance, Input/Output	8 pF
Ambient Operating Temperature Range	-40 to 80 °C
Ambient Storage Temperature Range	-40 to 125 °C
Weight (typical)	3.0 oz (86.5 g)
Encapsulation	Thermally conductive Epoxy
Terminals	Screw and saddle Clamps Furnished, Unmounted
Recommended Terminal Screw Torque Range:	6-32 Screws - 10 in/lbs. 8-32 & 10-32 Screws - 20 in. lbs. (Screws dry without grease)
Fastons:	Single pair (up to 25A) Double pair* (50A model only) *Caution: User must connect to both pairs

GENERAL NOTES

- 1) All parameters at 25°C unless otherwise specified.
- 2) Off-State dv/dt test method per EIA/NARM standard RS-443, paragraph 13.11.1
- 3) Heat sinking required, for derating curves see page 2.
- 4) 24 VAC Input option, E suffix
- 5) Turn-on time for random turn-on versions is 0.02 msec (DC control Models)
- 6) Input circuitry incorporates active current limiter.


MECHANICAL SPECIFICATIONS

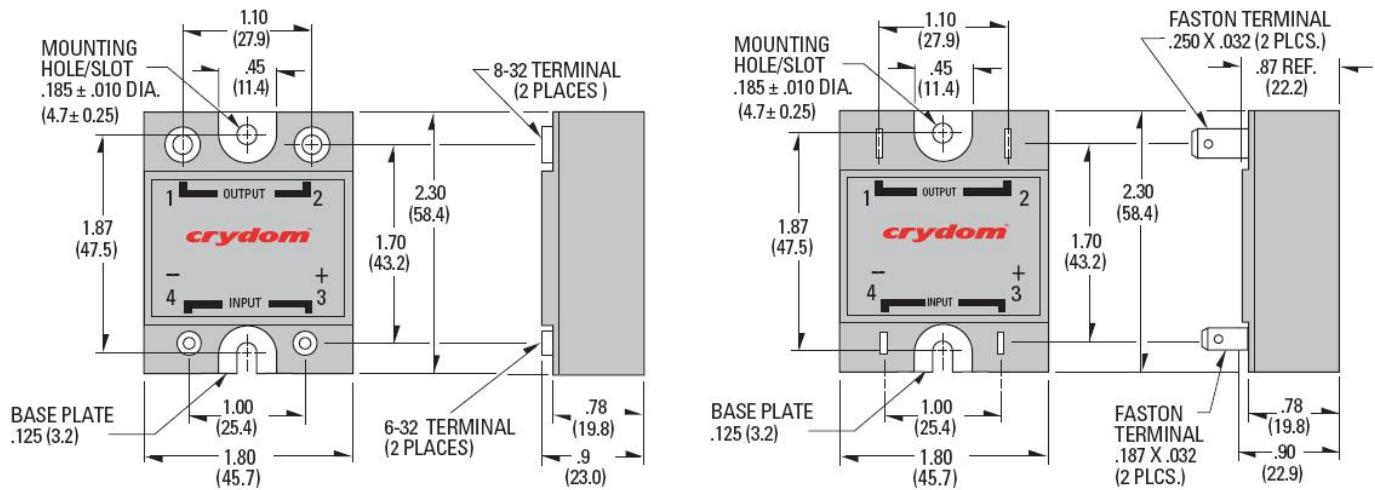

All dimensions are in inches (millimeters)

THERMAL DERATE INFORMATION

CURRENT DERATING CURVES

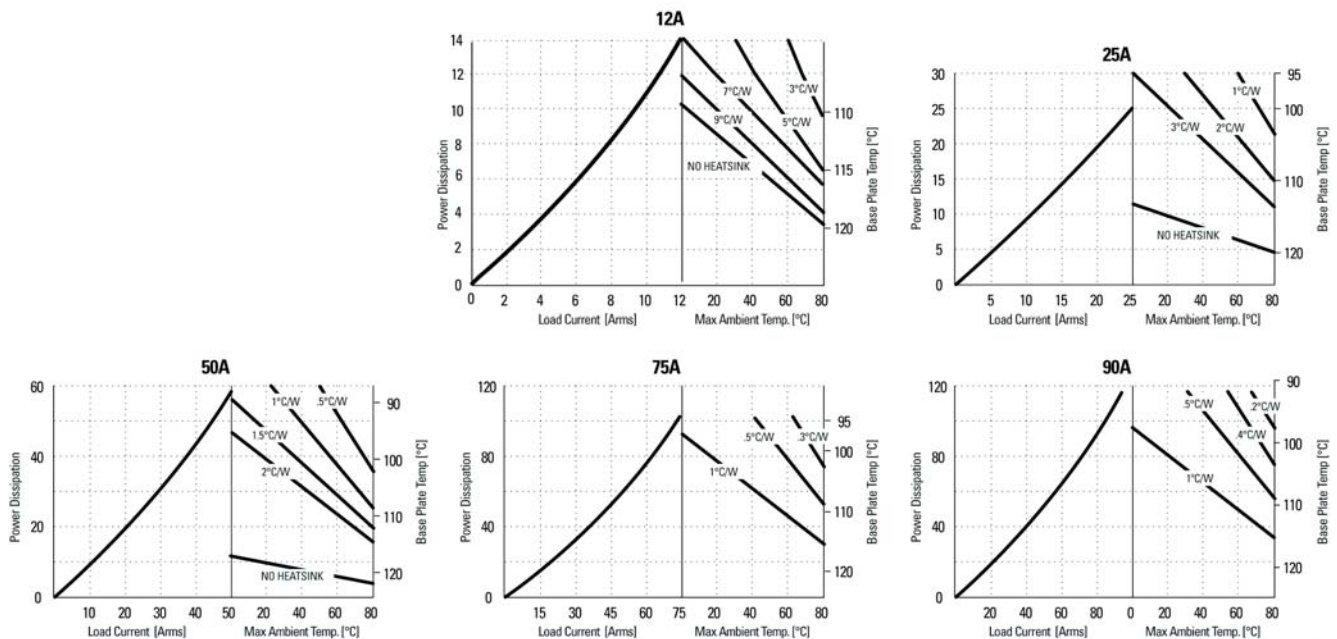

AGENCY APPROVALS

UL E116949
CSA LR81689
VDE 10143 UG



Rev. 063008

For Contact information visit our web site.

www.crydom.com

©2008 Crydom, Inc.
Specifications subject to change without notice.

 DANGER / PELIGRO / DANGER /GEFAHR / PERICOLO / PERIGO					
HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH. - Disconnect all power before installing or working with this equipment. - Verify all connections and replace all covers before turning on power. Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.	RIESGO DE DESCARGA ELECTRICA O EXPLOSION. - Desconectar todos los suministros de energia a este equipo antes de trabajar con este equipo. - Verificar todas las conexiones y colocar todas las tapas antes de energizar el equipo. El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar la muerte o lesiones serias.	RISQUE DE DESCARGE ELECTRIQUE OU EXPLOSION - Eteindre toutes les sources d'énergie de cet appareil avant de travailler dessus de cet appareil - Vérifier tous connections, et remettre tous couverts en place avant de mettre sous De non-suivi de ces instructions provoquera la mort ou des lésions sérieuses sérieuses.	GEFAHR EINES ELEKTRISCHE N SCHLAGES ODER EINER EXPLOSION. - Stellen Sie jeglichen Strom ab, der dieses Gerät versorgt, bevor Sie an dem Gerät Arbeiten durchführen - Vor dem Drehen auf Energie alle Anschlüsse überprüfen und alle Abdeckungen ersetzen. Unterlassung dieser Anweisungen können zum Tode oder zu schweren Verletzungen führen.	RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA O DELL'ESPLOSIONE. - Spenda tutta l'alimentazione e che fornisce questa apparecchiatura prima del lavorare a questa apparecchiatura - Verificare tutti i collegamenti e sostituire tutte le coperture prima della rotazione sull'alimentazione L'omissione di seguire queste istruzioni provocherà la morte o di lesioni serie	RISCO DE DESCARGA ELÉTRICA OU EXPLOÇÃO - Desconectar o equipamento de toda a energia antes de instalar ou trabalhar com este equipamento - Verificar todas as conexões e recolocar todas as tampas antes de religar o equipamento O não cumprimento destas instruções pode levar a morte ou lesões sérias.

 WARNING / AVERTISSEMENT / WARNUNG /ADVERTENCIA / AVVERTENZA / AVISO		
RISK OF MATERIAL DAMAGE AND HOT ENCLOSURE - The product's side panels may be hot, allow time for product to cool before touching. - Follow proper mounting instructions including torque values. - Do not allow liquids or foreign objects to enter this product. Failure to follow this instruction can result in serious injury, or equipment damage.	RISQUE DE DOMMAGE MATERIEL ET DE SURCHAUFFE DU BOITIER - Les panneaux latéraux du produit peuvent être chauds. Laisser le produit refroidir avant de le toucher. - Respecter les consignes de montage, et notamment les couples de serrage. - Ne pas laisser pénétrer de liquide ni de corps étrangers à l'intérieur du produit. Le non-respect de cette directive peut entraîner, des lésions corporelles graves ou des dommages matériels.	GEFAHR VON MATERIALSCHÄDEN UND GEHÄUSEERHITZUNG - Die Seitenwände können heiß sein. Lassen Sie das Produkt abkühlen, bevor Sie es berühren. - Beachten Sie die Montageanweisungen, - Führen Sie keine Flüssigkeiten oder Fremdkörper in das Produkt ein. Die Nichtbeachtung dieser Anweisung kann Körperverletzung oder Materialschäden zur Folge haben.
RIESGO DE DAÑOS MATERIALES Y DE SOBRECALENTAMIENTO DE LA UNIDAD - Los paneles laterales del producto pueden estar calientes. Esperar que el producto se enfríe antes de tocarlo. - Respetar las instrucciones de montaje, y en particular los pares de apretado. - No dejar que penetren líquidos o cuerpos extraños en el producto. Si no se respetan estas precauciones pueden producirse graves lesiones, daños materiales.	RISCHIO DI DANNI MATERIALI E D'INVOLUCRO CALDO - I pannelli laterali dell'apparecchio possono scottare; lasciar quindi raffreddare il prodotto prima di toccarlo. - Seguire le istruzioni di montaggio corrette. - Non far entrare liquidi o oggetti estranei in questo apparecchio. La mancata osservanza di questa precauzione può causare gravi rischi per l'incolumità personale o danni alle apparecchiature.	RISCO DE DANO MATERIAL E DE AQUECIMENTO - Os painéis laterais do produto podem estar quentes; dê tempo ao produto para arrefecer antes de lhe tocar. - Siga devidamente as instruções de montagem. - Não permita a entrada de líquidos e de objectos estranhos no produto. A não observância destas precauções pode provocar a morte, ferimentos graves ou danos materiais.

ANNEX - ENVIROMENTAL INFORMATION

The environmental information disclosed in this annex including the EIP Pollution logo are in compliance with People's Republic of China Electronic Industry Standard SJ/T11364 – 2006, Marking for Control of Pollution Caused by Electronic Information Products.

Part Name	Toxic or hazardous Substance and Elements					
	Lead (Pb)	Mercury (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent Chromium (Cr (VI))	Polybrominated biphenyls (PBB)	Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
Semiconductor die	X	O	O	O	O	O
Solder	X	O	O	O	O	O

此附件所标示的包括电子信息产品污染图标的环保信息
符合中华人民共和国电子行业标准 **SJ/T11364 - 2006**,
电子信息产品污染控制标识要求



部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
半导体芯片	X	O	O	O	O	O
焊接点	X	O	O	O	O	O

HA / HD60 Series




- Ratings from 25A to 125A @ 48-660 VAC
- SCR output for heavy industrial loads
- AC or DC control
- Zero-crossing (resistive loads) or random-fire (inductive loads) output

PRODUCT SELECTION

Control Voltage	25A	50A	90A	125A
3-32 VDC	HD6025	HD6050	HD6090	HD60125
90-280 Vrms	HA6025	HA6050	HA6090	HA60125
18-36 Vrms	HA6025E	HA6050E	HA6090E	HA60125E

AVAILABLE OPTIONS

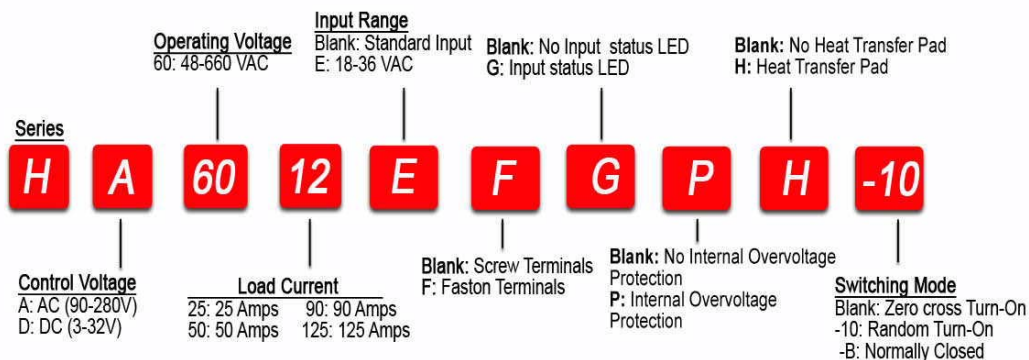

OUTPUT SPECIFICATIONS (1)

Description	25A	50A	90A	125A
Operating Voltage (47-63Hz) [Vrms]	48-660	48-660	48-660	48-660
Transient Overvoltage [Vpk]	1200	1200	1200	1200
Maximum Off-State Leakage Current @ Rated Voltage [mArms]	5	5	5	5
Minimum Off-State dv/dt @ Maximum Rated Voltage [V/μsec] (2)	500	500	500	500
Maximum Load Current (3) [Arms]	25	50	90	125
Minimum Load Current [mArms]	40	40	40	150
Maximum Surge Current (16.6ms) [Apk]	250	625	1200	1750
Maximum On-State Voltage Drop @ Rated Current [Vpk]	1.7	1.7	1.7	1.7
Thermal Resistance Junction to Case [Rjc] [°C/W]	1.02	0.63	0.28	0.22
Maximum I ² t for Fusing (8.3 msec) [A ² sec]	260	1620	6000	12700
Minimum Power Factor (with Maximum Load)	0.5	0.5	0.5	0.5

INPUT SPECIFICATIONS (1)

Description	D PREFIX	A PREFIX	E SUFFIX
Control Voltage Range	3-32 VDC	90-280 Vrms	18-36 Vrms
Maximum Turn-On Voltage	3.0 VDC	90 Vrms	18 Vrms
Minimum Turn-Off Voltage	1.0 VDC	10 Vrms	4.0 Vrms
Maximum Reverse Voltage	-32 VDC	-	-
Typical Input Current	2.0 mA (6)	2 mA @ 120 Vrms, 4 mA @ 240 Vrms	3 mA @ 24 Vrms
Nominal Input Impedance [kOhms]	See Note 6	60	9.0
Maximum Turn-On Time [msec] (5)	1/2 Cycle	10	10
Maximum Turn-Off Time [msec]	1/2 Cycle	40	40


GENERAL SPECIFICATIONS

Description	Parameters
Dielectric Strength, Input/Output/Base (50/60Hz)	4000 Vrms
Minimum Insulation Resistance (@ 500 V DC)	10 ⁹ Ohm
Maximum Capacitance, Input/Output	8 pF
Ambient Operating Temperature Range	-40 to 80 °C
Ambient Storage Temperature Range	-40 to 125 °C
Weight (typical)	3.0 oz (86.5 g)
Encapsulation	Thermally conductive Epoxy
Terminals	Screw and saddle Clamps Furnished, Unmounted
Recommended Terminal Screw Torque Range:	6-32 Screws - 10 in/lbs. 8-32 & 10-32 Screws - 20 in. lbs. (Screws dry without grease)
Fastons:	Single pair (up to 25A) Double pair* (50A model only) *Caution: User must connect to both pairs

GENERAL NOTES

- 1) All parameters at 25°C unless otherwise specified.
- 2) Off-State dv/dt test method per EIA/NARM standard RS-443, paragraph 13.11.1
- 3) Heat sinking required, for derating curves see page 2.
- 4) 24 VAC Input option, E suffix
- 5) Turn-on time for random turn-on versions is 0.02 msec (DC control Models)
- 6) Input circuitry incorporates active current limiter.


MECHANICAL SPECIFICATIONS

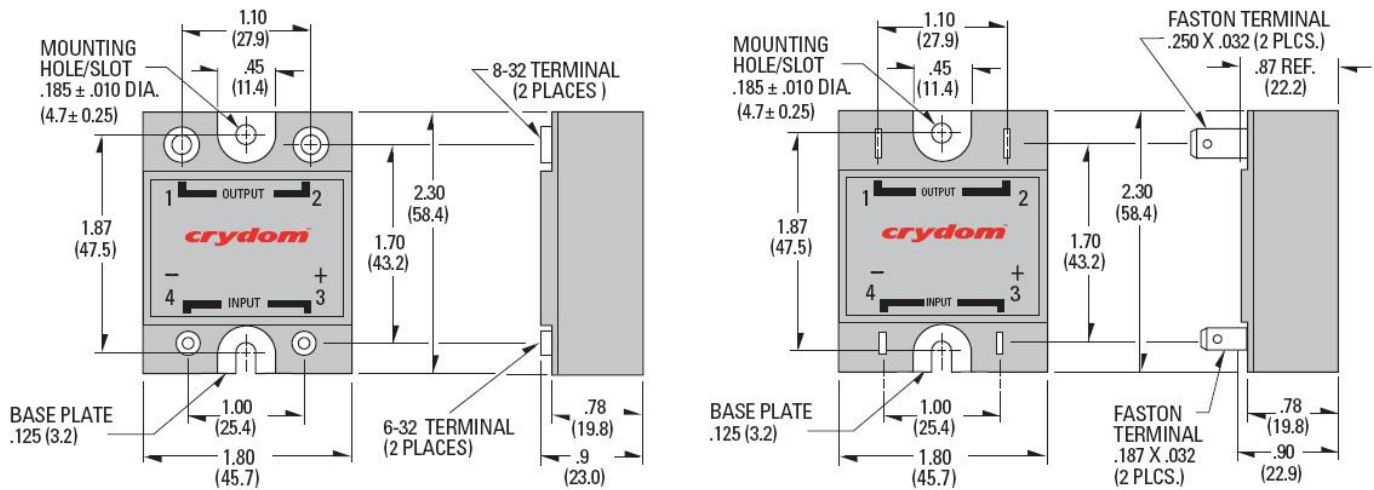

All dimensions are in inches (millimeters)

THERMAL DERATE INFORMATION

CURRENT DERATING CURVES

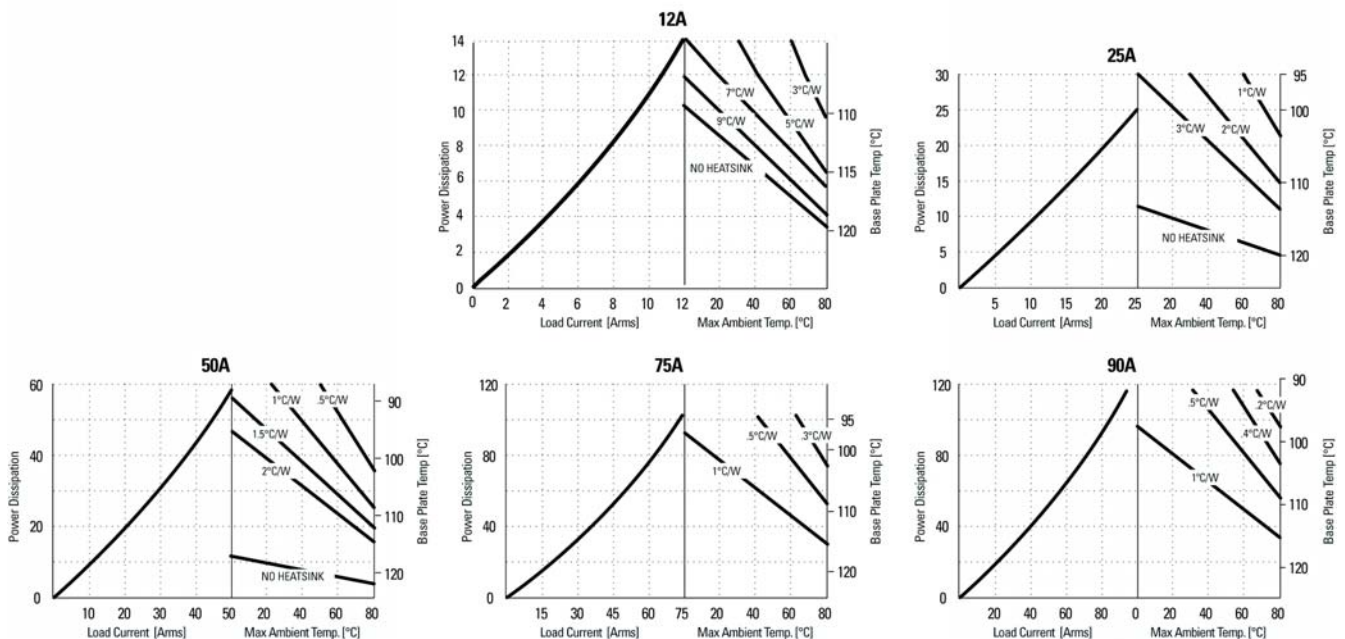

AGENCY APPROVALS

UL E116949
CSA LR81689
VDE 10143 UG



Rev. 063008

For Contact information visit our web site.

www.crydom.com

©2008 Crydom, Inc.
Specifications subject to change without notice.

 DANGER / PELIGRO / DANGER /GEFAHR / PERICOLO / PERIGO					
HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH. - Disconnect all power before installing or working with this equipment. - Verify all connections and replace all covers before turning on power. Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.	RIESGO DE DESCARGA ELECTRICA O EXPLOSION. - Desconectar todos los suministros de energia a este equipo antes de trabajar con este equipo. - Verificar todas las conexiones y colocar todas las tapas antes de energizar el equipo. El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar la muerte o lesiones serias.	RISQUE DE DESCARGE ELECTRIQUE OU EXPLOSION - Eteindre toutes les sources d'énergie de cet appareil avant de travailler dessus de cet appareil - Vérifier tous connections, et remettre tous couverts en place avant de mettre sous De non-suivi de ces instructions provoquera la mort ou des lésions sérieuses sérieuses.	GEFAHR EINES ELEKTRISCHE N SCHLAGES ODER EINER EXPLOSION. - Stellen Sie jeglichen Strom ab, der dieses Gerät versorgt, bevor Sie an dem Gerät Arbeiten durchführen - Vor dem Drehen auf Energie alle Anschlüsse überprüfen und alle Abdeckungen ersetzen. Unterlassung dieser Anweisungen können zum Tode oder zu schweren Verletzungen führen.	RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA O DELL'ESPLOSIONE. - Spenda tutta l'alimentazione e che fornisce questa apparecchiatura prima del lavorare a questa apparecchiatura - Verificare tutti i collegamenti e sostituire tutte le coperture prima della rotazione sull'alimentazione L'omissione di seguire queste istruzioni provocherà la morte o di lesioni serie	RISCO DE DESCARGA ELÉTRICA OU EXPLOÇÃO - Desconectar o equipamento de toda a energia antes de instalar ou trabalhar com este equipamento - Verificar todas as conexões e recolocar todas as tampas antes de religar o equipamento O não cumprimento destas instruções pode levar a morte ou lesões sérias.

 WARNING / AVERTISSEMENT / WARNUNG /ADVERTENCIA / AVVERTENZA / AVISO		
RISK OF MATERIAL DAMAGE AND HOT ENCLOSURE - The product's side panels may be hot, allow time for product to cool before touching. - Follow proper mounting instructions including torque values. - Do not allow liquids or foreign objects to enter this product. Failure to follow this instruction can result in serious injury, or equipment damage.	RISQUE DE DOMMAGE MATERIEL ET DE SURCHAUFFE DU BOITIER - Les panneaux latéraux du produit peuvent être chauds. Laisser le produit refroidir avant de le toucher. - Respecter les consignes de montage, et notamment les couples de serrage. - Ne pas laisser pénétrer de liquide ni de corps étrangers à l'intérieur du produit. Le non-respect de cette directive peut entraîner, des lésions corporelles graves ou des dommages matériels.	GEFAHR VON MATERIALSCHÄDEN UND GEHÄUSEERHITZUNG - Die Seitenwände können heiß sein. Lassen Sie das Produkt abkühlen, bevor Sie es berühren. - Beachten Sie die Montageanweisungen, - Führen Sie keine Flüssigkeiten oder Fremdkörper in das Produkt ein. Die Nichtbeachtung dieser Anweisung kann Körperverletzung oder Materialschäden zur Folge haben.
RIESGO DE DAÑOS MATERIALES Y DE SOBRECALENTAMIENTO DE LA UNIDAD - Los paneles laterales del producto pueden estar calientes. Esperar que el producto se enfríe antes de tocarlo. - Respetar las instrucciones de montaje, y en particular los pares de apretado. - No dejar que penetren líquidos o cuerpos extraños en el producto. Si no se respetan estas precauciones pueden producirse graves lesiones, daños materiales.	RISCHIO DI DANNI MATERIALI E D'INVOLUCRO CALDO - I pannelli laterali dell'apparecchio possono scottare; lasciar quindi raffreddare il prodotto prima di toccarlo. - Seguire le istruzioni di montaggio corrette. - Non far entrare liquidi o oggetti estranei in questo apparecchio. La mancata osservanza di questa precauzione può causare gravi rischi per l'incolumità personale o danni alle apparecchiature.	RISCO DE DANO MATERIAL E DE AQUECIMENTO - Os painéis laterais do produto podem estar quentes; dê tempo ao produto para arrefecer antes de lhe tocar. - Siga devidamente as instruções de montagem. - Não permita a entrada de líquidos e de objectos estranhos no produto. A não observância destas precauções pode provocar a morte, ferimentos graves ou danos materiais.

ANNEX - ENVIROMENTAL INFORMATION

The environmental information disclosed in this annex including the EIP Pollution logo are in compliance with People's Republic of China Electronic Industry Standard SJ/T11364 – 2006, Marking for Control of Pollution Caused by Electronic Information Products.


Part Name	Toxic or hazardous Substance and Elements					
	Lead (Pb)	Mercury (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent Chromium (Cr (VI))	Polybrominated biphenyls (PBB)	Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
Semiconductor die	X	O	O	O	O	O
Solder	X	O	O	O	O	O

此附件所标示的包括电子信息产品污染图标的环保信息
符合中华人民共和国电子行业标准 **SJ/T11364 - 2006**,
电子信息产品污染控制标识要求



部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
半导体芯片	X	O	O	O	O	O
焊接点	X	O	O	O	O	O

PRG Series

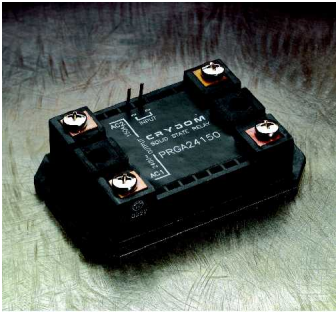


- High current SSR rated to 150A @ 48-660 VAC
- SCR output for heavy industrial loads
- AC or DC control
- Zero-crossing (resistive loads) or random-fire (inductive loads) output

PRODUCT SELECTION

Control Voltage	150A	150A	150A
3-15 VDC	PRGD24150		
90-140 VAC	PRGA24150	PRGA48150	PRGA60150
4-15 VDC		PRGD48150	PRGD60150

AVAILABLE OPTIONS

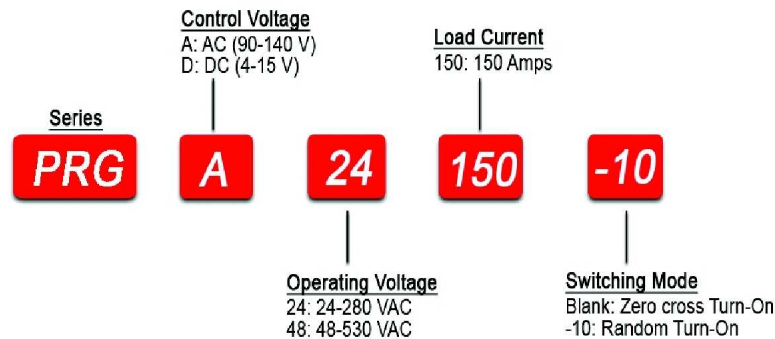

OUTPUT SPECIFICATIONS (1)

Description	24-280	48-530	48-660
Operating Voltage (47-63Hz) [Vrms]	24-280	48-530	48-660
Transient Overvoltage [Vpk]	600	1200	1200
Maximum Off-State Leakage Current @ Rated Voltage [mA _{rms}]	5.0	5.0	1.0
Minimum Off-State dv/dt @ Maximum Rated Voltage [V/μsec] (2)	500	500	500
Maximum Load Current (3) [A _{rms}]	150	150	150
Minimum Load Current [A _{rms}]	0.15	0.15	0.15
Maximum Surge Current (16.6ms) [A _{pk}]	1750	1750	1750
Maximum On-State Voltage Drop @ Rated Current [V _{pk}]	1.7	1.7	1.7
Thermal Resistance Junction to Case (R _{jc}) [°C/W]	0.15	0.15	0.15
Maximum I ² t for Fusing (8.3 msec) [A ² sec]	12700	12700	12700
Minimum Power Factor (with Maximum Load)	0.5	0.5	0.5

INPUT SPECIFICATIONS (1)

Description	240 V Models		
Control Voltage Range	3-15 VDC	4-15 VDC	90-140 Vrms
Maximum Turn-On Voltage	3.0 VDC	4.0 VDC	90 Vrms
Minimum Turn-Off Voltage	1.0 VDC	1.0 VDC	10 Vrms
Typical Input Current	15 mA @5 VDC	15 mA @ 5 VDC	10 mA @ 120 VAC
Nominal Input Impedance	300 Ohm	300 Ohm	14.1 K Ohm
Maximum Turn-On Time [msec] (4)	1/2 Cycle	1/2 Cycle	10
Maximum Turn-Off Time [msec]	1/2 Cycle	1/2 Cycle	40


GENERAL SPECIFICATIONS

Description	Parameters
Dielectric Strength, Input/Output/Base (50/60Hz)	4000 Vrms
Minimum Insulation Resistance (@ 500 V DC)	
Maximum Capacitance, Input/Output	10 pF
Ambient Operating Temperature Range	-30 to 80 °C
Ambient Storage Temperature Range	-40 to 125 °C
Weight (typical)	12 oz (340g)
Encapsulation	Thermally conductive Epoxy
Power Terminals:	MS Screws Furnished, Mounted
Control Terminals:	.050 x .020 Square Pins


GENERAL NOTES

- 1) All parameters at 25°C unless otherwise specified.
- 2) Off-State dv/dt test method per EIA/NARM standard RS-443, paragraph 13.11.1
- 3) Heat sinking required, for derating curves see page 2.
- 4) Turn-on time for Random turn-on versions is 0.02 msec (DC Control Models)

MECHANICAL SPECIFICATIONS

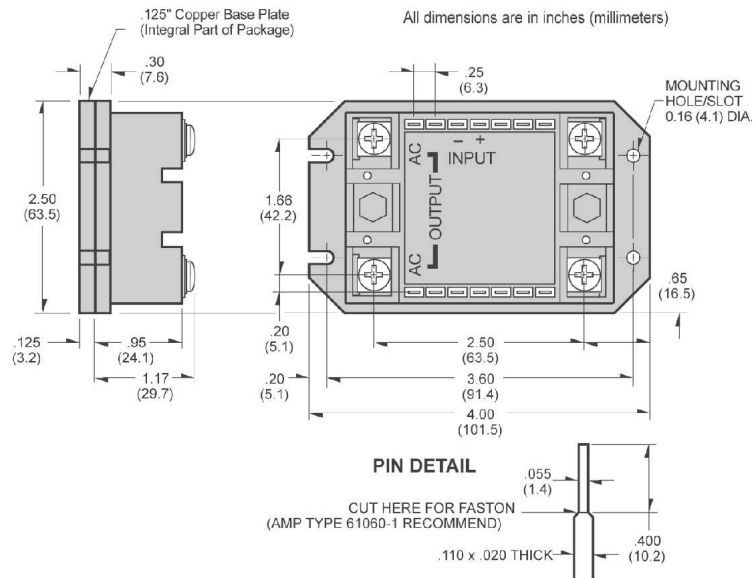

THERMAL DERATE INFORMATION

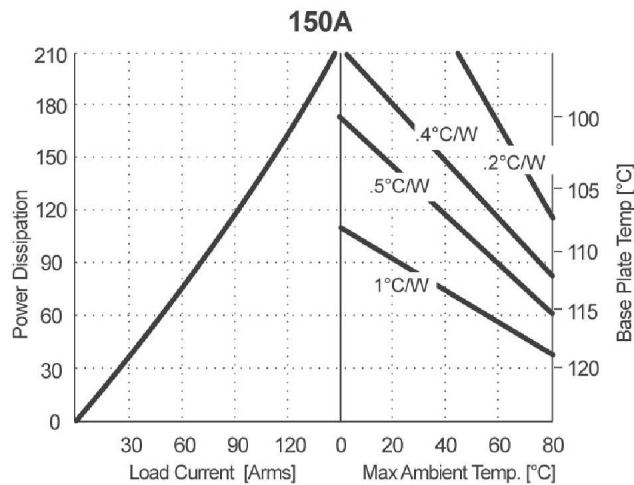

AGENCY APPROVALS



Rev. 0070208

 DANGER / PELIGRO / DANGER /GEFAHR / PERICOLO / PERIGO					
HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH. - Disconnect all power before installing or working with this equipment. - Verify all connections and replace all covers before turning on power. Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.	RIESGO DE DESCARGA ELECTRICA O EXPLOSION. - Desconectar todos los suministros de energia a este equipo antes de trabajar con este equipo. - Verificar todas las conexiones y colocar todas las tapas antes de energizar el equipo. El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar la muerte o lesiones serias.	RISQUE DE DESCARGE ELECTRIQUE OU EXPLOSION - Eteindre toutes les sources d'énergie de cet appareil avant de travailler dessus de cet appareil - Vérifier tous connections, et remettre tous couverts en place avant de mettre sous De non-suivi de ces instructions provoquera la mort ou des lésions sérieuses sérieuses.	GEFAHR EINES ELEKTRISCHE N SCHLAGES ODER EINER EXPLOSION. - Stellen Sie jeglichen Strom ab, der dieses Gerät versorgt, bevor Sie an dem Gerät Arbeiten durchführen - Vor dem Drehen auf Energie alle Anschlüsse überprüfen und alle Abdeckungen ersetzen. Unterlassung dieser Anweisungen können zum Tode oder zu schweren Verletzungen führen.	RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA O DELL'ESPLOSIONE. - Spenga tutta l'alimentazione e che fornisce questa apparecchiatura prima del lavorare a questa apparecchiatura - Verificare tutti i collegamenti e sostituire tutte le coperture prima della rotazione sull'alimentazione L'omissione di seguire queste istruzioni provocherà la morte o di lesioni serie	RISCO DE DESCARGA ELÉTRICA OU EXPLOÇÃO - Desconectar o equipamento de toda a energia antes de instalar ou trabalhar com este equipamento - Verificar todas as conexões e recolocar todas as tampas antes de religar o equipamento O não cumprimento destas instruções pode levar a morte ou lesões sérias.

 WARNING / AVERTISSEMENT / WARNUNG /ADVERTENCIA / AVVERTENZA / AVISO		
RISK OF MATERIAL DAMAGE AND HOT ENCLOSURE - The product's side panels may be hot, allow time for product to cool before touching. - Follow proper mounting instructions including torque values. - Do not allow liquids or foreign objects to enter this product. Failure to follow this instruction can result in serious injury, or equipment damage.	RISQUE DE DOMMAGE MATERIEL ET DE SURCHAUFFE DU BOITIER - Les panneaux latéraux du produit peuvent être chauds. Laisser le produit refroidir avant de le toucher. - Respecter les consignes de montage, et notamment les couples de serrage. - Ne pas laisser pénétrer de liquide ni de corps étrangers à l'intérieur du produit. Le non-respect de cette directive peut entraîner, des lésions corporelles graves ou des dommages matériels.	GEFAHR VON MATERIALSCHÄDEN UND GEHÄUSEERHITZUNG - Die Seitenwände können heiß sein. Lassen Sie das Produkt abkühlen, bevor Sie es berühren. - Beachten Sie die Montageanweisungen, - Führen Sie keine Flüssigkeiten oder Fremdkörper in das Produkt ein. Die Nichtbeachtung dieser Anweisung kann Körperverletzung oder Materialschäden zur Folge haben.
RIESGO DE DAÑOS MATERIALES Y DE SOBRECALENTAMIENTO DE LA UNIDAD - Los paneles laterales del producto pueden estar calientes. Esperar que el producto se enfríe antes de tocarlo. - Respetar las instrucciones de montaje, y en particular los pares de apretado. - No dejar que penetren líquidos o cuerpos extraños en el producto. Si no se respetan estas precauciones pueden producirse graves lesiones, daños materiales.	RISCHIO DI DANNI MATERIALI E D'INVOLUCRO CALDO - I pannelli laterali dell'apparecchio possono scottare; lasciar quindi raffreddare il prodotto prima di toccarlo. - Seguire le istruzioni di montaggio corrette. - Non far entrare liquidi o oggetti estranei in questo apparecchio. La mancata osservanza di questa precauzione può causare gravi rischi per l'incolumità personale o danni alle apparecchiature.	RISCO DE DANO MATERIAL E DE AQUECIMENTO - Os painéis laterais do produto podem estar quentes; dê tempo ao produto para arrefecer antes de lhe tocar. - Siga devidamente as instruções de montagem. - Não permita a entrada de líquidos e de objectos estranhos no produto. A não observância destas precauções pode provocar a morte, ferimentos graves ou danos materiais.

ANNEX - ENVIROMENTAL INFORMATION

The environmental information disclosed in this annex including the EIP Pollution logo are in compliance with People's Republic of China Electronic Industry Standard SJ/T11364 – 2006, Marking for Control of Pollution Caused by Electronic Information Products.

Part Name	Toxic or hazardous Substance and Elements					
	Lead (Pb)	Mercury (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent Chromium (Cr (VI))	Polybrominated biphenyls (PBB)	Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
Semiconductor die	X	O	O	O	O	O
Solder	X	O	O	O	O	O

此附件所标示的包括电子信息产品污染图标的环保信息
符合中华人民共和国电子行业标准 **SJ/T11364 - 2006**,
电子信息产品污染控制标识要求



部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
半导体芯片	X	O	O	O	O	O
焊接点	X	O	O	O	O	O

PS24 Series




- Peak-fire SSR for high inductance applications; Ratings from 10A to 90A @ 90- 280 VAC
- SCR output for heavy industrial loads
- DC control

PRODUCT SELECTION

Control Voltage	10A	25A	50A	90A
3-32 VDC	PSD2410	PSD2425	PSD2450	PSD2490

AVAILABLE OPTIONS

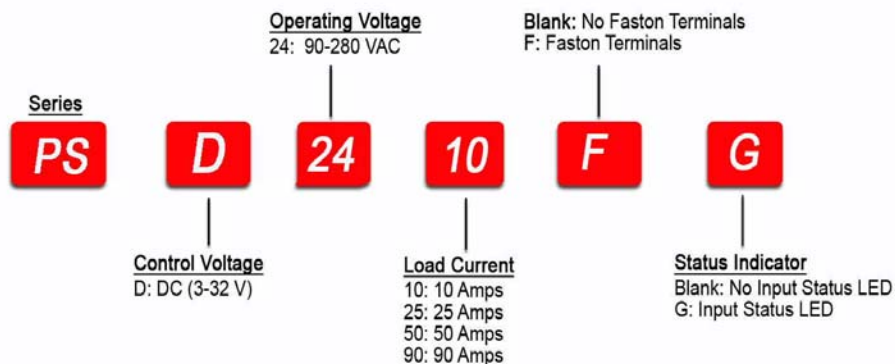

OUTPUT SPECIFICATIONS (1)

Description	10A	25A	50A	90A
Operating Voltage (47-63Hz) [Vrms]	90-280	90-280	90-280	90-280
Transient Overvoltage [Vpk]	600	600	600	600
Maximum Off-State Leakage Current @ Rated Voltage [mA _{rms}]	10	10	10	10
Minimum Off-State dv/dt @ Maximum Rated Voltage [V/μsec] (2)	500	500	500	500
Maximum Load Current (3) [A _{rms}]	10	25	50	90
Minimum Load Current [mA _{rms}]	40m	40	40	40
Maximum Surge Current (16.6ms) [A _{pk}]	120	250	625	1200
Maximum On-State Voltage Drop @ Rated Current [V _{pk}]	1.6	1.6	1.6	1.6
Thermal Resistance Junction to Case (R _{jc}) [°C/W]	1.48	1.02	0.63	0.28
Maximum I ² t for Fusing (8.3 msec) [A ² sec]	60	260	1620	6000
Minimum Power Factor (with Maximum Load)	0.5	0.5	0.5	0.5

INPUT SPECIFICATIONS (1)

Description	DC Control
Control Voltage Range	3-32 VDC
Maximum Turn-On Voltage	3.0 VDC
Minimum Turn-Off Voltage	1.0 VDC
Maximum Reverse Voltage	-32
Typical Input Current	2 mA(4)
Nominal Input Impedance	See Note 4
Maximum Turn-On Time [msec]	1/2 Cycle
Maximum Turn-Off Time [msec]	1/2 Cycle


GENERAL SPECIFICATIONS

Description	Parameters
Dielectric Strength, Input/Output/Base (50/60Hz)	4000 Vrms
Minimum Insulation Resistance (@ 500 V DC)	10 ⁹ Ohm
Maximum Capacitance, Input/Output	8 pF
Ambient Operating Temperature Range	-40 to 80 °C
Ambient Storage Temperature Range	-40 to 125 °C
Weight (typical)	3.0 oz (86.5g)
Encapsulation	Thermally conductive Epoxy
Terminals	Screw and saddle Clamps Furnished, Unmounted
Recommended Terminal Screw Torque Range:	6-32 Screws - 10 in./lbs. 8-32 & 10-32 Screws - 20 in. lbs. (Screws dry without grease)
Fastons:	Single pair (up to 25A) Double pair* (50A model only) *Caution: User must connect to both pairs

GENERAL NOTES


- 1) All parameters at 25°C unless otherwise specified.
- 2) Off-State dv/dt test method per EIA/NARM standard RS-443, paragraph 13.11.1
- 3) Heat sinking required, for derating curves see page 3.
- 4) Input circuit incorporates active current limiter

MECHANICAL SPECIFICATIONS

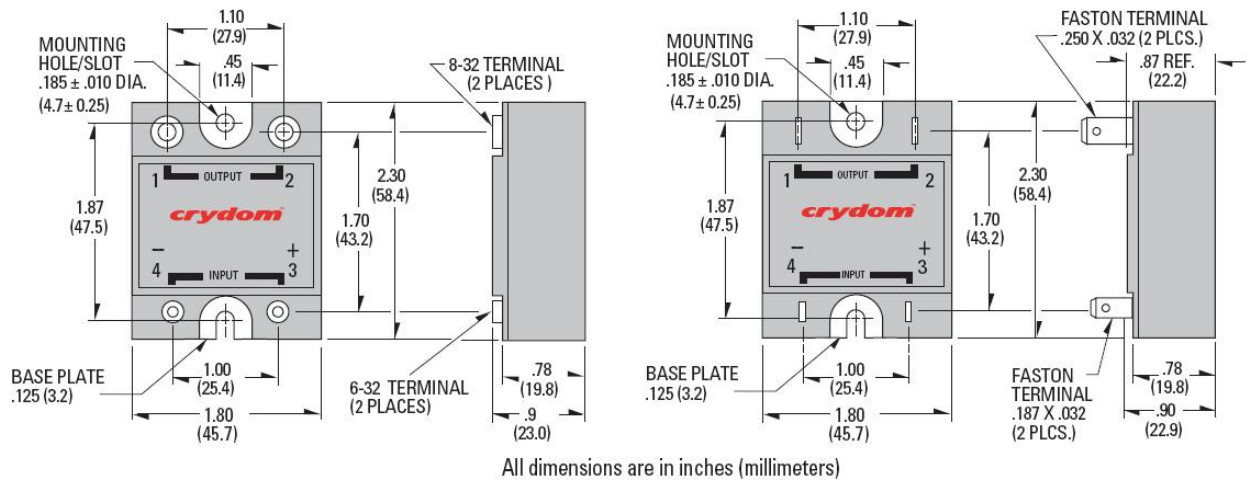

THERMAL DERATE INFORMATION

CURRENT DERATING CURVES

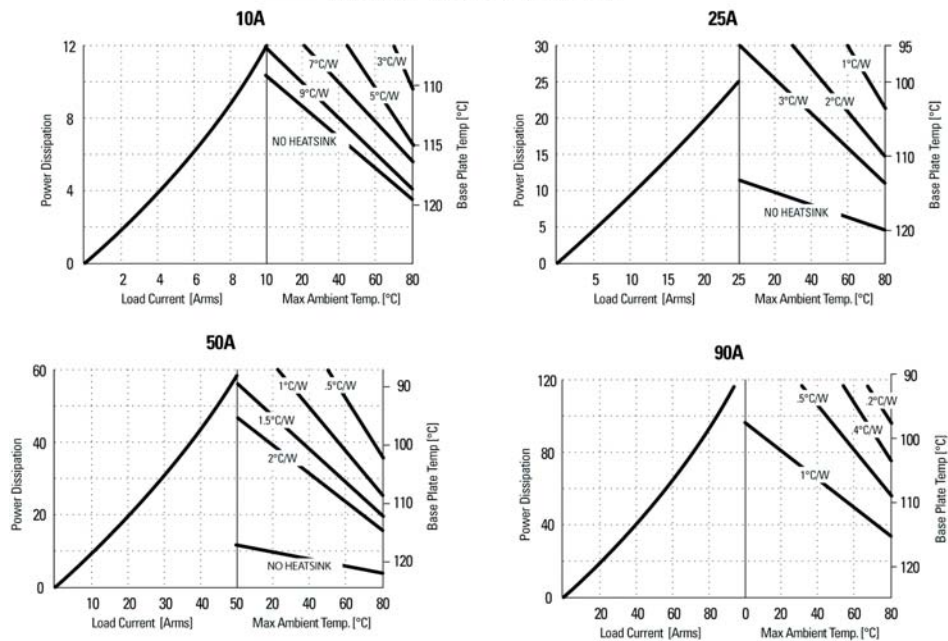

AGENCY APPROVALS

UL, cUL E116950



Rev. 052307

For Contact information visit our web site.

www.crydom.com

©2008 Crydom, Inc.
Specifications subject to change without notice.

 DANGER / PELIGRO / DANGER /GEFAHR / PERICOLO / PERIGO					
HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH. - Disconnect all power before installing or working with this equipment. - Verify all connections and replace all covers before turning on power. Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.	RIESGO DE DESCARGA ELECTRICA O EXPLOSION. - Desconectar todos los suministros de energia a este equipo antes de trabajar con este equipo. - Verificar todas las conexiones y colocar todas las tapas antes de energizar el equipo. El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar la muerte o lesiones serias.	RISQUE DE DESCARGE ELECTRIQUE OU EXPLOSION - Eteindre toutes les sources d'énergie de cet appareil avant de travailler dessus de cet appareil - Vérifier tous connections, et remettre tous couverts en place avant de mettre sous De non-suivi de ces instructions provoquera la mort ou des lésions sérieuses sérieuses.	GEFAHR EINES ELEKTRISCHE N SCHLAGES ODER EINER EXPLOSION. - Stellen Sie jeglichen Strom ab, der dieses Gerät versorgt, bevor Sie an dem Gerät Arbeiten durchführen - Vor dem Drehen auf Energie alle Anschlüsse überprüfen und alle Abdeckungen ersetzen. Unterlassung dieser Anweisungen können zum Tode oder zu schweren Verletzungen führen.	RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA O DELL'ESPLOSIONE. - Spenga tutta l'alimentazione e che fornisce questa apparecchiatura prima del lavorare a questa apparecchiatura - Verificare tutti i collegamenti e sostituire tutte le coperture prima della rotazione sull'alimentazione L'omissione di seguire queste istruzioni provocherà la morte o di lesioni serie	RISCO DE DESCARGA ELÉTRICA OU EXPLOÇÃO - Desconectar o equipamento de toda a energia antes de instalar ou trabalhar com este equipamento - Verificar todas as conexões e recolocar todas as tampas antes de religar o equipamento O não cumprimento destas instruções pode levar a morte ou lesões sérias.

 WARNING / AVERTISSEMENT / WARNUNG /ADVERTENCIA / AVVERTENZA / AVISO		
RISK OF MATERIAL DAMAGE AND HOT ENCLOSURE - The product's side panels may be hot, allow time for product to cool before touching. - Follow proper mounting instructions including torque values. - Do not allow liquids or foreign objects to enter this product. Failure to follow this instruction can result in serious injury, or equipment damage.	RISQUE DE DOMMAGE MATERIEL ET DE SURCHAUFFE DU BOITIER - Les panneaux latéraux du produit peuvent être chauds. Laisser le produit refroidir avant de le toucher. - Respecter les consignes de montage, et notamment les couples de serrage. - Ne pas laisser pénétrer de liquide ni de corps étrangers à l'intérieur du produit. Le non-respect de cette directive peut entraîner, des lésions corporelles graves ou des dommages matériels.	GEFAHR VON MATERIALSCHÄDEN UND GEHÄUSEERHITZUNG - Die Seitenwände können heiß sein. Lassen Sie das Produkt abkühlen, bevor Sie es berühren. - Beachten Sie die Montageanweisungen, Führen Sie keine Flüssigkeiten oder Fremdkörper in das Produkt ein. Die Nichtbeachtung dieser Anweisung kann Körperverletzung oder Materialschäden zur Folge haben.
RIESGO DE DAÑOS MATERIALES Y DE SOBRECALENTAMIENTO DE LA UNIDAD - Los paneles laterales del producto pueden estar calientes. Esperar que el producto se enfríe antes de tocarlo. - Respetar las instrucciones de montaje, y en particular los pares de apretado. - No dejar que penetren líquidos o cuerpos extraños en el producto. Si no se respetan estas precauciones pueden producirse graves lesiones, daños materiales.	RISCHIO DI DANNI MATERIALI E D'INVOLUCRO CALDO - I pannelli laterali dell'apparecchio possono scottare; lasciar quindi raffreddare il prodotto prima di toccarlo. - Seguire le istruzioni di montaggio corrette. - Non far entrare liquidi o oggetti estranei in questo apparecchio. La mancata osservanza di questa precauzione può causare gravi rischi per l'incolumità personale o danni alle apparecchiature.	RISCO DE DANO MATERIAL E DE AQUECIMENTO - Os painéis laterais do produto podem estar quentes; dê tempo ao produto para arrefecer antes de lhe tocar. - Siga devidamente as instruções de montagem. - Não permita a entrada de líquidos e de objectos estranhos no produto. A não observância destas precauções pode provocar a morte, ferimentos graves ou danos materiais.

ANNEX - ENVIROMENTAL INFORMATION

The environmental information disclosed in this annex including the EIP Pollution logo are in compliance with People's Republic of China Electronic Industry Standard SJ/T11364 – 2006, Marking for Control of Pollution Caused by Electronic Information Products.


Part Name	Toxic or hazardous Substance and Elements					
	Lead (Pb)	Mercury (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent Chromium (Cr (VI))	Polybrominated biphenyls (PBB)	Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
Semiconductor die	X	O	O	O	O	O
Solder	X	O	O	O	O	O

此附件所标示的包括电子信息产品污染图标的环保信息
符合中华人民共和国电子行业标准 **SJ/T11364 - 2006**,
电子信息产品污染控制标识要求



部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
半导体芯片	X	O	O	O	O	O
焊接点	X	O	O	O	O	O

Quad

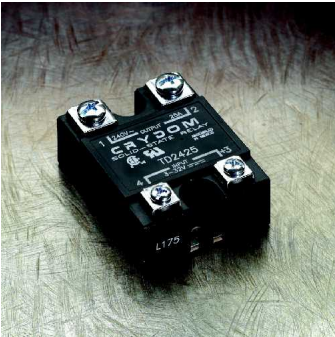


- Industry standard package
- SCR output for heavy industrial loads
- DC Control
- Zero-crossing (resistive loads) or random-fire (inductive loads) output

PRODUCT SELECTION

Control Voltage	20A
4-15 VDC	TD2420Q
15-28 VDC	TD2420QE

AVAILABLE OPTIONS

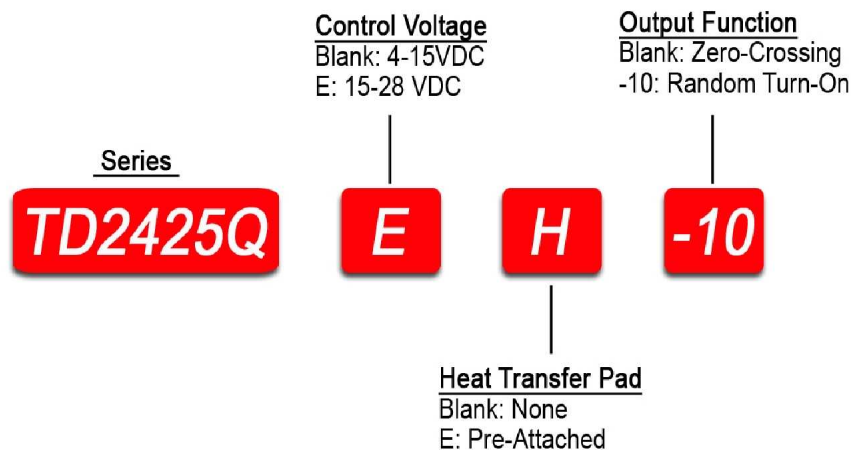

OUTPUT SPECIFICATIONS (1)

Description	
Operating Voltage (47-63Hz) [VRMS]	24-280
Transient Overvoltage [Vpk]	600
Maximum Off-State Leakage Current @ Rated Voltage [mArms]	10
Minimum Off-State dv/dt @ Maximum Rated Voltage [V/μsec] (2)	200
Maximum Load Current (3) [Arms]	20
Minimum Load Current [Arms]	0.15
Maximum Surge Current (16.6ms) [Apk]	250
Maximum On-State Voltage Drop @ Rated Current [Vpk]	1.6
Thermal Resistance Junction to Case (Rjc) [°C/W]	1.2
Maximum I ² t for Fusing (8.3 msec) [A ² sec]	260
Minimum Power Factor (with Maximum Load)	0.5

INPUT SPECIFICATIONS (1)

Description		
Control Voltage Range	4-15 VDC	15-28 VDC
Maximum Turn-On Voltage	4.0 VDC	15.0 VDC
Minimum Turn-Off Voltage	1.0 VDC	1.0 VDC
Typical Input Current	12 mA	15 mA
Nominal Input Impedance	330 Ohm	1500 Ohm
Maximum Turn-On Time [msec] (4)	1/2 cycle	1/2 cycle
Maximum Turn-Off Time [msec]	1/2 cycle	1/2 cycle


GENERAL SPECIFICATIONS

Description	Parameters
Dielectric Strength, Input/Output/Base (50/60Hz)	2500 VRMS
Minimum Insulation Resistance (@ 500 V DC)	10 ⁹ Ohm
Maximum Capacitance, Input/Output	10 pF
Ambient Operating Temperature Range	-40 to 80°C
Ambient Storage Temperature Range	-40 to 125 °C
Weight (typical)	3.5 oz (109g)
Encapsulation	Thermally conductive Epoxy
Terminals	.25" Fastons, .025" Square Pins

GENERAL NOTES


- 1) All parameters at 25°C and per section unless otherwise specified.
- 2) Off-State dv/dt test method per EIA/NARM standard RS-443, paragraph 13.11.1
- 3) Heat sinking required, max. 20A per section, max 60A per package.
- 4) Turn-on time for random turn-on versions is 0.1 msec

MECHANICAL SPECIFICATIONS

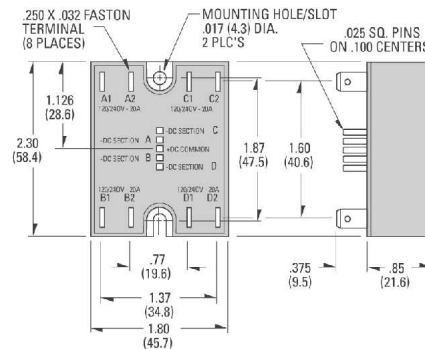


All dimensions are in inches (millimeters)

THERMAL DERATE INFORMATION

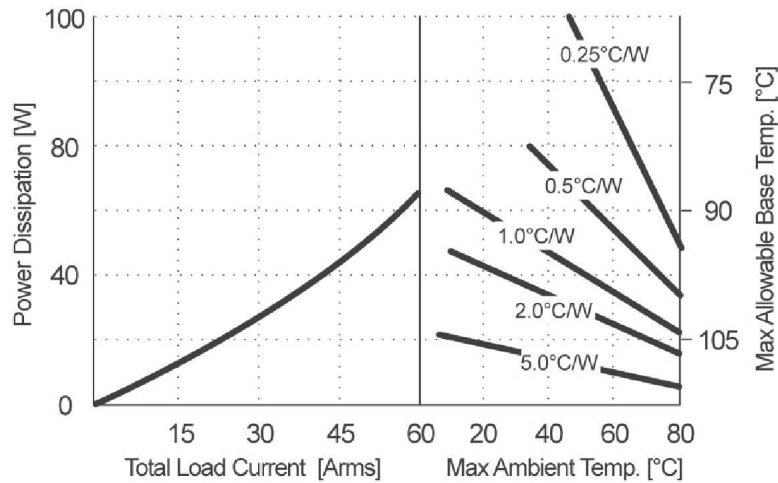

WIRING DIAGRAM

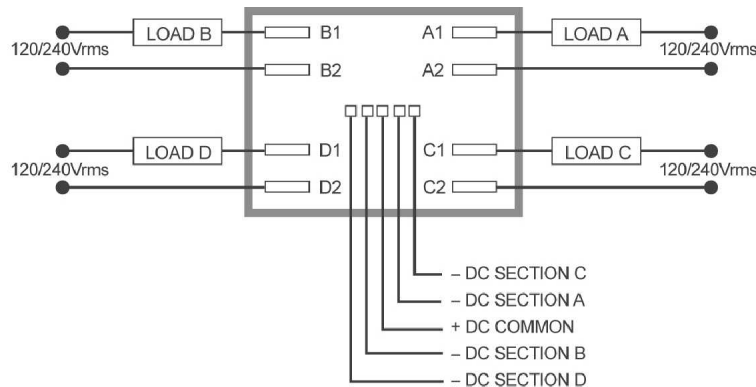

AGENCY APPROVALS

UL E116949
CSA LR81689



Rev. 071408

For Contact information visit our web site.

www.crydom.com

©2008 Crydom, Inc.
Specifications subject to change without notice.

 DANGER / PELIGRO / DANGER /GEFAHR / PERICOLO / PERIGO					
HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH. - Disconnect all power before installing or working with this equipment. - Verify all connections and replace all covers before turning on power. Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.	RIESGO DE DESCARGA ELECTRICA O EXPLOSION. - Desconectar todos los suministros de energia a este equipo antes de trabajar con este equipo. - Verificar todas las conexiones y colocar todas las tapas antes de energizar el equipo. El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar la muerte o lesiones serias.	RISQUE DE DESCARGE ELECTRIQUE OU EXPLOSION - Eteindre toutes les sources d'énergie de cet appareil avant de travailler dessus de cet appareil - Vérifier tous connections, et remettre tous couverts en place avant de mettre sous De non-suivi de ces instructions provoquera la mort ou des lésions sérieuses sérieuses.	GEFAHR EINES ELEKTRISCHE N SCHLAGES ODER EINER EXPLOSION. - Stellen Sie jeglichen Strom ab, der dieses Gerät versorgt, bevor Sie an dem Gerät Arbeiten durchführen - Vor dem Drehen auf Energie alle Anschlüsse überprüfen und alle Abdeckungen ersetzen. Unterlassung dieser Anweisungen können zum Tode oder zu schweren Verletzungen führen.	RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA O DELL'ESPLOSIONE. - Spenga tutta l'alimentazione e che fornisce questa apparecchiatura prima del lavorare a questa apparecchiatura - Verificare tutti i collegamenti e sostituire tutte le coperture prima della rotazione sull'alimentazione L'omissione di seguire queste istruzioni provocherà la morte o di lesioni serie	RISCO DE DESCARGA ELÉTRICA OU EXPLOÇÃO - Desconectar o equipamento de toda a energia antes de instalar ou trabalhar com este equipamento - Verificar todas as conexões e recolocar todas as tampas antes de religar o equipamento O não cumprimento destas instruções pode levar a morte ou lesões sérias.

 WARNING / AVERTISSEMENT / WARNUNG /ADVERTENCIA / AVVERTENZA / AVISO		
RISK OF MATERIAL DAMAGE AND HOT ENCLOSURE - The product's side panels may be hot, allow time for product to cool before touching. - Follow proper mounting instructions including torque values. - Do not allow liquids or foreign objects to enter this product. Failure to follow this instruction can result in serious injury, or equipment damage.	RISQUE DE DOMMAGE MATERIEL ET DE SURCHAUFFE DU BOITIER - Les panneaux latéraux du produit peuvent être chauds. Laisser le produit refroidir avant de le toucher. - Respecter les consignes de montage, et notamment les couples de serrage. - Ne pas laisser pénétrer de liquide ni de corps étrangers à l'intérieur du produit. Le non-respect de cette directive peut entraîner, des lésions corporelles graves ou des dommages matériels.	GEFAHR VON MATERIALSCHÄDEN UND GEHÄUSEERHITZUNG - Die Seitenwände können heiß sein. Lassen Sie das Produkt abkühlen, bevor Sie es berühren. - Beachten Sie die Montageanweisungen, - Führen Sie keine Flüssigkeiten oder Fremdkörper in das Produkt ein. Die Nichtbeachtung dieser Anweisung kann Körperverletzung oder Materialschäden zur Folge haben.
RIESGO DE DAÑOS MATERIALES Y DE SOBRECALENTAMIENTO DE LA UNIDAD - Los paneles laterales del producto pueden estar calientes. Esperar que el producto se enfríe antes de tocarlo. - Respetar las instrucciones de montaje, y en particular los pares de apretado. - No dejar que penetren líquidos o cuerpos extraños en el producto. Si no se respetan estas precauciones pueden producirse graves lesiones, daños materiales.	RISCHIO DI DANNI MATERIALI E D'INVOLUCRO CALDO - I pannelli laterali dell'apparecchio possono scottare; lasciar quindi raffreddare il prodotto prima di toccarlo. - Seguire le istruzioni di montaggio corrette. - Non far entrare liquidi o oggetti estranei in questo apparecchio. La mancata osservanza di questa precauzione può causare gravi rischi per l'incolumità personale o danni alle apparecchiature.	RISCO DE DANO MATERIAL E DE AQUECIMENTO - Os painéis laterais do produto podem estar quentes; dê tempo ao produto para arrefecer antes de lhe tocar. - Siga devidamente as instruções de montagem. - Não permita a entrada de líquidos e de objectos estranhos no produto. A não observância destas precauções pode provocar a morte, ferimentos graves ou danos materiais.

ANNEX - ENVIROMENTAL INFORMATION

The environmental information disclosed in this annex including the EIP Pollution logo are in compliance with People's Republic of China Electronic Industry Standard SJ/T11364 – 2006, Marking for Control of Pollution Caused by Electronic Information Products.

Part Name	Toxic or hazardous Substance and Elements					
	Lead (Pb)	Mercury (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent Chromium (Cr (VI))	Polybrominated biphenyls (PBB)	Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
Semiconductor die	X	O	O	O	O	O
Solder	X	O	O	O	O	O

此附件所标示的包括电子信息产品污染图标的环境信息
符合中华人民共和国电子行业标准 **SJ/T11364 - 2006**,
电子信息产品污染控制标识要求



部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
半导体芯片	X	O	O	O	O	O
焊接点	X	O	O	O	O	O

Series 1 240 VAC




- Crydom's signature family of solid-state relays. Ratings from 10A to 125A @ 12-280 VAC
- SCR output for heavy industrial loads
- AC or DC control
- Zero-crossing (resistive loads) or random-fire (inductive loads) output

PRODUCT SELECTION

Control Voltage	10A	25A	50A	75A	90A	110A	125A
3-32 VDC	D2410	D2425	D2450	D2475	D2490	D21110	D24125
90-280 VAC	A2410	A2425	A2450	A2475	A2490	A24110	A24125
18-36 VAC	A2410E	A2425E	A2450E	A2475E	A2490E	A24110E	A24125E

AVAILABLE OPTIONS

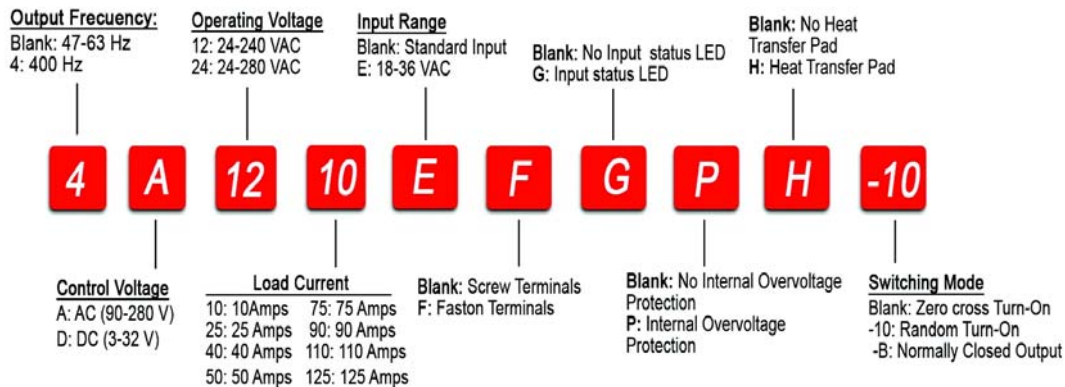

OUTPUT SPECIFICATIONS (1)

Description	24-280	24-280	24-280	24-280	24-280	24-280	24-280
Operating Voltage (47-63Hz) [Vrms]	24-280	24-280	24-280	24-280	24-280	24-280	24-280
Transient Overvoltage [Vpk]	600	600	600	600	600	600	600
Maximum Off-State Leakage Current @ Rated Voltage [mA _{rms}]	10	10	10	10	10	10	10
Minimum Off-State dv/dt @ Maximum Rated Voltage [V/μsec] (2)	500	500	500	500	500	500	500
Maximum Load Current (3) [A _{rms}]	10	25	50	75	90	110	125
Minimum Load Current [mA _{rms}]	40	40	40	40	40	150	150
Maximum Surge Current (16.6ms) [A _{pk}]	120	250	625	1000	1200	1500	1750
Maximum On-State Voltage Drop @ Rated Current [V _{pk}]	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.7	1.7
Thermal Resistance Junction to Case [R _{jc}] [°C/W]	1.48	1.02	0.63	0.31	0.28	0.25	0.22
Maximum I ² t for Fusing (8.3 msec) [A ² sec]	60	260	1620	4150	6000	9340	12700
Minimum Power Factor (with Maximum Load)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5

INPUT SPECIFICATIONS (1)

Description	(D PREFIX)	(A PREFIX)	(E SUFFIX)
Control Voltage Range	3-32 VDC	90-280 Vrms	18-36 Vrms
Maximum Reverse Voltage	-32	-	-
Maximum Turn-On Voltage	3.0 VDC	90 Vrms	18 Vrms
Minimum Turn-Off Voltage	1.0 VDC	10 Vrms	4.0 Vrms
Typical Input Current	3.4-20 mA	2.0-4.0 mA	3 mA
Nominal Input Impedance [Ohms]	1500 Ohm	60 K Ohm	9.0 K Ohm
Maximum Turn-On Time [msec] (4)	1/2 Cycle	10	10
Maximum Turn-Off Time [msec]	1/2 Cycle	40	40


GENERAL SPECIFICATIONS

Description	Parameters
Dielectric Strength, Input/Output/Base (50/60Hz)	4000 Vrms
Minimum Insulation Resistance (@ 500 V DC)	10 ⁹ Ohm
Maximum Capacitance, Input/Output	8 pF
Ambient Operating Temperature Range	-40 to 80 °C
Ambient Storage Temperature Range	-40 to 125 °C
Weight (typical)	3 oz (86.5g)
Encapsulation	Thermally conductive Epoxy
Terminals	Screw and saddle Clamps Furnished, Unmounted
Recommended Terminal Screw Torque Range:	6-32 Screws - 10 in/lbs. 8-32 & 10-32 Screws - 20 in. lbs. (Screws dry without grease)
Fastons:	Single pair (up to 25A) Double pair* (50A model only) *Caution: User must connect to both pairs


GENERAL NOTES

- 1) All parameters at 25°C unless otherwise specified.
- 2) Off-State dv/dt test method per EIA/NARM standard RS-443, paragraph 13.11.1
- 3) Heat sinking required, for derating curves see page 3.
- 4) Turn-on time for Random turn-on versions is 0.02 msec (DC Control Models)

MECHANICAL SPECIFICATIONS

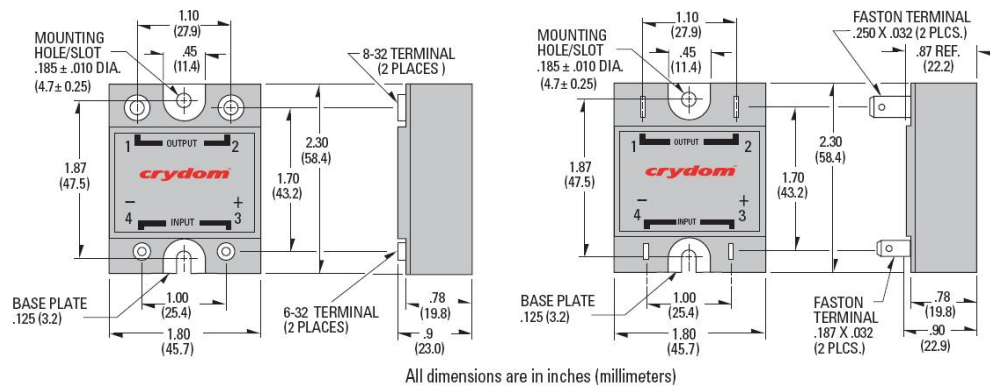

THERMAL DERATE INFORMATION

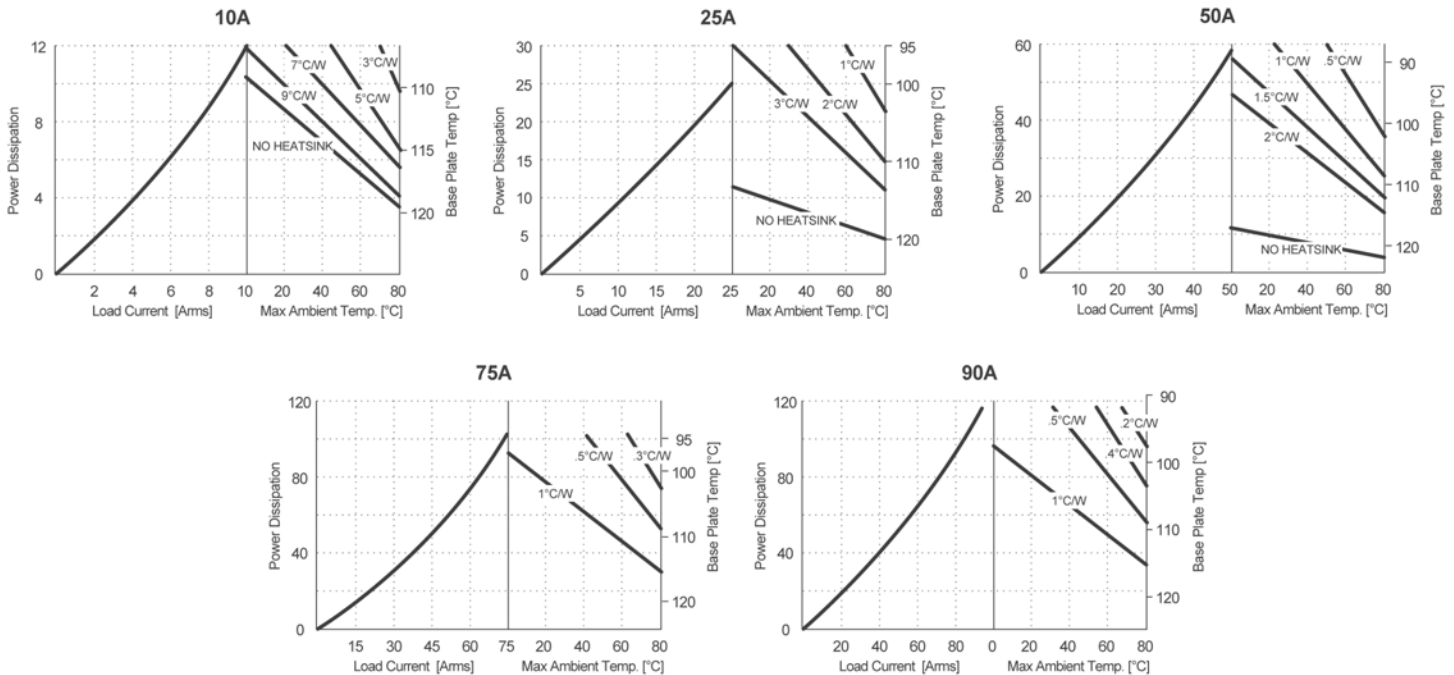

AGENCY APPROVALS

UL E116949
CSA LR81689
VDE 10143 UG (Not Applicable: -B and 4D)



Rev. 070308

For Contact information visit our web site.

www.crydom.com

©2008 Crydom, Inc.
Specifications subject to change without notice.

 DANGER / PELIGRO / DANGER /GEFAHR / PERICOLO / PERIGO					
HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH. - Disconnect all power before installing or working with this equipment. - Verify all connections and replace all covers before turning on power. Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.	RIESGO DE DESCARGA ELECTRICA O EXPLOSION. - Desconectar todos los suministros de energia a este equipo antes de trabajar con este equipo. - Verificar todas las conexiones y colocar todas las tapas antes de energizar el equipo. El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar la muerte o lesiones serias.	RISQUE DE DESCARGE ELECTRIQUE OU EXPLOSION - Eteindre toutes les sources d'énergie de cet appareil avant de travailler dessus de cet appareil - Vérifier tous connections, et remettre tous couverts en place avant de mettre sous De non-suivi de ces instructions provoquera la mort ou des lésions sérieuses sérieuses.	GEFAHR EINES ELEKTRISCHE N SCHLAGES ODER EINER EXPLOSION. - Stellen Sie jeglichen Strom ab, der dieses Gerät versorgt, bevor Sie an dem Gerät Arbeiten durchführen - Vor dem Drehen auf Energie alle Anschlüsse überprüfen und alle Abdeckungen ersetzen. Unterlassung dieser Anweisungen können zum Tode oder zu schweren Verletzungen führen.	RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA O DELL'ESPLOSIONE. - Spenga tutta l'alimentazione e che fornisce questa apparecchiatura prima del lavorare a questa apparecchiatura - Verificare tutti i collegamenti e sostituire tutte le coperture prima della rotazione sull'alimentazione L'omissione di seguire queste istruzioni provocherà la morte o di lesioni serie	RISCO DE DESCARGA ELÉTRICA OU EXPLOÇÃO - Desconectar o equipamento de toda a energia antes de instalar ou trabalhar com este equipamento - Verificar todas as conexões e recolocar todas as tampas antes de religar o equipamento O não cumprimento destas instruções pode levar a morte ou lesões sérias.

 WARNING / AVERTISSEMENT / WARNUNG /ADVERTENCIA / AVVERTENZA / AVISO		
RISK OF MATERIAL DAMAGE AND HOT ENCLOSURE - The product's side panels may be hot, allow time for product to cool before touching. - Follow proper mounting instructions including torque values. - Do not allow liquids or foreign objects to enter this product. Failure to follow this instruction can result in serious injury, or equipment damage.	RISQUE DE DOMMAGE MATERIEL ET DE SURCHAUFFE DU BOITIER - Les panneaux latéraux du produit peuvent être chauds. Laisser le produit refroidir avant de le toucher. - Respecter les consignes de montage, et notamment les couples de serrage. - Ne pas laisser pénétrer de liquide ni de corps étrangers à l'intérieur du produit. Le non-respect de cette directive peut entraîner, des lésions corporelles graves ou des dommages matériels.	GEFAHR VON MATERIALSCHÄDEN UND GEHÄUSEERHITZUNG - Die Seitenwände können heiß sein. Lassen Sie das Produkt abkühlen, bevor Sie es berühren. - Beachten Sie die Montageanweisungen, - Führen Sie keine Flüssigkeiten oder Fremdkörper in das Produkt ein. Die Nichtbeachtung dieser Anweisung kann Körperverletzung oder Materialschäden zur Folge haben.
RIESGO DE DAÑOS MATERIALES Y DE SOBRECALENTAMIENTO DE LA UNIDAD - Los paneles laterales del producto pueden estar calientes. Esperar que el producto se enfríe antes de tocarlo. - Respetar las instrucciones de montaje, y en particular los pares de apretado. - No dejar que penetren líquidos o cuerpos extraños en el producto. Si no se respetan estas precauciones pueden producirse graves lesiones, daños materiales.	RISCHIO DI DANNI MATERIALI E D'INVOLUCRO CALDO - I pannelli laterali dell'apparecchio possono scottare; lasciar quindi raffreddare il prodotto prima di toccarlo. - Seguire le istruzioni di montaggio corrette. - Non far entrare liquidi o oggetti estranei in questo apparecchio. La mancata osservanza di questa precauzione può causare gravi rischi per l'incolumità personale o danni alle apparecchiature.	RISCO DE DANO MATERIAL E DE AQUECIMENTO - Os painéis laterais do produto podem estar quentes; dê tempo ao produto para arrefecer antes de lhe tocar. - Siga devidamente as instruções de montagem. - Não permita a entrada de líquidos e de objectos estranhos no produto. A não observância destas precauções pode provocar a morte, ferimentos graves ou danos materiais.

ANNEX - ENVIROMENTAL INFORMATION

The environmental information disclosed in this annex including the EIP Pollution logo are in compliance with People's Republic of China Electronic Industry Standard SJ/T11364 – 2006, Marking for Control of Pollution Caused by Electronic Information Products.

Part Name	Toxic or hazardous Substance and Elements					
	Lead (Pb)	Mercury (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent Chromium (Cr (VI))	Polybrominated biphenyls (PBB)	Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
Semiconductor die	X	O	O	O	O	O
Solder	X	O	O	O	O	O

此附件所标示的包括电子信息产品污染图标的环保信息
符合中华人民共和国电子行业标准 **SJ/T11364 - 2006**,
电子信息产品污染控制标识要求



部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
半导体芯片	X	O	O	O	O	O
焊接点	X	O	O	O	O	O

Series 2



- Triac output SSRs; Output rated at 8A @ 20-280 VAC
- Zero-crossing (resistive loads) output
- DC control
- 3/16" fast-on terminals

PRODUCT SELECTION

Control Voltage	S218	S228	S228C
3.5-8 VDC			

OUTPUT SPECIFICATIONS (1)

Description	S218	S228	S228C
Operating Voltage (47-63Hz) [Vrms]	20-140	40-280	40-280
Transient Overvoltage [Vpk]	400	600	600
Maximum Off-State Leakage Current @ Rated Voltage [mA]	4.0	4.0	1.0
Minimum Off-State dv/dt @ Maximum Rated Voltage [V/μsec] (3)	200	200	200
Maximum Load Current [A]	8.0	8.0	8.0
Minimum Load Current [A]	0.15	0.15	0.15
Maximum Surge Current (16.6ms) [A]	120	120	120
Maximum On-State Voltage Drop @ Rated Current [Vpk]	1.6	1.6	1.6
Thermal Resistance Junction to Case [Rjc] [°C/W]	1.5	1.5	1.5
Maximum I ² t for Fusing (8.3 msec) [A ² sec]	60	60	60
Minimum Power Factor (with Maximum Load)	0.5	0.5	0.5

INPUT SPECIFICATIONS (1)

Description	DC Control
Control Voltage Range	3.5-8.0 VDC
Maximum Turn-On Voltage	3.5 VDC
Minimum Turn-Off Voltage	1.0 VDC
Typical Input Current @ 5 VDC	18 mA
Nominal Input Impedance	200 Ohm
Maximum Turn-On Time [msec] (4)	1/2 Cycle
Maximum Turn-Off Time [msec] (4)	1/2 Cycle


GENERAL SPECIFICATIONS

Description	Parameters
Dielectric Strength, Input/Output/Base (50/60Hz)(2)	2500 Vrms
Minimum Insulation Resistance (@ 500 V DC)(2)	10 ⁹ Ohm
Maximum Capacitance, Input/Output	8.0 pF
Ambient Operating Temperature Range	-30 to 80 °C
Ambient Storage Temperature Range	-30 to 125 °C
Weight (typical)	1.3 oz (40g)
Encapsulation	Thermally conductive Epoxy

GENERAL NOTES


- 1) All parameters at 25 °C and per section unless otherwise specified.
- 2) Dielectric and insulation resistance are measured between input and output
- 3) Off-State dv/dt test method per EIA/NARM standard RS-443

MECHANICAL SPECIFICATIONS

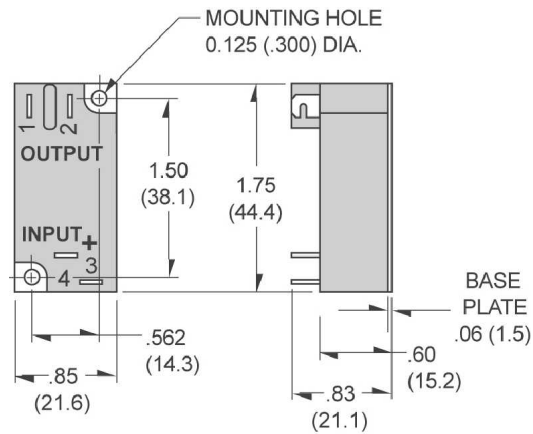

All dimensions are in inches (millimeters)

THERMAL DERATE INFORMATION

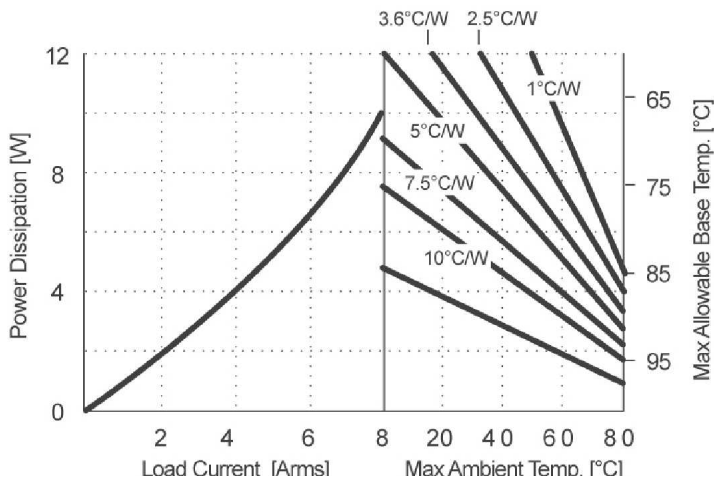

AGENCY APPROVALS

UL E116949
CSA LR81689



Rev. 070308

 DANGER / PELIGRO / DANGER /GEFAHR / PERICOLO / PERIGO					
HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH. - Disconnect all power before installing or working with this equipment. - Verify all connections and replace all covers before turning on power. Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.	RIESGO DE DESCARGA ELECTRICA O EXPLOSION. - Desconectar todos los suministros de energia a este equipo antes de trabajar con este equipo. - Verificar todas las conexiones y colocar todas las tapas antes de energizar el equipo. El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar la muerte o lesiones serias.	RISQUE DE DESCARGE ELECTRIQUE OU EXPLOSION - Eteindre toutes les sources d'énergie de cet appareil avant de travailler dessus de cet appareil - Vérifier tous connections, et remettre tous couverts en place avant de mettre sous De non-suivi de ces instructions provoquera la mort ou des lésions sérieuses sérieuses.	GEFAHR EINES ELEKTRISCHE N SCHLAGES ODER EINER EXPLOSION. - Stellen Sie jeglichen Strom ab, der dieses Gerät versorgt, bevor Sie an dem Gerät Arbeiten durchführen - Vor dem Drehen auf Energie alle Anschlüsse überprüfen und alle Abdeckungen ersetzen. Unterlassung dieser Anweisungen können zum Tode oder zu schweren Verletzungen führen.	RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA O DELL'ESPLOSIONE. - Spenga tutta l'alimentazione e che fornisce questa apparecchiatura prima del lavorare a questa apparecchiatura - Verificare tutti i collegamenti e sostituire tutte le coperture prima della rotazione sull'alimentazione L'omissione di seguire queste istruzioni provocherà la morte o di lesioni serie	RISCO DE DESCARGA ELÉTRICA OU EXPLOÇÃO - Desconectar o equipamento de toda a energia antes de instalar ou trabalhar com este equipamento - Verificar todas as conexões e recolocar todas as tampas antes de religar o equipamento O não cumprimento destas instruções pode levar a morte ou lesões sérias.

 WARNING / AVERTISSEMENT / WARNUNG /ADVERTENCIA / AVVERTENZA / AVISO		
RISK OF MATERIAL DAMAGE AND HOT ENCLOSURE - The product's side panels may be hot, allow time for product to cool before touching. - Follow proper mounting instructions including torque values. - Do not allow liquids or foreign objects to enter this product. Failure to follow this instruction can result in serious injury, or equipment damage.	RISQUE DE DOMMAGE MATERIEL ET DE SURCHAUFFE DU BOITIER - Les panneaux latéraux du produit peuvent être chauds. Laisser le produit refroidir avant de le toucher. - Respecter les consignes de montage, et notamment les couples de serrage. - Ne pas laisser pénétrer de liquide ni de corps étrangers à l'intérieur du produit. Le non-respect de cette directive peut entraîner, des lésions corporelles graves ou des dommages matériels.	GEFAHR VON MATERIALSCHÄDEN UND GEHÄUSEERHITZUNG - Die Seitenwände können heiß sein. Lassen Sie das Produkt abkühlen, bevor Sie es berühren. - Beachten Sie die Montageanweisungen, - Führen Sie keine Flüssigkeiten oder Fremdkörper in das Produkt ein. Die Nichtbeachtung dieser Anweisung kann Körperverletzung oder Materialschäden zur Folge haben.
RIESGO DE DAÑOS MATERIALES Y DE SOBRECALENTAMIENTO DE LA UNIDAD - Los paneles laterales del producto pueden estar calientes. Esperar que el producto se enfríe antes de tocarlo. - Respetar las instrucciones de montaje, y en particular los pares de apretado. - No dejar que penetren líquidos o cuerpos extraños en el producto. Si no se respetan estas precauciones pueden producirse graves lesiones, daños materiales.	RISCHIO DI DANNI MATERIALI E D'INVOLUCRO CALDO - I pannelli laterali dell'apparecchio possono scottare; lasciar quindi raffreddare il prodotto prima di toccarlo. - Seguire le istruzioni di montaggio corrette. - Non far entrare liquidi o oggetti estranei in questo apparecchio. La mancata osservanza di questa precauzione può causare gravi rischi per l'incolumità personale o danni alle apparecchiature.	RISCO DE DANO MATERIAL E DE AQUECIMENTO - Os painéis laterais do produto podem estar quentes; dê tempo ao produto para arrefecer antes de lhe tocar. - Siga devidamente as instruções de montagem. - Não permita a entrada de líquidos e de objectos estranhos no produto. A não observância destas precauções pode provocar a morte, ferimentos graves ou danos materiais.

ANNEX - ENVIROMENTAL INFORMATION

The environmental information disclosed in this annex including the EIP Pollution logo are in compliance with People's Republic of China Electronic Industry Standard SJ/T11364 – 2006, Marking for Control of Pollution Caused by Electronic Information Products.

Part Name	Toxic or hazardous Substance and Elements					
	Lead (Pb)	Mercury (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent Chromium (Cr (VI))	Polybrominated biphenyls (PBB)	Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
Semiconductor die	X	O	O	O	O	O
Solder	X	O	O	O	O	O

此附件所标示的包括电子信息产品污染图标的环保信息
符合中华人民共和国电子行业标准 **SJ/T11364 - 2006**,
电子信息产品污染控制标识要求



部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
半导体芯片	X	O	O	O	O	O
焊接点	X	O	O	O	O	O

SMR Series




- System monitoring solid-state relay
- Ratings from 25A to 90A @ 60-280 V AC
- DC control
- LED status indicators
- Alarm output signal
- Inverting or non-inverting input
- Normally open or normally closed alarm output

PRODUCT SELECTION

Control Voltage	25A	50A	90A
8-32 VDC	SMR2425	SMR2450	SMR2490

AVAILABLE OPTIONS

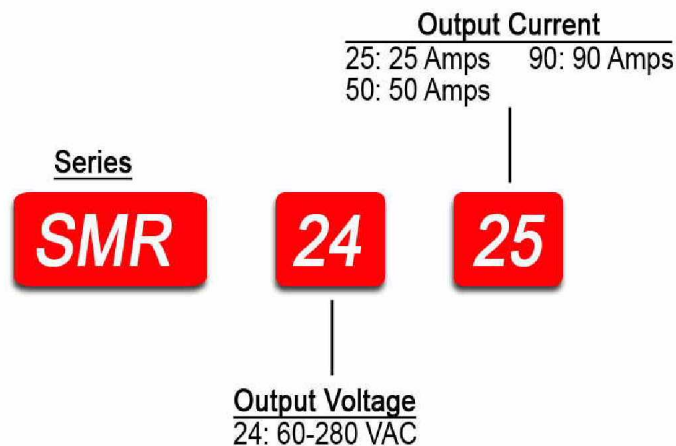

OUTPUT SPECIFICATIONS (1)

Description	25A	50A	90A
Operating Voltage (47-63Hz) [Vrms]	60-280	60-280	60-280
Transient Overvoltage [Vpk]	600	600	600
Maximum Off-State Leakage Current @ Rated Voltage [mA _{rms}]	10	10	10
Minimum Off-State dv/dt @ Maximum Rated Voltage [V/μsec] (2)	500	500	500
Maximum Load Current (3) [A _{rms}]	25	50	90
Minimum Load Current [mA _{rms}]	40	40	40
Maximum Surge Current (16.6ms) [A _{pk}]	250	625	1200
Maximum On-State Voltage Drop @ Rated Current [V _{pk}]	1.6	1.6	1.6
Thermal Resistance Junction to Case (R _{jc}) [°C/W]	1.02	0.63	0.28
Maximum I ² t for Fusing (8.3 msec) [A ² sec]	260	1620	6000
Minimum Power Factor (with Maximum Load)	0.5	0.5	0.5

INPUT SPECIFICATIONS (1)

Description	DC Control
Control Voltage Range	8-32 VDC
Minimum Turn-Off Voltage (pin 6)	0.4 VDC
DC Supply Current @ 12 VDC	8 mA
DC Control Current @ 12 VDC	6 mA
Maximum Alarm Output Current	100 mA
Alarm On Output Voltage (Open), (pin 7)	Supply Voltage
Maximum Alarm Off Output Voltage @ 100 mA (Active Low), (pin 7)	1.5 VDC
Alarm Delay (Min.-Max.)	30-100 msec
Maximum Turn-On Time [msec]	1/2 Cycle
Maximum Turn-Off Time [msec]	1/2 Cycle


GENERAL SPECIFICATIONS

Description	Parameters
Dielectric Strength, Input/Output/Base (50/60Hz)	4000 Vrms
Minimum Insulation Resistance (@ 500 V DC)	10 ⁹ Ohm
Maximum Capacitance, Input/Output	8 pF
Ambient Operating Temperature Range	-40 to 80°C
Ambient Storage Temperature Range	-40 to 125 °C
Weight (typical)	3.0 oz (86.5g)
Encapsulation	Thermally conductive Epoxy
Output Terminals:	Screws and Saddle Clamps Furnished, Unmounted
Input Connector (locking):	Panduit No. MLSS100-5 or Equivalent
Mating Connector (supplied):	Panduit No. CT00F22-5 or Equivalent
Recommended Terminal Screw Torque Range:	8-32 & 10-32 Screws - 20 in. lbs. (Screws dry without grease)

GENERAL NOTES

- 1) All parameters at 25°C unless otherwise specified.
- 2) Off-State dv/dt test method per EIA/NARM standard RS-443, paragraph 13.11.1
- 3) Heat sinking required, see derating curves.


MECHANICAL SPECIFICATIONS

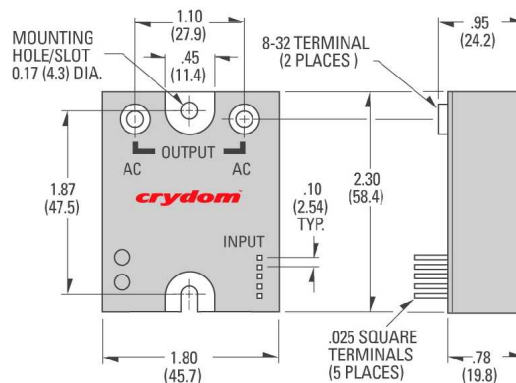


All dimensions are in inches (millimeters)

WIRING DIAGRAM


WIRING DIAGRAM

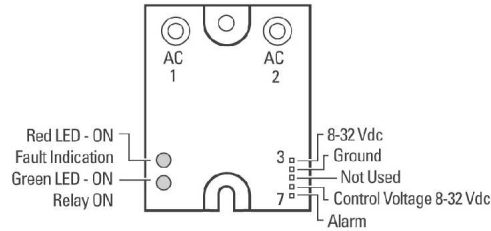

THERMAL DERATE INFORMATION

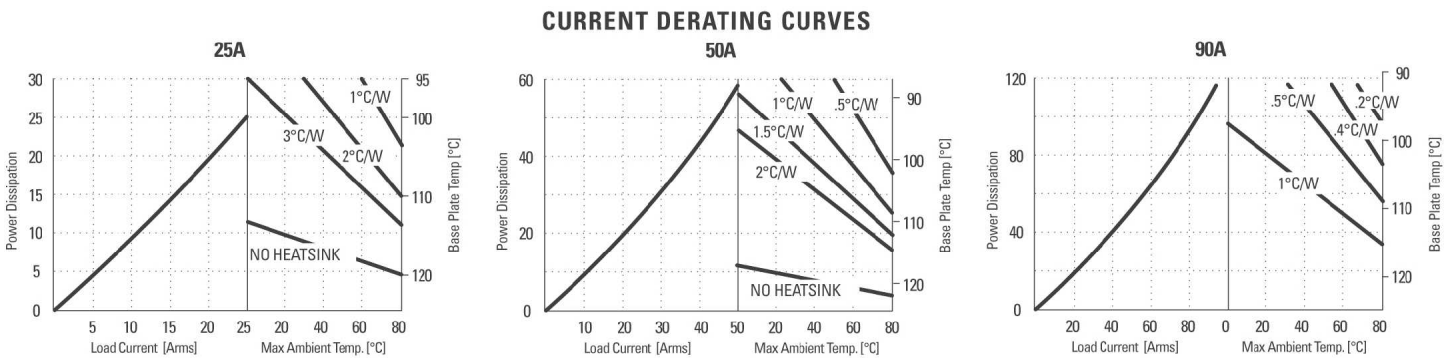

STATUS CHART

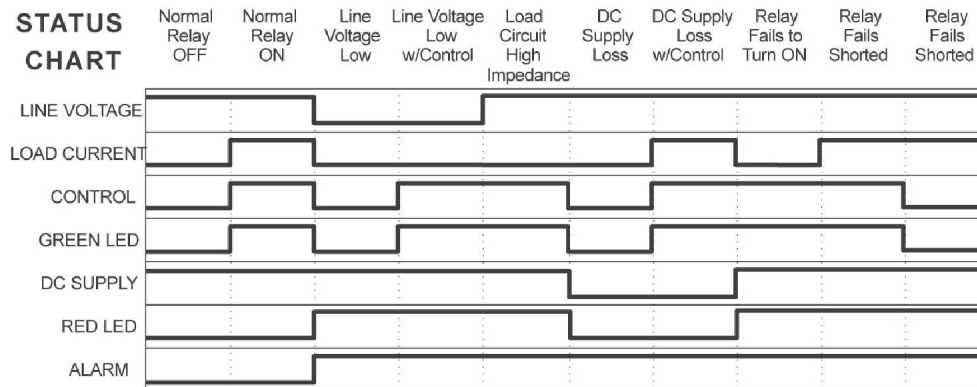

AGENCY APPROVALS

UL E116949
CSA LR81689
VDE 10143 UG
CE

Rev. 071108

For Contact information visit our web site.

www.crydom.com

©2008 Crydom, Inc.
Specifications subject to change without notice.

 DANGER / PELIGRO / DANGER /GEFAHR / PERICOLO / PERIGO					
HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH. - Disconnect all power before installing or working with this equipment. - Verify all connections and replace all covers before turning on power. Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.	RIESGO DE DESCARGA ELECTRICA O EXPLOSION. - Desconectar todos los suministros de energia a este equipo antes de trabajar con este equipo. - Verificar todas las conexiones y colocar todas las tapas antes de energizar el equipo. El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar la muerte o lesiones serias.	RISQUE DE DESCARGE ELECTRIQUE OU EXPLOSION - Eteindre toutes les sources d'énergie de cet appareil avant de travailler dessus de cet appareil - Vérifier tous connections, et remettre tous couverts en place avant de mettre sous De non-suivi de ces instructions provoquera la mort ou des lésions sérieuses sérieuses.	GEFAHR EINES ELEKTRISCHE N SCHLAGES ODER EINER EXPLOSION. - Stellen Sie jeglichen Strom ab, der dieses Gerät versorgt, bevor Sie an dem Gerät Arbeiten durchführen - Vor dem Drehen auf Energie alle Anschlüsse überprüfen und alle Abdeckungen ersetzen. Unterlassung dieser Anweisungen können zum Tode oder zu schweren Verletzungen führen.	RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA O DELL'ESPLOSIONE. - Spenga tutta l'alimentazione e che fornisce questa apparecchiatura prima del lavorare a questa apparecchiatura - Verificare tutti i collegamenti e sostituire tutte le coperture prima della rotazione sull'alimentazione L'omissione di seguire queste istruzioni provocherà la morte o di lesioni serie	RISCO DE DESCARGA ELÉTRICA OU EXPLOÇÃO - Desconectar o equipamento de toda a energia antes de instalar ou trabalhar com este equipamento - Verificar todas as conexões e recolocar todas as tampas antes de religar o equipamento O não cumprimento destas instruções pode levar a morte ou lesões sérias.

 WARNING / AVERTISSEMENT / WARNUNG /ADVERTENCIA / AVVERTENZA / AVISO		
RISK OF MATERIAL DAMAGE AND HOT ENCLOSURE - The product's side panels may be hot, allow time for product to cool before touching. - Follow proper mounting instructions including torque values. - Do not allow liquids or foreign objects to enter this product. Failure to follow this instruction can result in serious injury, or equipment damage.	RISQUE DE DOMMAGE MATERIEL ET DE SURCHAUFFE DU BOITIER - Les panneaux latéraux du produit peuvent être chauds. Laisser le produit refroidir avant de le toucher. - Respecter les consignes de montage, et notamment les couples de serrage. - Ne pas laisser pénétrer de liquide ni de corps étrangers à l'intérieur du produit. Le non-respect de cette directive peut entraîner, des lésions corporelles graves ou des dommages matériels.	GEFAHR VON MATERIALSCHÄDEN UND GEHÄUSEERHITZUNG - Die Seitenwände können heiß sein. Lassen Sie das Produkt abkühlen, bevor Sie es berühren. - Beachten Sie die Montageanweisungen, - Führen Sie keine Flüssigkeiten oder Fremdkörper in das Produkt ein. Die Nichtbeachtung dieser Anweisung kann Körperverletzung oder Materialschäden zur Folge haben.
RIESGO DE DAÑOS MATERIALES Y DE SOBRECALENTAMIENTO DE LA UNIDAD - Los paneles laterales del producto pueden estar calientes. Esperar que el producto se enfríe antes de tocarlo. - Respetar las instrucciones de montaje, y en particular los pares de apretado. - No dejar que penetren líquidos o cuerpos extraños en el producto. Si no se respetan estas precauciones pueden producirse graves lesiones, daños materiales.	RISCHIO DI DANNI MATERIALI E D'INVOLUCRO CALDO - I pannelli laterali dell'apparecchio possono scottare; lasciar quindi raffreddare il prodotto prima di toccarlo. - Seguire le istruzioni di montaggio corrette. - Non far entrare liquidi o oggetti estranei in questo apparecchio. La mancata osservanza di questa precauzione può causare gravi rischi per l'incolumità personale o danni alle apparecchiature.	RISCO DE DANO MATERIAL E DE AQUECIMENTO - Os painéis laterais do produto podem estar quentes; dê tempo ao produto para arrefecer antes de lhe tocar. - Siga devidamente as instruções de montagem. - Não permita a entrada de líquidos e de objectos estranhos no produto. A não observância destas precauções pode provocar a morte, ferimentos graves ou danos materiais.

ANNEX - ENVIROMENTAL INFORMATION

The environmental information disclosed in this annex including the EIP Pollution logo are in compliance with People's Republic of China Electronic Industry Standard SJ/T11364 – 2006, Marking for Control of Pollution Caused by Electronic Information Products.

Part Name	Toxic or hazardous Substance and Elements					
	Lead (Pb)	Mercury (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent Chromium (Cr (VI))	Polybrominated biphenyls (PBB)	Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
Semiconductor die	X	O	O	O	O	O
Solder	X	O	O	O	O	O

此附件所标示的包括电子信息产品污染图标的环境信息
符合中华人民共和国电子行业标准 **SJ/T11364 - 2006**,
电子信息产品污染控制标识要求



部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
半导体芯片	X	O	O	O	O	O
焊接点	X	O	O	O	O	O

SMR -6 Series




- System monitoring solid-state relay
- Ratings from 25A to 90A @ 60-280 V AC
- DC control
- LED status indicators
- Alarm output signal
- Inverting or non-inverting input
- Normally open or normally closed alarm output

PRODUCT SELECTION

Control Voltage	25A	50A	90A
8-32 VDC	SMR2425-6	SMR2450-6	SMR2490-6

AVAILABLE OPTIONS

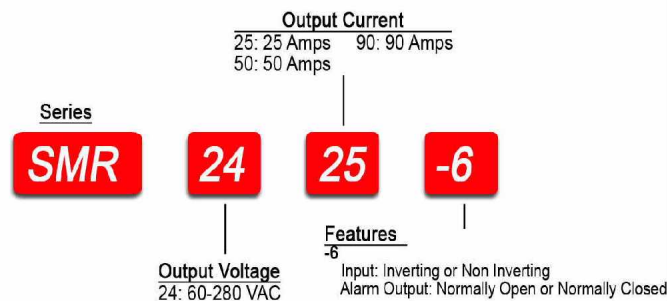

OUTPUT SPECIFICATIONS (1)

Description	25A	50A	90A
Operating Voltage (47-63Hz) [Vrms]	60-280	60-280	60-280
Transient Overvoltage [Vpk]	600	600	600
Maximum Off-State Leakage Current @ Rated Voltage [mArms]	10	10	10
Minimum Off-State dv/dt @ Maximum Rated Voltage [V/μsec] (2)	500	500	500
Maximum Load Current (3) [Arms]	25	50	90
Minimum Load Current [mArms]	40	40	40
Maximum Surge Current (16.6ms) [Apk]	250	625	1200
Maximum On-State Voltage Drop @ Rated Current [Vpk]	1.6	1.6	1.6
Thermal Resistance Junction to Case (Rjc) [°C/W]	1.02	0.63	0.28
Maximum I ² t for Fusing (8.3 msec) [A ² sec]	260	1620	6000
Minimum Power Factor (with Maximum Load)	0.5	0.5	0.5

CONTROL SPECIFICATIONS (1)(4)

Description	INVERTING	NON-INVERTING
Logic Supply Voltage Range	8-32 VDC (pin 3)	8-32 VDC (pin 3)
Logic Supply Current @ 12	8 mA	14 mA (plus pin 8 loading)
Input-On Voltage Range	8-32 VDC (pin 6)	0-1.0 VDC (pin 5)
Input-Off Voltage Range	0-0.4 VDC (pin 6)	8-32 VDC (pin 5)
Input-On Current @ 12 VDC[Logic Supply]	6 mA	1.0 mA
Maximum Turn-On Time [msec]	1/2 Cycle	1/2 Cycle
Maximum Turn-Off Time [msec]	1/2 Cycle	1/2 Cycle

For Contact information visit our web site.

www.crydom.com

©2008 Crydom, Inc.
Specifications subject to change without notice.

ALARM SPECIFICATIONS (1)(4)

Description	NORMALLY CLOSED	NORMALLY OPEN
Alarm-On Voltage	"Supply Voltage (with load) Open Col. NPN (pin 7)"	"Supply Voltage (minus 1.0 V) Active High PNP (pin 8)"
Alarm-Off Voltage	"1.5 VDC Active Low NPN (pin 7)"	"0.0 VDC (with load) Open Col. PNP (pin 8)"
Maximum Alarm Output Current	100 mA	100 mA
Alarm Delay (Min.-Max.)	30-100 msec	30-100 msec


GENERAL SPECIFICATIONS

Description	Parameters
Dielectric Strength, Input/Output/Base (50/60Hz)	4000 Vrms
Minimum Insulation Resistance (@ 500 VDC)	10 ⁹ Ohm
Maximum Capacitance, Input/Output	8 pF
Ambient Operating Temperature Range	-40 to 80°C
Ambient Storage Temperature Range	-40 to 125 °C
Weight (typical)	3.0 oz (86.5g)
Encapsulation	Thermally conductive Epoxy
Output Terminals:	Screws and Saddle Clamps Furnished, Unmounted
Input Connector (locking):	Panduit No. MLSS100-6 or Equivalent
Mating Connector (supplied):	Panduit No. CT00F22-6 or Equivalent
Recommended Terminal Screw Torque Range:	8-32 & 10-32 Screws - 20 in. lbs. (Screws dry without grease)

GENERAL NOTES


- 1) All parameters at 25°C unless otherwise specified.
- 2) Off-State dv/dt test method per EIA/NARM standard RS-443, paragraph 13.11.1
- 3) Heat sinking required, for derating curves see page 2.
- 4) All voltages are positive in respect to common (pin 4)

MECHANICAL SPECIFICATIONS

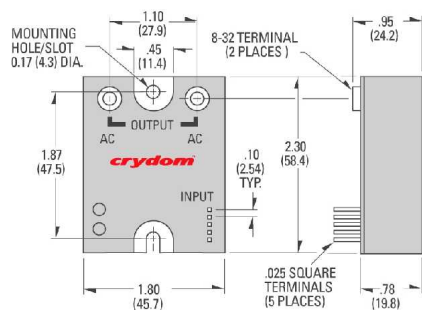


All dimensions are in inches (millimeters)

THERMAL DERATE INFORMATION

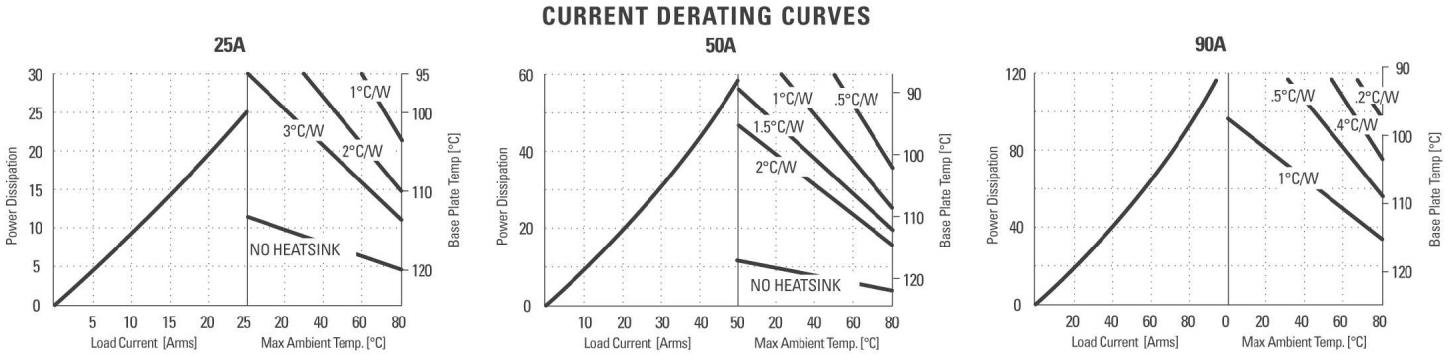


WIRING DIAGRAM

WIRING DIAGRAM

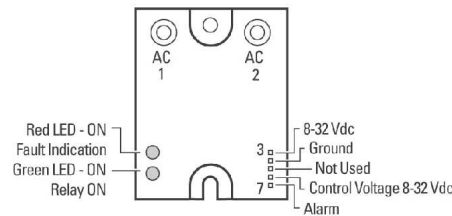

STATUS CHART

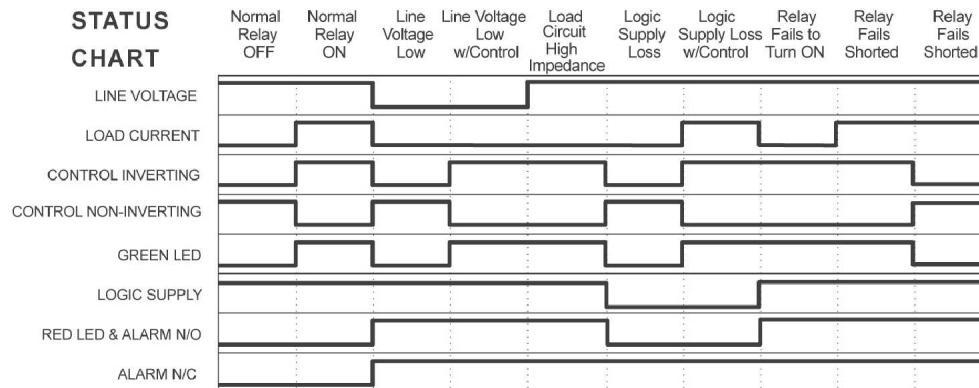

AGENCY APPROVALS



Rev. 071108

 DANGER / PELIGRO / DANGER /GEFAHR / PERICOLO / PERIGO					
HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH. - Disconnect all power before installing or working with this equipment. - Verify all connections and replace all covers before turning on power. Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.	RIESGO DE DESCARGA ELECTRICA O EXPLOSION. - Desconectar todos los suministros de energia a este equipo antes de trabajar con este equipo. - Verificar todas las conexiones y colocar todas las tapas antes de energizar el equipo. El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar la muerte o lesiones serias.	RISQUE DE DESCARGE ELECTRIQUE OU EXPLOSION - Eteindre toutes les sources d'énergie de cet appareil avant de travailler dessus de cet appareil - Vérifier tous connections, et remettre tous couverts en place avant de mettre sous De non-suivi de ces instructions provoquera la mort ou des lésions sérieuses sérieuses.	GEFAHR EINES ELEKTRISCHE N SCHLAGES ODER EINER EXPLOSION. - Stellen Sie jeglichen Strom ab, der dieses Gerät versorgt, bevor Sie an dem Gerät Arbeiten durchführen - Vor dem Drehen auf Energie alle Anschlüsse überprüfen und alle Abdeckungen ersetzen. Unterlassung dieser Anweisungen können zum Tode oder zu schweren Verletzungen führen.	RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA O DELL'ESPLOSIONE. - Spenga tutta l'alimentazione e che fornisce questa apparecchiatura prima del lavorare a questa apparecchiatura - Verificare tutti i collegamenti e sostituire tutte le coperture prima della rotazione sull'alimentazione L'omissione di seguire queste istruzioni provocherà la morte o di lesioni serie	RISCO DE DESCARGA ELÉTRICA OU EXPLOÇÃO - Desconectar o equipamento de toda a energia antes de instalar ou trabalhar com este equipamento - Verificar todas as conexões e recolocar todas as tampas antes de religar o equipamento O não cumprimento destas instruções pode levar a morte ou lesões sérias.

 WARNING / AVERTISSEMENT / WARNUNG /ADVERTENCIA / AVVERTENZA / AVISO		
RISK OF MATERIAL DAMAGE AND HOT ENCLOSURE - The product's side panels may be hot, allow time for product to cool before touching. - Follow proper mounting instructions including torque values. - Do not allow liquids or foreign objects to enter this product. Failure to follow this instruction can result in serious injury, or equipment damage.	RISQUE DE DOMMAGE MATERIEL ET DE SURCHAUFFE DU BOITIER - Les panneaux latéraux du produit peuvent être chauds. Laisser le produit refroidir avant de le toucher. - Respecter les consignes de montage, et notamment les couples de serrage. - Ne pas laisser pénétrer de liquide ni de corps étrangers à l'intérieur du produit. Le non-respect de cette directive peut entraîner, des lésions corporelles graves ou des dommages matériels.	GEFAHR VON MATERIALSCHÄDEN UND GEHÄUSEERHITZUNG - Die Seitenwände können heiß sein. Lassen Sie das Produkt abkühlen, bevor Sie es berühren. - Beachten Sie die Montageanweisungen, - Führen Sie keine Flüssigkeiten oder Fremdkörper in das Produkt ein. Die Nichtbeachtung dieser Anweisung kann Körperverletzung oder Materialschäden zur Folge haben.
RIESGO DE DAÑOS MATERIALES Y DE SOBRECALENTAMIENTO DE LA UNIDAD - Los paneles laterales del producto pueden estar calientes. Esperar que el producto se enfríe antes de tocarlo. - Respetar las instrucciones de montaje, y en particular los pares de apretado. - No dejar que penetren líquidos o cuerpos extraños en el producto. Si no se respetan estas precauciones pueden producirse graves lesiones, daños materiales.	RISCHIO DI DANNI MATERIALI E D'INVOLUCRO CALDO - I pannelli laterali dell'apparecchio possono scottare; lasciar quindi raffreddare il prodotto prima di toccarlo. - Seguire le istruzioni di montaggio corrette. - Non far entrare liquidi o oggetti estranei in questo apparecchio. La mancata osservanza di questa precauzione può causare gravi rischi per l'incolumità personale o danni alle apparecchiature.	RISCO DE DANO MATERIAL E DE AQUECIMENTO - Os painéis laterais do produto podem estar quentes; dê tempo ao produto para arrefecer antes de lhe tocar. - Siga devidamente as instruções de montagem. - Não permita a entrada de líquidos e de objectos estranhos no produto. A não observância destas precauções pode provocar a morte, ferimentos graves ou danos materiais.

ANNEX - ENVIROMENTAL INFORMATION

The environmental information disclosed in this annex including the EIP Pollution logo are in compliance with People's Republic of China Electronic Industry Standard SJ/T11364 – 2006, Marking for Control of Pollution Caused by Electronic Information Products.

Part Name	Toxic or hazardous Substance and Elements					
	Lead (Pb)	Mercury (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent Chromium (Cr (VI))	Polybrominated biphenyls (PBB)	Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
Semiconductor die	X	O	O	O	O	O
Solder	X	O	O	O	O	O

此附件所标示的包括电子信息产品污染图标的环境信息
符合中华人民共和国电子行业标准 **SJ/T11364 - 2006**,
电子信息产品污染控制标识要求



部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
半导体芯片	X	O	O	O	O	O
焊接点	X	O	O	O	O	O

SSC Series



- IGBT based solid-state relay
- Ratings up to 25A @ 1,000 VDC
- DC control

PRODUCT SELECTION

25A	25A
SSC800-25	SSC1000-25

OUTPUT SPECIFICATIONS (1)

Description	800 VDC	1000 VDC
Operating Voltage [VDC]	0-800	0-1000
Maximum Transient Overvoltage [Vpk]	900(4)	1200(5)
Maximum Off-State Leakage Current @ Rated Voltage [mA]	0.3	0.3
Maximum Load Current (3) [Arms]	25	25
Minimum Load Current [mA]	20	20
Maximum Surge Current (16.6ms) [Apk]	75	75
Maximum On-State Voltage Drop @ Rated Current [Vpk]	1.6	1.6
Thermal Resistance Junction to Case (Rjc) [°C/W]	0.8	0.8


INPUT SPECIFICATIONS (1)

Description	Suffix -12	Suffix -24	Suffix -36
Nominal Control Voltage (6)	12 VDC	24 VDC	36 VDC
Control Voltage Range	8-16 VDC	20-28 VDC	32-40 VDC
Maximum Turn-On Voltage	8 VDC	20 VDC	32 VDC
Minimum Turn-Off Voltage	1.0 VDC	1.0 VDC	1.0 VDC
Typical Input Current at Nominal Voltage	15 mA	15 mA	15 mA
Nominal Input Impedance	780 Ohm	1500 Ohm	2400 Ohm
Maximum Turn-On Time [msec] (4)	1.5	1.5	1.5
Maximum Turn-Off Time [msec]	1.5	1.5	1.5

GENERAL SPECIFICATIONS

Description	Parameters
Dielectric Strength, Input/Output/Base (50/60Hz)(2)	2500 VRMS
Minimum Insulation Resistance (@ 500 V DC)(2)	10 ⁹ Ohm
Maximum Capacitance, Input/Output	50 pF
Ambient Operating Temperature Range	-30 to 80°C
Ambient Storage Temperature Range	-40 to 125 °C
Weight (typical)	3.0 oz (86.5g)
Encapsulation	Thermally conductive Epoxy
Terminals	Screws and Saddle Clamps Furnished, Unmounted
Recommended Terminal Screw Torque Range:	6-32 Screws - 10 in lbs. 8-32 -20 in. lbs. (Screws dry without grase)


MECHANICAL SPECIFICATIONS

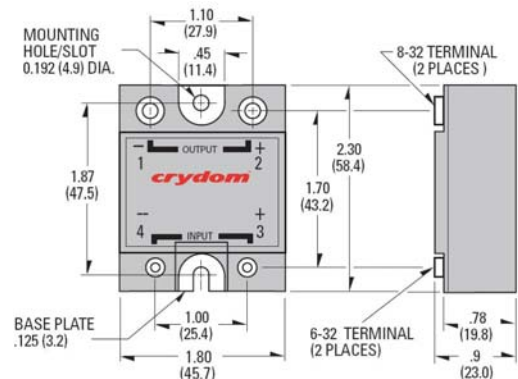


GENERAL NOTES

- 1) All parameters at 25°C unless otherwise specified.
- 2) Dielectric strength and insulation resistance are measured between input and output
- 3) Heat sinking required, for derating curves see next page.
- 4) Internal overvoltage protection included.
- 5) Internal overvoltage protection not included.
- 6) Use suffix -12, -24 or -36 to specify control voltage. For other values call factory Sample: **SSC800-25-24**

THERMAL DERATE INFORMATION

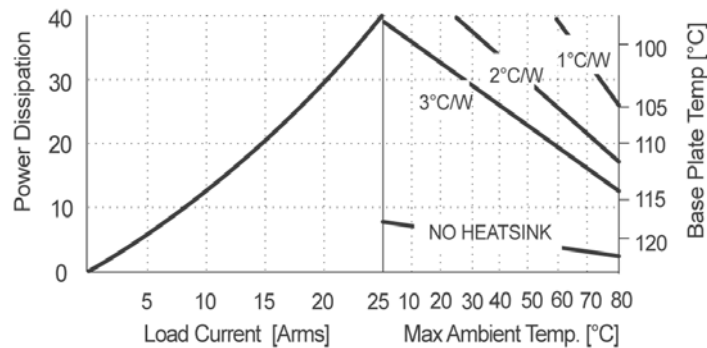

WIRING DIAGRAM

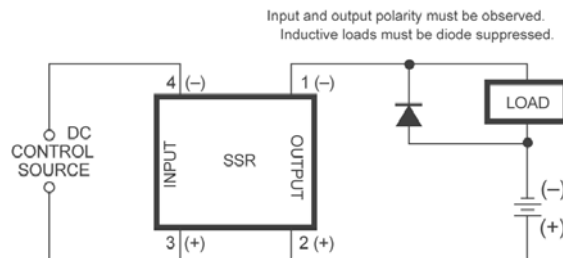

Transient Protection

All loads are inductive, even ones that are not so labeled. An inductive load will produce harmful transient voltages when it is turned off. The more perfect the switch, the larger the transient voltages; the MOSFET output is so nearly an ideal switch that the transient voltages produced by seemingly "non-inductive" loads can cause damage if not suppressed. Diodes should be fast recovery type with PIV rated greater than supply voltage.

Rev.010509

 DANGER / PELIGRO / DANGER /GEFAHR / PERICOLO / PERIGO					
HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH. - Disconnect all power before installing or working with this equipment. - Verify all connections and replace all covers before turning on power. Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.	RIESGO DE DESCARGA ELECTRICA O EXPLOSION. - Desconectar todos los suministros de energia a este equipo antes de trabajar con este equipo. - Verificar todas las conexiones y colocar todas las tapas antes de energizar el equipo. El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar la muerte o lesiones serias.	RISQUE DE DESCARGE ELECTRIQUE OU EXPLOSION - Eteindre toutes les sources d'énergie de cet appareil avant de travailler dessus de cet appareil - Vérifier tous connections, et remettre tous couverts en place avant de mettre sous De non-suivi de ces instructions provoquera la mort ou des lésions sérieuses sérieuses.	GEFAHR EINES ELEKTRISCHE N SCHLAGES ODER EINER EXPLOSION. - Stellen Sie jeglichen Strom ab, der dieses Gerät versorgt, bevor Sie an dem Gerät Arbeiten durchführen - Vor der Inbetriebnahme alle Anschlüsse überprüfen und alle Gehäuseteile montieren. Unterlassung dieser Anweisungen können zum Tode oder zu schweren Verletzungen führen.	RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA O DELL'ESPLOSIONE. - Spenda tutta l'alimentazione e che fornisce questa apparecchiatura prima del lavorare a questa apparecchiatura - Verificare tutti i collegamenti e sostituire tutte le coperture prima della rotazione sull'alimentazione L'omissione di seguire queste istruzioni provocherà la morte o di lesioni serie	RISCO DE DESCARGA ELÉTRICA OU EXPLOÇÃO - Desconectar o equipamento de toda a energia antes de instalar ou trabalhar com este equipamento - Verificar todas as conexões e recolocar todas as tampas antes de religar o equipamento O não cumprimento destas instruções pode levar a morte ou lesões sérias.

 WARNING / AVERTISSEMENT / WARNUNG /ADVERTENCIA / AVVERTENZA / AVISO		
RISK OF MATERIAL DAMAGE AND HOT ENCLOSURE - The product's side panels may be hot, allow time for product to cool before touching. - Follow proper mounting instructions including torque values. - Do not allow liquids or foreign objects to enter this product. Failure to follow this instruction can result in serious injury, or equipment damage.	RISQUE DE DOMMAGE MATERIEL ET DE SURCHAUFFE DU BOITIER - Les panneaux latéraux du produit peuvent être chauds. Laisser le produit refroidir avant de le toucher. - Respecter les consignes de montage, et notamment les couples de serrage. - Ne pas laisser pénétrer de liquide ni de corps étrangers à l'intérieur du produit. Le non-respect de cette directive peut entraîner, des lésions corporelles graves ou des dommages matériels.	GEFAHR VON MATERIALSCHÄDEN UND GEHÄUSEERHITZUNG - Die Seitenwände können heiß sein. Lassen Sie das Produkt abkühlen, bevor Sie es berühren. - Beachten Sie die Montageanweisungen, - Führen Sie keine Flüssigkeiten oder Fremdkörper in das Produkt ein. Die Nichtbeachtung dieser Anweisung kann Körperverletzung oder Materialschäden zur Folge haben.
RIESGO DE DAÑOS MATERIALES Y DE SOBRECALENTAMIENTO DE LA UNIDAD - Los paneles laterales del producto pueden estar calientes. Esperar que el producto se enfríe antes de tocarlo. - Respetar las instrucciones de montaje, y en particular los pares de apretado. - No dejar que penetren líquidos o cuerpos extraños en el producto. Si no se respetan estas precauciones pueden producirse graves lesiones, daños materiales.	RISCHIO DI DANNI MATERIALI E D'INVOLUCRO CALDO - I pannelli laterali dell'apparecchio possono scottare; lasciar quindi raffreddare il prodotto prima di toccarlo. - Seguire le istruzioni di montaggio corrette. - Non far entrare liquidi o oggetti estranei in questo apparecchio. La mancata osservanza di questa precauzione può causare gravi rischi per l'incolumità personale o danni alle apparecchiature.	RISCO DE DANO MATERIAL E DE AQUECIMENTO - Os painéis laterais do produto podem estar quentes; dê tempo ao produto para arrefecer antes de lhe tocar. - Siga devidamente as instruções de montagem. - Não permita a entrada de líquidos e de objectos estranhos no produto. A não observância destas precauções pode provocar a morte, ferimentos graves ou danos materiais.

ANNEX - ENVIROMENTAL INFORMATION

The environmental information disclosed in this annex including the EIP Pollution logo are in compliance with People's Republic of China Electronic Industry Standard SJ/T11364 – 2006, Marking for Control of Pollution Caused by Electronic Information Products.


Part Name	Toxic or hazardous Substance and Elements					
	Lead (Pb)	Mercury (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent Chromium (Cr (VI))	Polybrominated biphenyls (PBB)	Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
Semiconductor die	X	O	O	O	O	O
Solder	X	O	O	O	O	O

此附件所标示的包括电子信息产品污染图标的环境信息
符合中华人民共和国电子行业标准 **SJ/T11364 - 2006**,
电子信息产品污染控制标识要求



部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
半导体芯片	X	O	O	O	O	O
焊接点	X	O	O	O	O	O

AC Filters

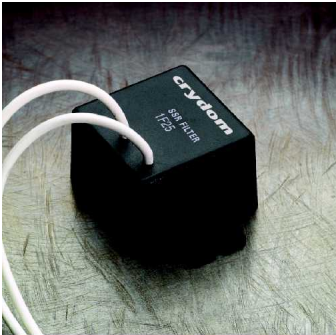

EMI noise suppression filters for SSRs
in single-phase and three-phase systems


SPECIFICATIONS

Description			
Model Number	1F25	3F20	3F20-4
Connection (number of phases)	Single	Three	Three (w/neutral)
Maximum Operating Voltage	275 VRMS	475 VRMS	475 VRMS
Operating Temperature Range	-40 to +100 ° C		
Attenuation (150 to 250 KHz), typical	30 dBμV	25 dBμV	25 dBμV
Current Drain at VRMS max	40 mA	35 mA	35 mA

GENERAL NOTES


1) All parameters at 25°C unless otherwise specified.

MECHANICAL SPECIFICATIONS

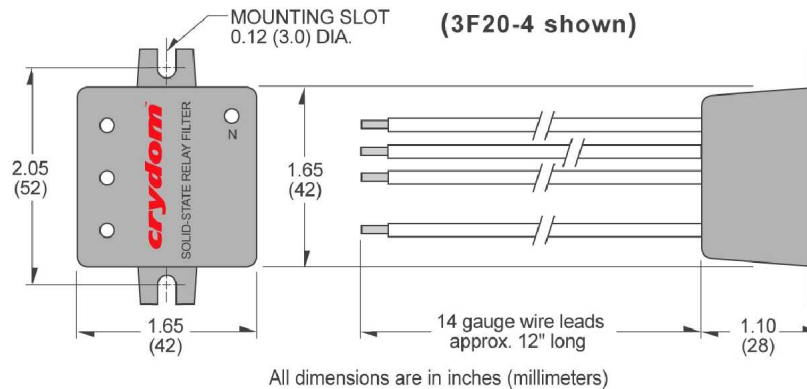

WIRING DIAGRAM

WIRING DIAGRAM

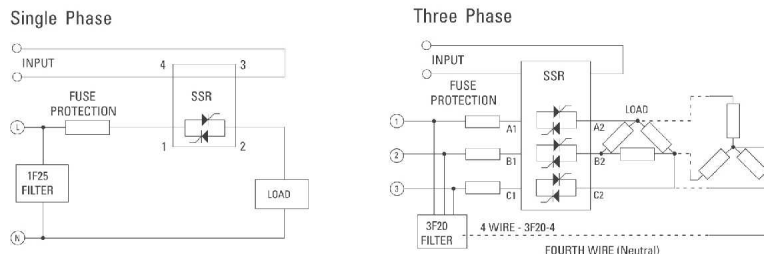

ANNEX - ENVIROMENTAL INFORMATION

The environmental information disclosed in this annex including the EIP Pollution logo are in compliance with People's Republic of China Electronic Industry Standard SJ/T11364 – 2006, Marking for Control of Pollution Caused by Electronic Information Products.


Part Name	Toxic or hazardous Substance and Elements					
	Lead (Pb)	Mercury (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent Chromium (Cr (VI))	Polybrominated biphenyls (PBB)	Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
Semiconductor die	X	O	O	O	O	O
Solder	X	O	O	O	O	O

此附件所标示的包括电子信息产品污染图标的环境信息
符合中华人民共和国电子行业标准 **SJ/T11364 - 2006**,
电子信息产品污染控制标识要求



部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
半导体芯片	X	O	O	O	O	O
焊接点	X	O	O	O	O	O

Protective Covers

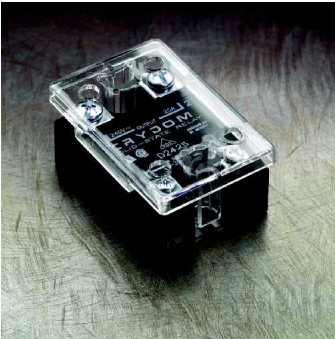

Protective covers designed for use with Crydom single-phase (Series 1 housing) and three-phase solid-state relays

KS100

PRODUCTION DESCRIPTION

The KS100 and KS300 are protective covers made of clear polycarbonate material, which are designed to fit over standard CRYDOM SSRs.

They provide added protection from electric shock when installing or checking equipment.



USE GUIDE

Care should be taken to fit the KS100 or KS300 as per instructions to ensure maximum protection

DESIGN ADVANTAGE

The CRYDOM KS100 and KS300 protective covers have been designed specially for Crydom Solid State Relays, and have been made simple to install. The polycarbonate material used is UL94V-0 approved.

MECHANICAL OUTLINE

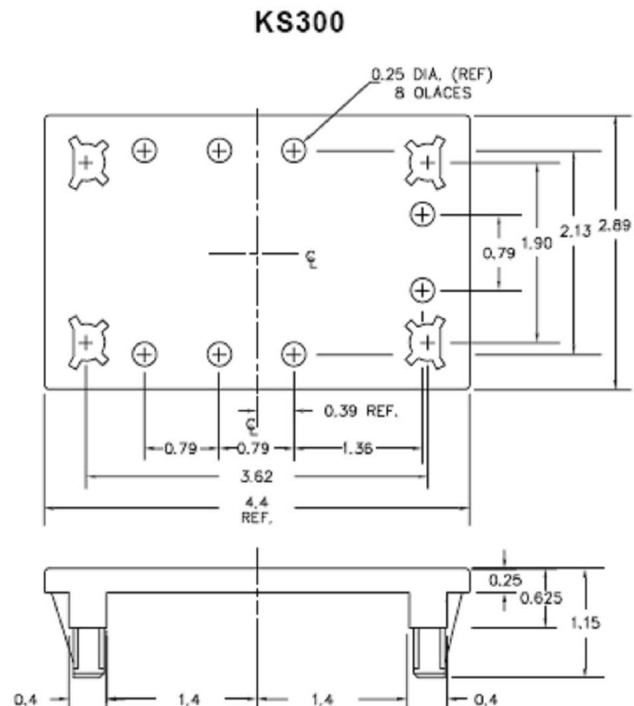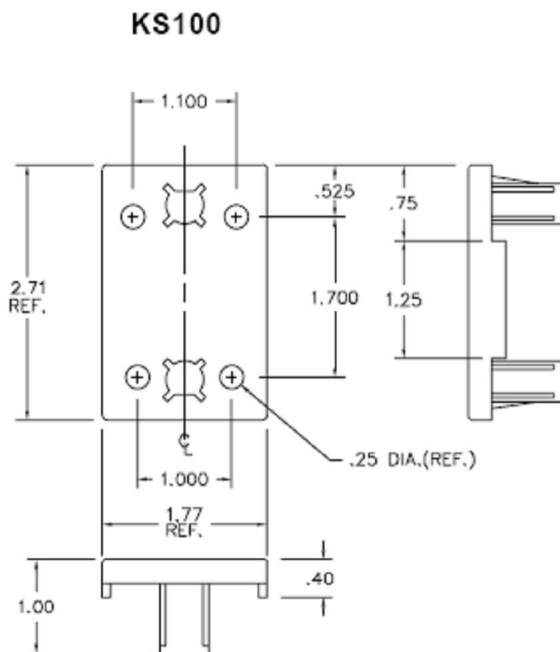

MECHANICAL SPECIFICATIONS

For Contact information visit our web site.

www.crydom.com

©2008 Crydom, Inc.
Specifications subject to change without notice.

ANNEX - ENVIROMENTAL INFORMATION

The environmental information disclosed in this annex including the EIP Pollution logo are in compliance with People's Republic of China Electronic Industry Standard SJ/T11364 – 2006, Marking for Control of Pollution Caused by Electronic Information Products.


Part Name	Toxic or hazardous Substance and Elements					
	Lead (Pb)	Mercury (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent Chromium (Cr (VI))	Polybrominated biphenyls (PBB)	Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
Semiconductor die	X	O	O	O	O	O
Solder	X	O	O	O	O	O

此附件所标示的包括电子信息产品污染图标的环境信息
符合中华人民共和国电子行业标准 **SJ/T11364 - 2006**,
电子信息产品污染控制标识要求



部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
半导体芯片	X	O	O	O	O	O
焊接点	X	O	O	O	O	O

Heat Transfer Pad

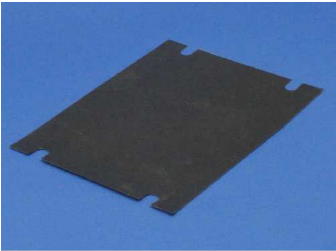

- Easy-to-use thermal interface Material designed for use with Crydom single-phase (Series 1 housing) and three-phase solid-state relays
- Excellent alternative to thermal grease

TP01

All single phase Panel mount SSRs axiliary function modules and M50 power modules.

TP03

Three phase (53TP)

MECHANICAL SPECIFICATIONS

